

# Zustandsbericht ohne Ausstattung

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 05.12.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die optische Bewertung war nur eingeschränkt möglich, da das Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt nass / verschmutzt war.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.11.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Style / Style-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFLJ019716
HSN / TSN	1349 / AFH	DAT Europa-Code®	013450330150002
DAT Marktindex	DE002 6100	Km-Stand abgelesen	154111
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	28
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb

Farbe (Hersteller) / Farbe Polar White / SOL / Uni /  
 PYW / Weiß  
 Felgen Leichtmetall  
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Dunlop / Sport All Season	A / O	3.5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Dunlop / Sport All Season	A / O	3.5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2025			


A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
 letzte Wartung: am 19.03.2024 bei Kilometerstand 147.850

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

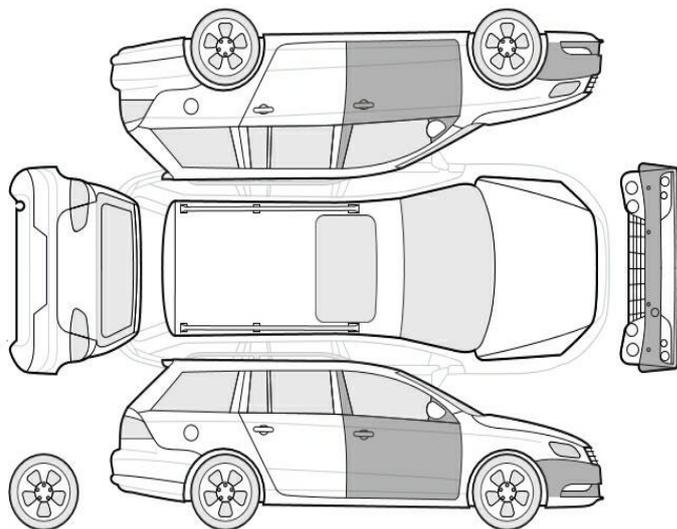

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radhausverbreiterung vorne links verschrammt, erneuern (Bild 12)
2. Radhausverbreiterung vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 13)
3. Stoßfänger hinten gebrochen, erneuern (Bild 14)
4. Heckklappenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
5. Vorgeschriebene Intervalle überschritten,

dadurch Entfall der uneingeschränkten  
Herstellergarantie

6. Verkleidung A-Säule rechts, fleckig,  
reinigen (Bild 7)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,  
smart repair (Bild 8)
8. Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer,  
smart repair (Bild 9)
9. Verkleidung Kofferraum hinten,  
verschrammt, smart repair (Bild 10, 11)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Mittelkonsole unten, zerkratzt, Gebrauchsspur

---

### Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3.5 mm	AO
vorne rechts	3.5 mm	AO
Legende		A/ Ganzjahres S/ Sommer /O Original /F Runflat



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Vorgeschriebene Intervalle überschritten, dadurch Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 7 : Verkleidung A-Säule rechts, fleckig, reinigen



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

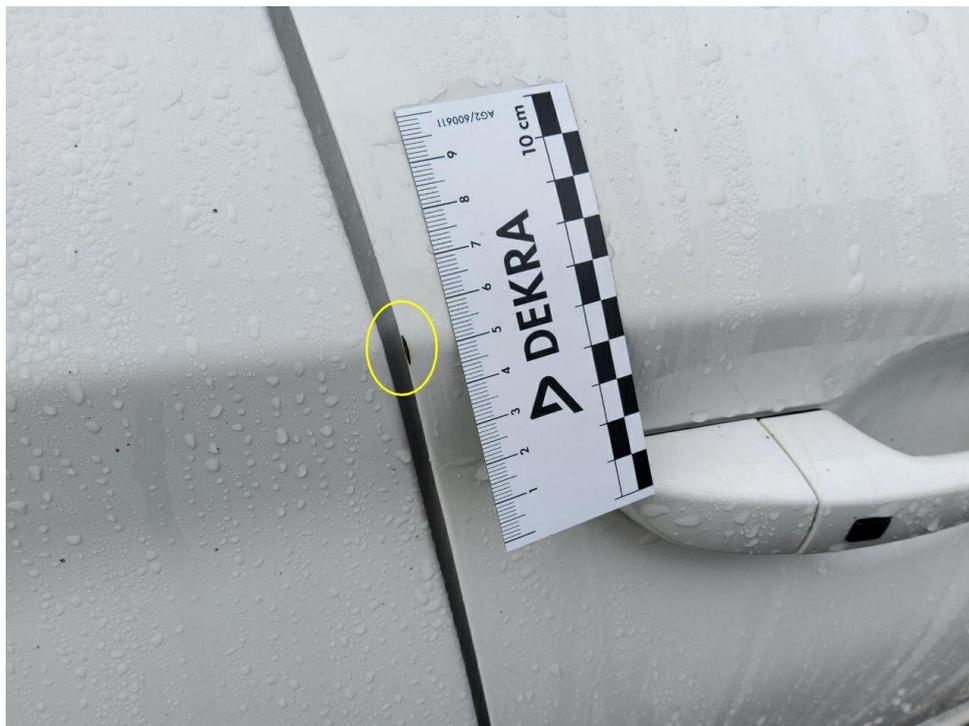


Bild 9 : Tür vorne rechts Türkante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 10 : Verkleidung Kofferraum hinten, verschrämmt, smart repair



Bild 11 : Verkleidung Kofferraum hinten, verschrammt, smart repair



Bild 12 : Radhausverbreiterung vorne links verschrammt



Bild 13 : Radhausverbreiterung vorne rechts verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 15 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 16 : Heckklappenverkleidung verschrammt