

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
27.03.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 148 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Ohne Zerlegungsarbeiten konnte der Schadenumfang nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2022	Letzte Zulassung	17.03.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Niro (DE)(2016->) / e-Niro	Aufbauart	Limousine
	Vision 39 kWh		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACC81HFN5129952	HSN / TSN	2233 / AAL
DAT Europa-Code®	014250423120001	DAT Marktindex	DE001 6214
Km-Stand abgelesen	68221	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	27	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	(UD) SCHNEEWEIß / Uni /		
	UD / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 100 kW (cont. 27 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, HV-Batterie 39 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Radstand 2700 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Vorheizsystem für Batterie, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
3808	Plus-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 10.02.2025 bei Kilometerstand 67.942

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne gebrochen, erneuern (Bild 7, 8)
2. Spaltmaß zwischen Kotflügel vorne rechts und Scheinwerfer unregelmäßig, smart repair (Bild 6)
3. Dellen hagelähnlich, instandsetzen (Bild 9)
4. Einstieg hinten links verschrammt und eingedellt, smart repair (Bild 10)
5. Wartungsnachweise unvollständig, Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 5)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraumverkleidung rechts verschrammt
Kofferraumverkleidung links verschrammt
Heckklappenverkleidung verschrammt
Fahrsitzkissenbezug beschädigt (Bild 11)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

Service-Nachweis


Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #4		Datum: 10.2.2025
km-Stand		67 342
Reparatur-Auftragsnummer		WVAN 540787
Durchführende Werkstatt		2885
Durchgeführter Service		62200 km 48 Monate
Leistungen durchgeführt:		
	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel:		
Kia Händler- und Servicepartner Haeberlen GmbH Hermann-Köhl-Straße 3 86899 Landsberg am Lech Tel.: 08191/92800 · Fax: 922486 2865		
Ihr nächster Service-Termin:		
Datum: 9.2.26	oder bei:	82 941 km-Stand ¹

¹Je nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

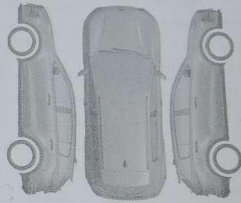

Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 5 : Wartungsnachweise
Wartungsnachweise unvollständig, Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie

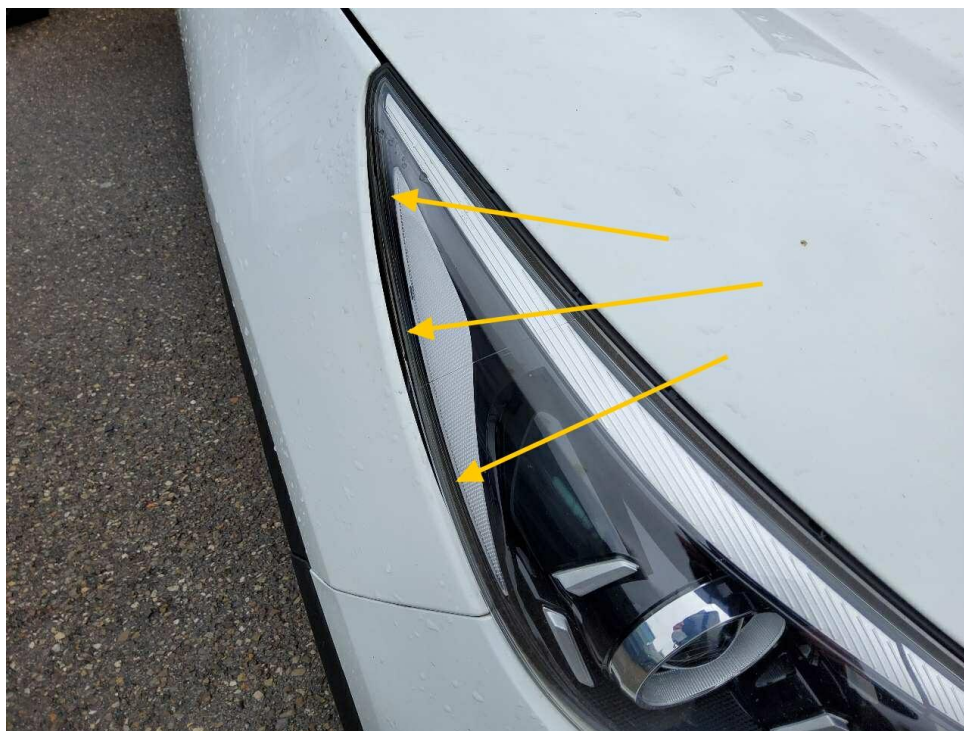


Bild 6 : Spaltmaß zwischen Kotflügel vorne rechts und Scheinwerfer unregelmäßig

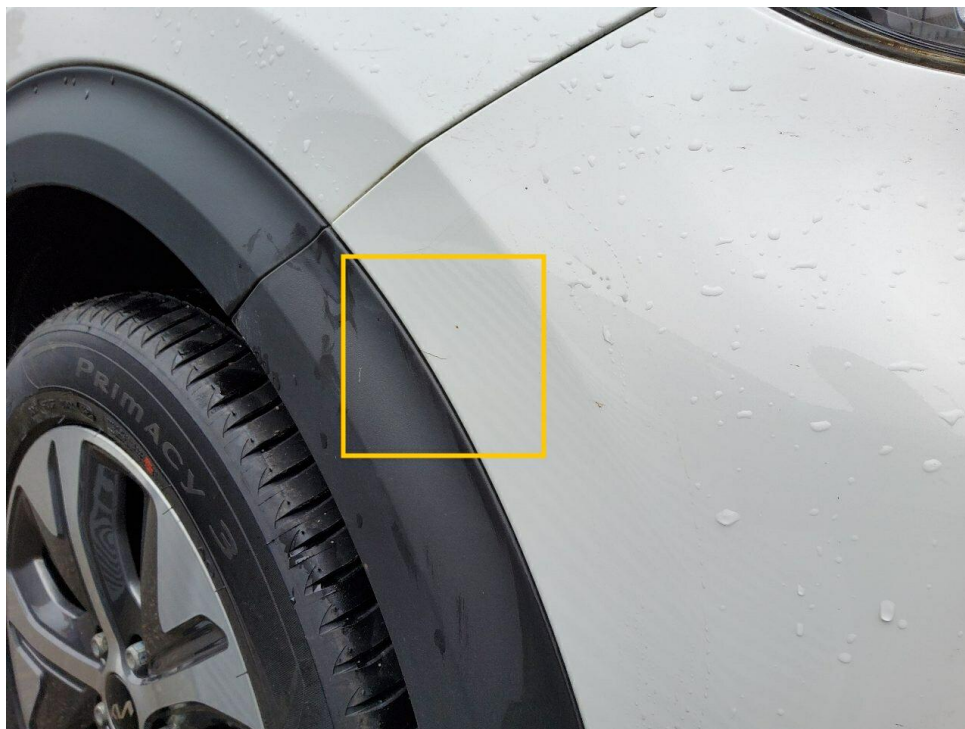


Bild 7 : Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 8 : Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 9 : Dellen hagelähnlich



Bild 10 : Einstieg hinten links verschrammt und eingedellt



Bild 11 : Fahrersitzkissenbezug beschädigt