

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1963474
Auftrag vom: 31.07.2026 / 09:19 Uhr
Auftrag per: Kundensystem

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021088039
Bearbeitungsnummer: RÜL-VI-RN-SA-CO
Bestellangaben: D2D
Standortnummer: 289060

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.845,00 €

Minderwerte gesamt: 3.335,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.08.2026 / 09:45 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BMT	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Ford
Modell:	Transit Custom 2.0 TDCi 280 L1 Trend (EURO 6d)	Erstzulassung:	02.11.2021
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2027	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	3 / - / -	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	77,0 KW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	188549 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	188549 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 15,0 104/102 T	Uniroyal	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 15,0 104/102 T	Uniroyal	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 15,0 104/102 T	Uniroyal	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 15,0 104/102 T	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm

Ersatzrad

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/65 R 15,0 104/102 T	Uniroyal	Ganzjahresreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Fahrzeugzustand:	gereinigt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Letzte Inspektion am:	20.09.2024
Letzte Inspektion bei km-Stand:	117632 km	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Heckklappe	234
Seitenwand hinten rechts	291
Schiebetür rechts	215
Tür vorne rechts	238
Dach	239
Kotflügel vorne links	192
Tür vorne links	227
Seitenwand hinten links	239

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	790,00 €	790,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Fußraum, Bodenbelag, beschädigt, erneuern	510,00 €	510,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Schiebetürverkleidung, rechts, gebrochen, erneuern	110,00 €	110,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, gebrochen, erneuern	135,00 €	135,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Sonnenblende rechts, verschmutzt, reinigen	10,00 €	10,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	470,00 €	300,00 €
linke Seite, Radhausschale hinten links, deformiert, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, D-Säule rechts, beschädigt, instandsetzen + lackieren	350,00 €	180,00 €
Dach, Dach, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	985,00 €	645,00 €
rechte Seite, Radhausschale hinten rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug, Trennwand Laderaum, verformt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug komplett, Flugrost, korrodiert, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Tür vorne links, und Seitenwand links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, Kratzer, lackieren	550,00 €	280,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, verkratzt, lackieren	150,00 €	80,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	85,00 €	85,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	600,00 €	600,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen	500,00 €	500,00 €
Fahrzeug, Fahrzeugbeschriftung, Reste, vorhanden, neutralisieren / entfernen	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	1.000,00 €	1.000,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Das Dokument umfasst Seiten und 56 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos

Dokumentennummer:

1963474

Amtliches Kennzeichen:

B-IW1090

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WF0YXXTTGYMC73271



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Tacho




Bild 12: Schlüssel/Borddokumente



Bild 13: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 14: Motorraum

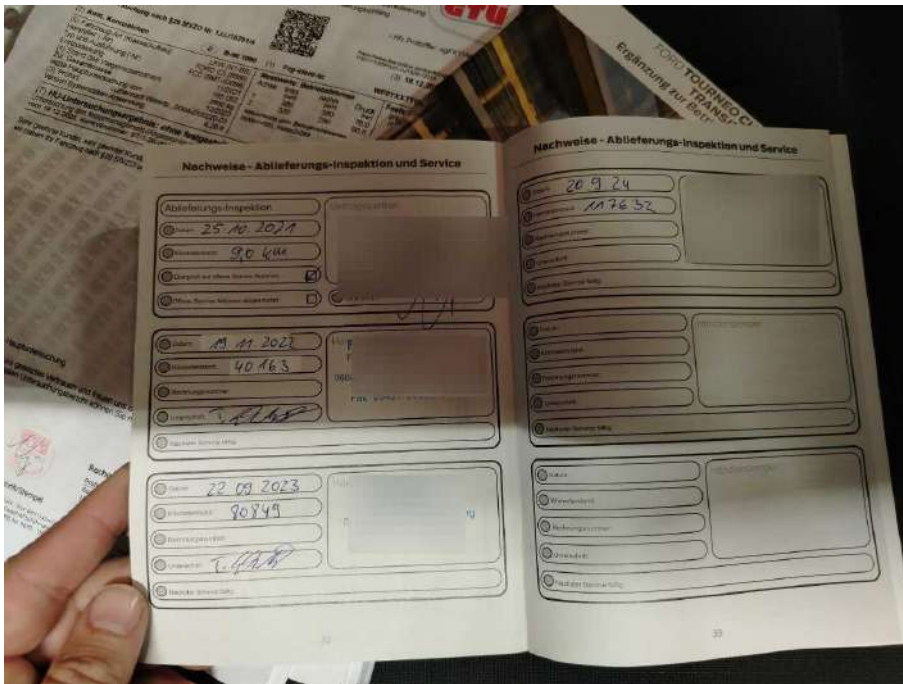

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

① Datum: 25.10.2021

② Kilometer: 90444

③ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☒

④ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐

⑤ Prüfer: M. M. 2021

⑥ Kilometer: 40463

⑦ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☐

⑧ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐

⑨ Prüfer: T. G. 2021

⑩ Kilometer: 90449

⑪ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☐

⑫ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐

Service

⑬ Datum: 20.9.24

⑭ Kilometer: 112652

⑮ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☐

⑯ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐

⑰ Prüfer: M. M. 2021

⑱ Kilometer: 40463

⑲ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☐

⑳ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐


㉑ Prüfer: T. G. 2021

㉒ Kilometer: 90449

㉓ Ölwechsel und andere Servicearbeiten: ☐

㉔ Motor, Service, Abgasanlage geprüft: ☐

Bild 15: Servicedokumente

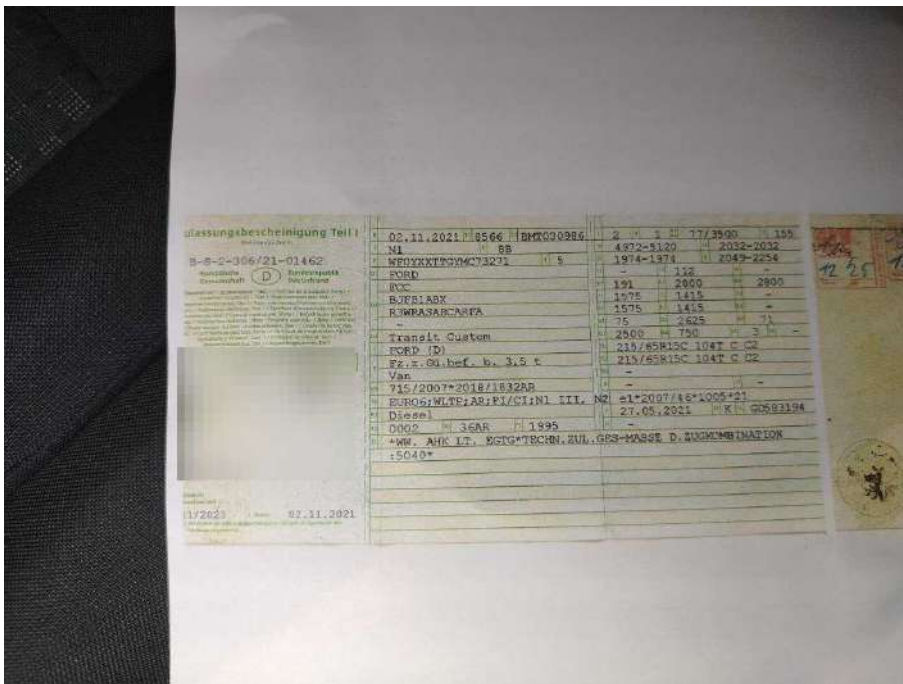

Zulassungsbescheinigung Teil I

B-S-2-306/21-01462

① 02.11.2021 18566 DMK000986 2 1 77/3500 155

N1 BB 4872-5120 2032-2032

WEDXKTDVMT3271 1974-1974 2049-2254

FORD

FVC

BJERLADY

RWPRASAB-AMFA

Transit Custom

FZ. s. 00.bef. b. 3.5 t

Van

715/2007*2018/1832AB

EURO5/MLTF:AS:FI/CI:N1 III, N2

Diesel

0002 36AR 1/1995

*MW, AHK 17, SIGG*TECHN. AUL. GSS-MASSE D. ZUSCHMELTUNG

5040

191	128	2800
1575	1415	-
1575	1415	-
75	2625	21
2000	1700	3
213/85R15C 104T C D2		
213/85R15C 104T C D2		

11/2023 02.11.2021

Bild 16: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 17
Innenraum Fußmatte vorne links beschädigt



Bild 18
Innenraum Fußmatte vorne links beschädigt



Bild 19
Innenraum Fußraum Bodenbelag beschädigt



Bild 20
Innenraum Fußraum Bodenbelag beschädigt



Bild 21
Innenraum Türverkleidung vorne links Kratzer



Bild 22
Innenraum Türverkleidung vorne links Kratzer



Bild 23
linke Seite Radhausschale hinten links deformiert



Bild 24
linke Seite Radhausschale hinten links deformiert



Bild 25
Innenraum Schiebetürverkleidung rechts gebrochen

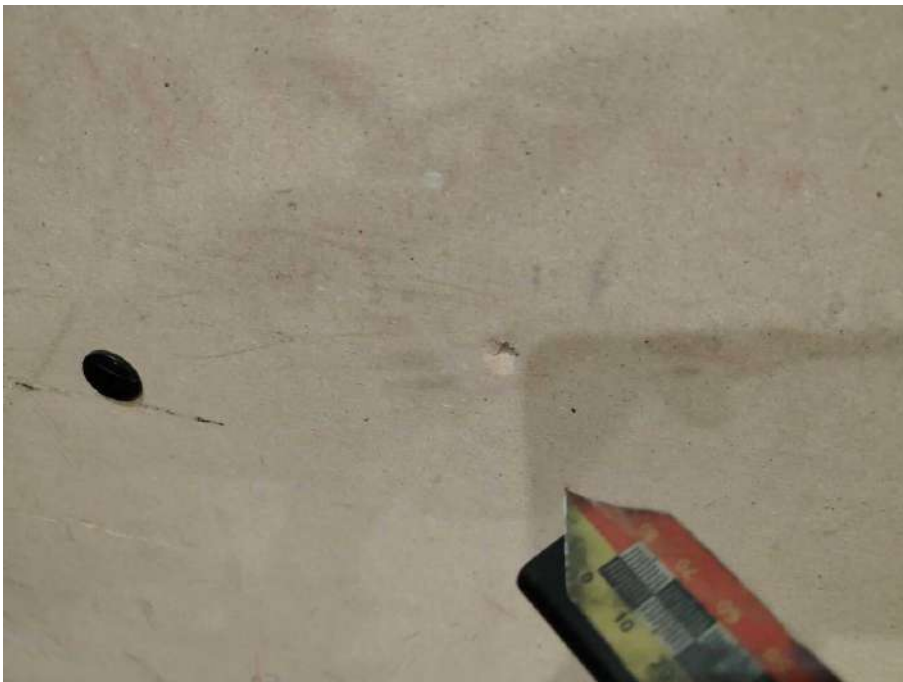


Bild 26
Innenraum Schiebetürverkleidung rechts gebrochen



Bild 27
rechte Seite Radhausschale hinten rechts verkratzt



Bild 28
rechte Seite Radhausschale hinten rechts verkratzt



Bild 29
rechte Seite D-Säule rechts beschädigt



Bild 30
rechte Seite D-Säule rechts beschädigt



Bild 31
Innenraum Heckklappenverkleidung innen gebrochen



Bild 32
Innenraum Heckklappenverkleidung innen gebrochen



Bild 33
Innenraum Heckklappenverkleidung innen gebrochen



Bild 34
Fahrzeug Trennwand Laderaum verformt



Bild 35
Fahrzeug Trennwand Laderaum verformt



Bild 36
Fahrzeug Trennwand Laderaum verformt

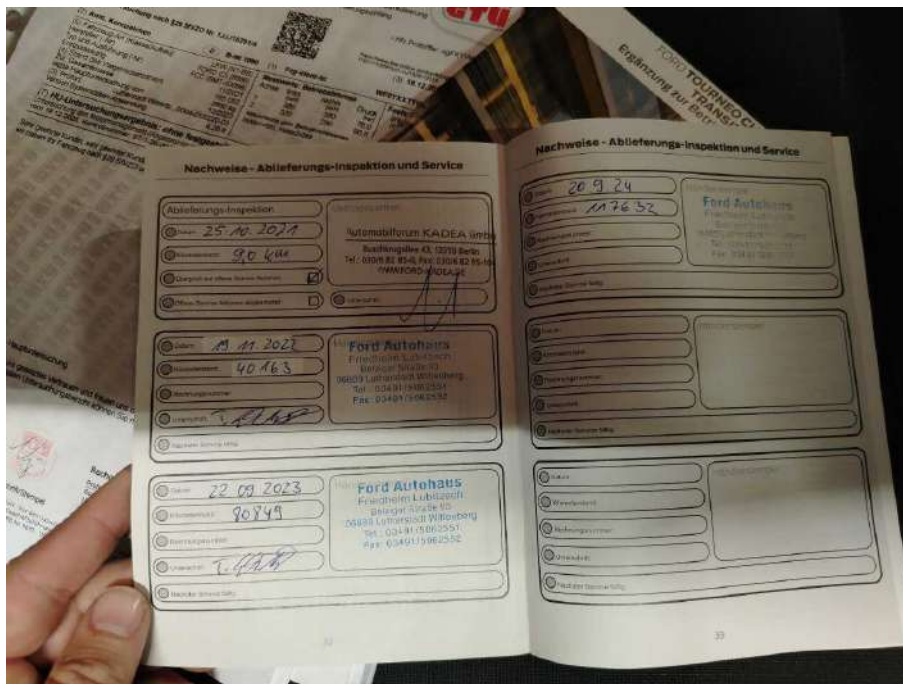


Bild 37
Wartung / Prüfung Wartung fällig



Bild 38
Innenraum Türverkleidung vorne rechts Kratzer



Bild 39
Fahrzeug Fahrzeug komplett Flugrost korrodiert



Bild 40
Fahrzeug Fahrzeug komplett Flugrost korrodiert



Bild 41
linke Seite Tür vorne links und Seitenwand links Kratzer



Bild 42
linke Seite Tür vorne links und Seitenwand links Kratzer



Bild 43
linke Seite Tür vorne links und Seitenwand links Kratzer



Bild 44
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 45
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 46
rechte Seite Schiebetür rechts Kratzer



Bild 47
rechte Seite Schiebetür rechts Kratzer



Bild 48
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts verkratzt



Bild 49
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts verkratzt



Bild 50
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer



Bild 51
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer



Bild 52
Dach Dach Delle



Bild 53
Dach Dach Delle



Bild 54
Innenraum Sonnenblende rechts verschmutzt



Bild 55
Innenraum Sonnenblende rechts verschmutzt



Bild 56
Fahrzeug Fahrzeugbeschriftung Reste vorhanden