

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 10.01.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 159 µm bis 214 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.12.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Nissan	Typ / Verkaufsbez.	Leaf (ZE1)(10.2017->) / Leaf N-Connecta
Aufbauart	Limousine	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAZE1U0113704
HSN / TSN	1329 / ALE	DAT Europa-Code®	012250910060001
DAT Marktindex	DE001 6114	Km-Stand abgelesen	31063
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	90
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / Metallic / QABG / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
2 links	215 / 50 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Lassa / Snowways 4	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Lassa / Snowways 4	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Lassa / Snowways 4	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Lassa / Snowways 4	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, B-Säulen schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Dachantenne, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 110 kW (cont. 90 kW), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 40 kWh, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, LM-Felgen 6,5x17, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Pedalerie elektr. einstellbar, Pro Pilot-Paket, Reifen 215/50 R17 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, Uni-Lackierung, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11109	Perleffekt-Lackierung
2400	Winter-Paket

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
letzte Wartung: am 20.06.2022 bei Kilometerstand 13.383

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

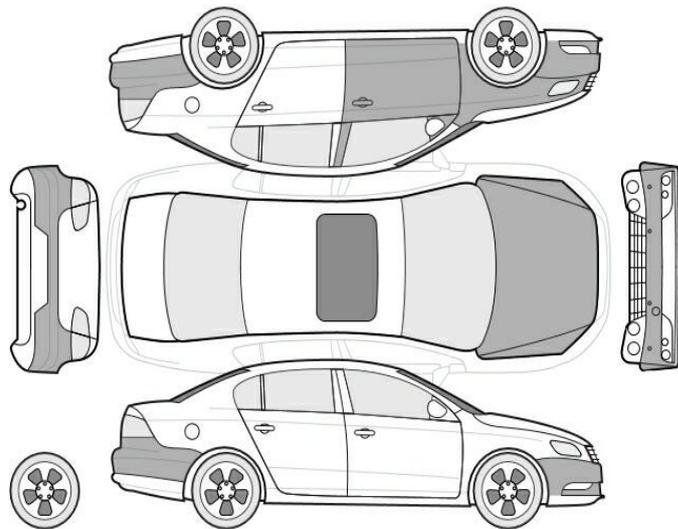

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, (Bild 12)
2. Brems Scheiben vorne schlechtes Tragbild, erneuern (Bild 13, 14)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 8, 9)
4. Tür vorne links Lackierung, korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)
5. Kotflügel vorne links Lackierung, korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 11)  
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

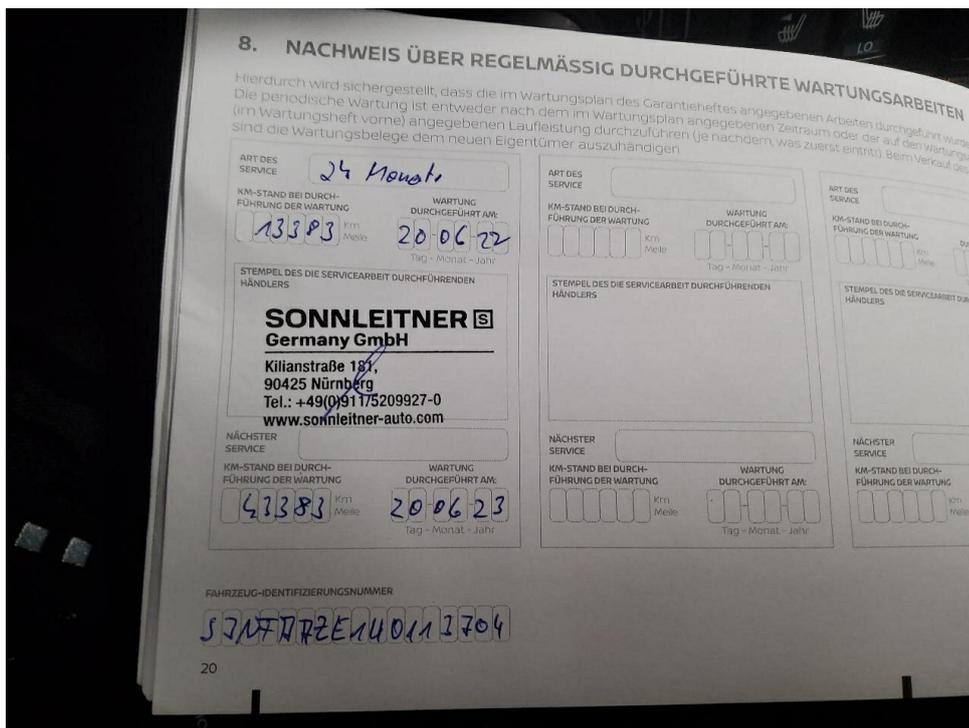


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Kotflügel vorne links Lackierung, korrodiert , lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Tür vorne links Lackierung, korrodiert , lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair

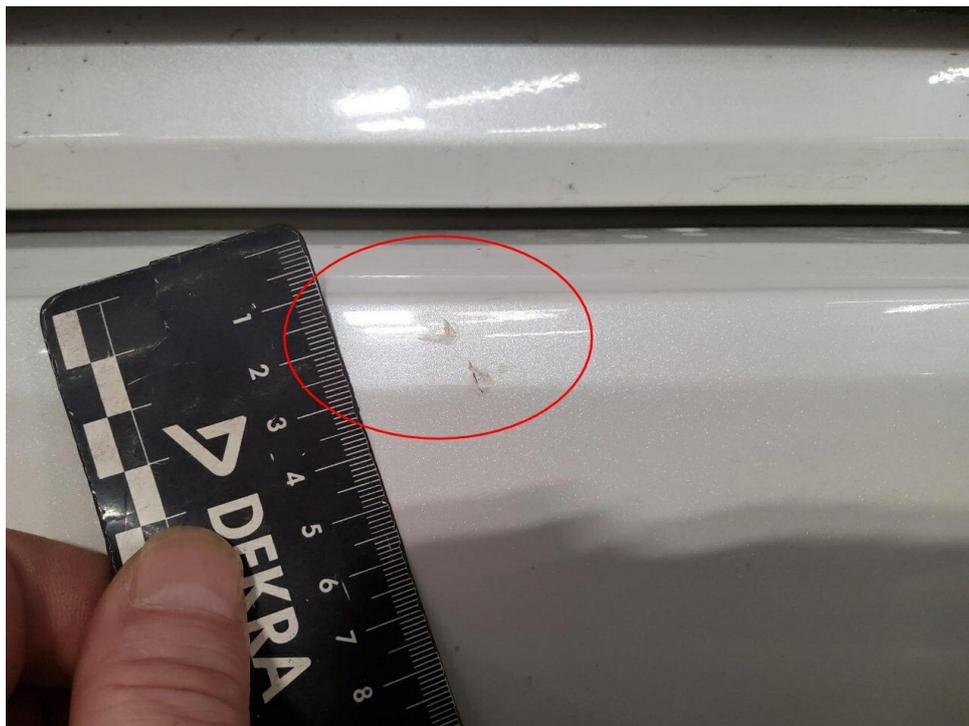


Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, smart repair



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur

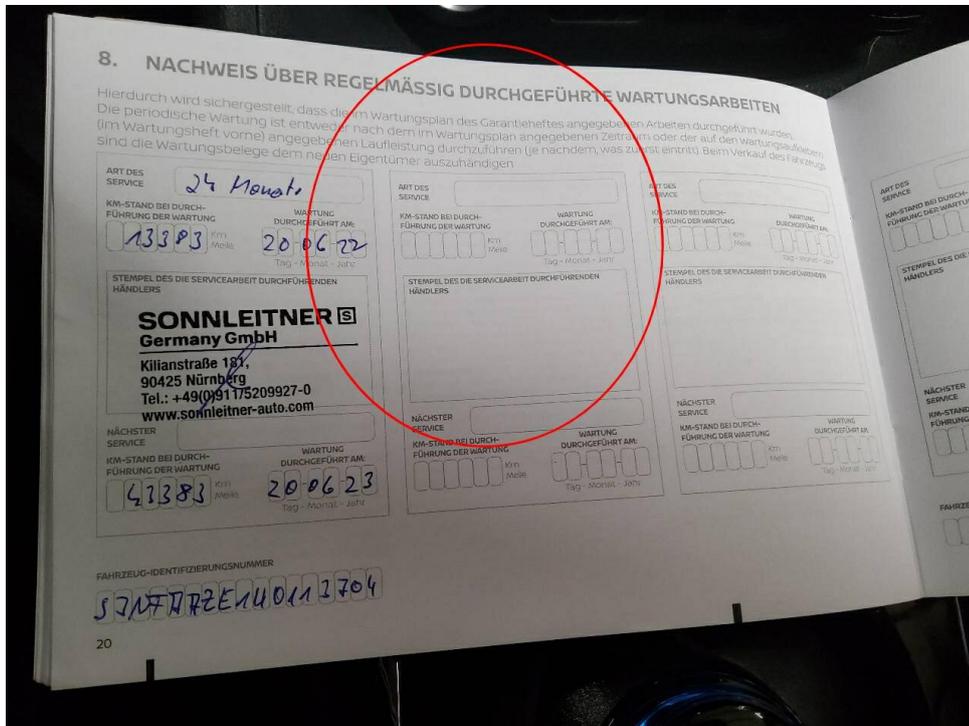


Bild 12 : Wartung fällig



Bild 13 : Bremsscheiben vorne schlechtes Tragbild



Bild 14 : Bremsscheiben vorne schlechtes Tragbild