

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AF7114	VIN:	VF1WK000X65699250
Model vozidla:	Renault Kangoo 2 (2008)	Provedení:	Kangoo 1.5BdCi 95 Zen 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1461
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-07-20	Platnost tech. kont. do:	2026-07-09
Stav tachometru:	172209 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	169064	Datum poslední prohlídky vozidla:	2026-05-19
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 480 µm; LP blatník - µm; LP dveře 95 µm; LZ dveře 90 µm; LZ bok 95 µm; Z víko 85 µm; PZ bok 90 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 160 µm; PP blatník - µm; Střecha 85 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio+CD)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Matador	195/65 R 15	Zimní	6
Pneu PP	Matador	195/65 R 15	Zimní	6
Pneu LZ	Nexen	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu PZ	Nexen	195/65 R 15	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	195/65 R 15		7
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Michelin	195/65 R 15	Letní	1,5
Pneu 2	Michelin	195/65 R 15	Letní	1,5
Pneu 3	Michelin	195/65 R 15	Letní	2
Pneu 4	Michelin	195/65 R 15	Letní	2
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Jamka
3	Poznámka: Plus škrabance Dveře zadní levé	Jamka
4	Poznámka: Hrana Koncové světlo levé	Prasklina
5	Zadní mlhové světlo levé	Škrabance
6	Bočnice zadní levá	Jamka
7	Poznámka: + škrabance, hrana Kryt LZ kola	Chybí
8	Kryt PZ kola	Chybí
9	Dveře boční posuvné P	Jamka
10	Poznámka: + škrabance Madlo kliky PP dveří	Škrabance
11	Práh pravý	Deformace
12	Poznámka: + škrabance Kryt P zpětného zrcátka	Škrabance
13	Disk PP kola	Škrabance
14	Kryt L zpětného zrcátka	Škrabance
15	Práh levý	Deformace
16	Poznámka: + škrabance Bočnice zadní pravá	Jamka
17	Poznámka: + škrabance Dveře přední pravé	Jamka
18	Poznámka: + škrabance Nárazník Z střední díl	Škrabance
Interiér (vnitřní prostor)		
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrabance
20	Středový tunel	Nadstandardní prvek
21	Krytina podlahy řidiče	Opotřebení
22	Volant	Opotřebení
23	Řadicí páka	Opotřebení
24	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
25	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
26	Kryt zadního čela	Škrabance
27	Boční výplň zav. prostoru P	Škrabance
28	Boční výplň zav. prostoru L	Škrabance
29	Výplň LP dveří	Škrabance
30	Manžeta páky ruční brzdy	Otvor
Ostatní		
31	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
32	Celková plocha karoserie	Škrabance
33	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor

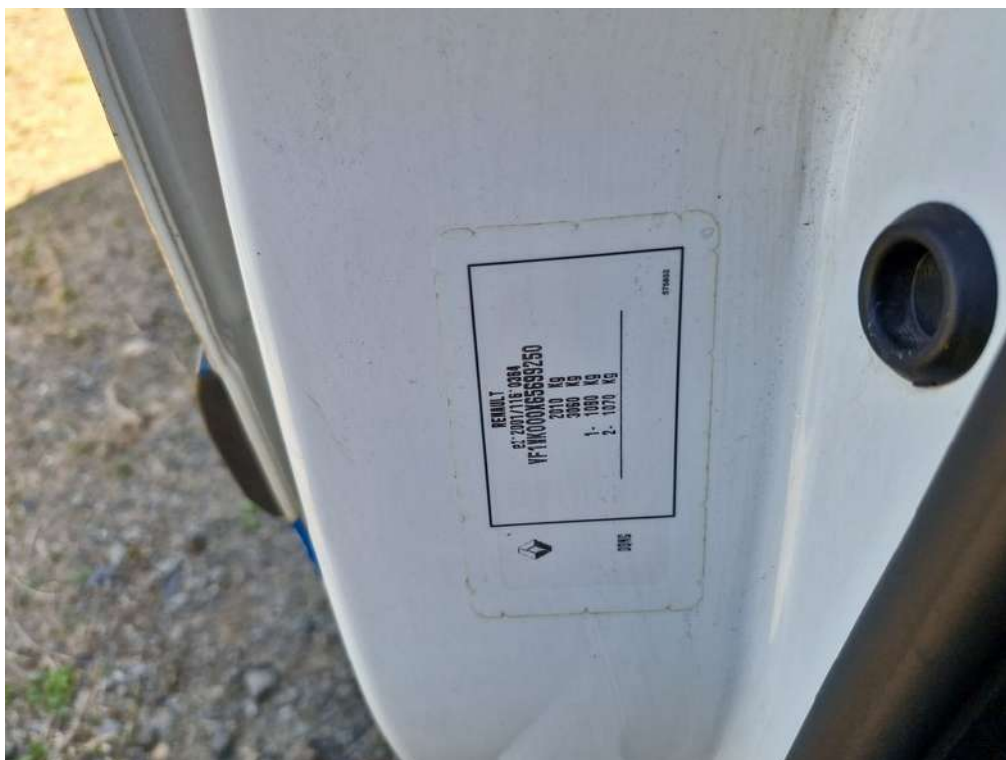

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

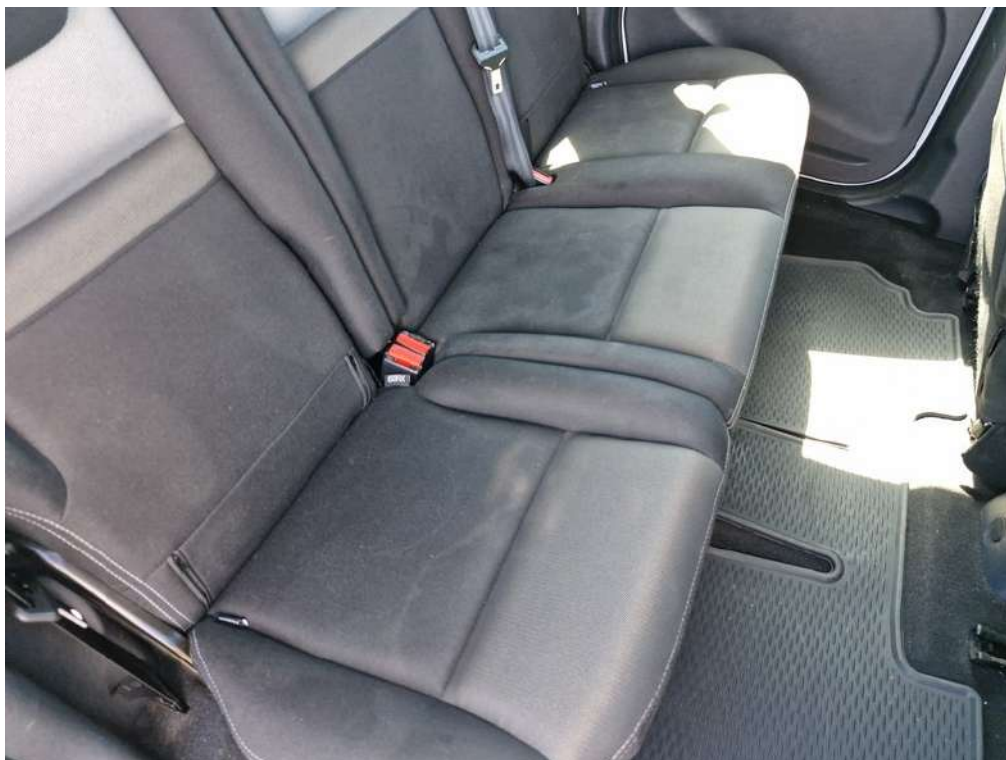

Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Střecha zleva




Střecha zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu

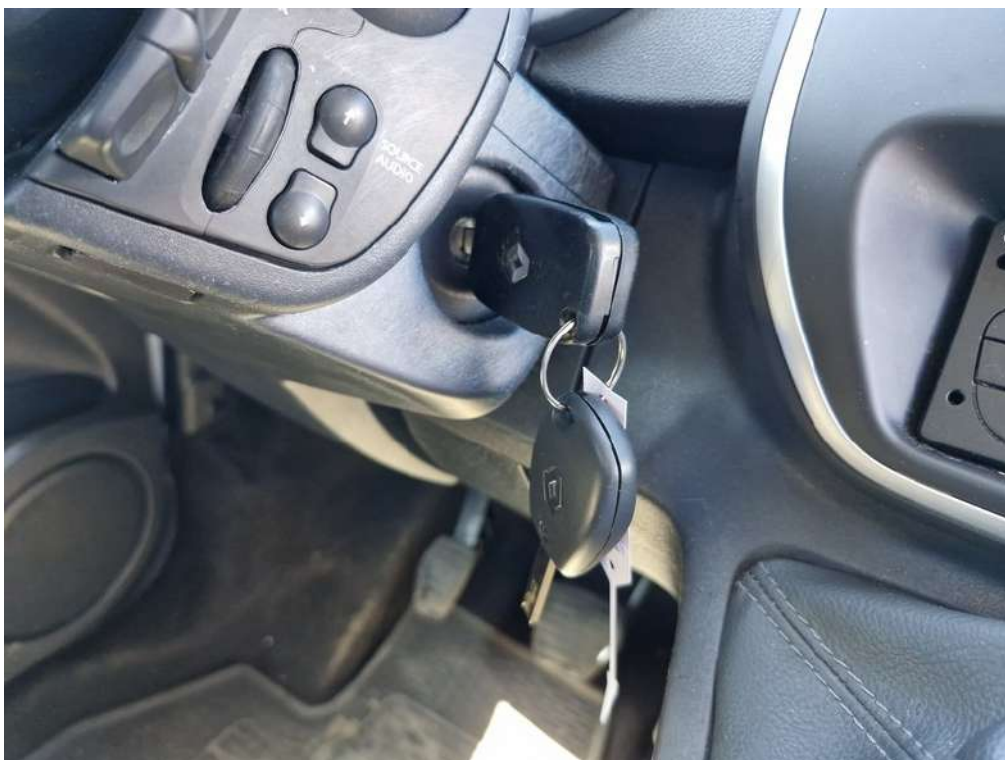

Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

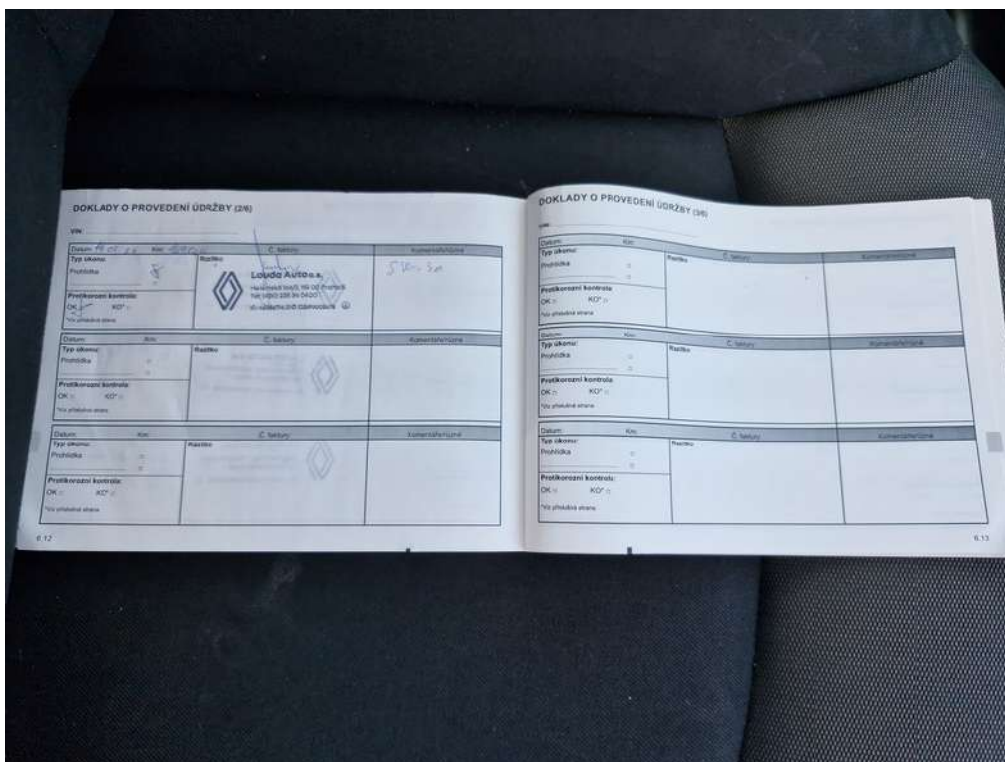

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

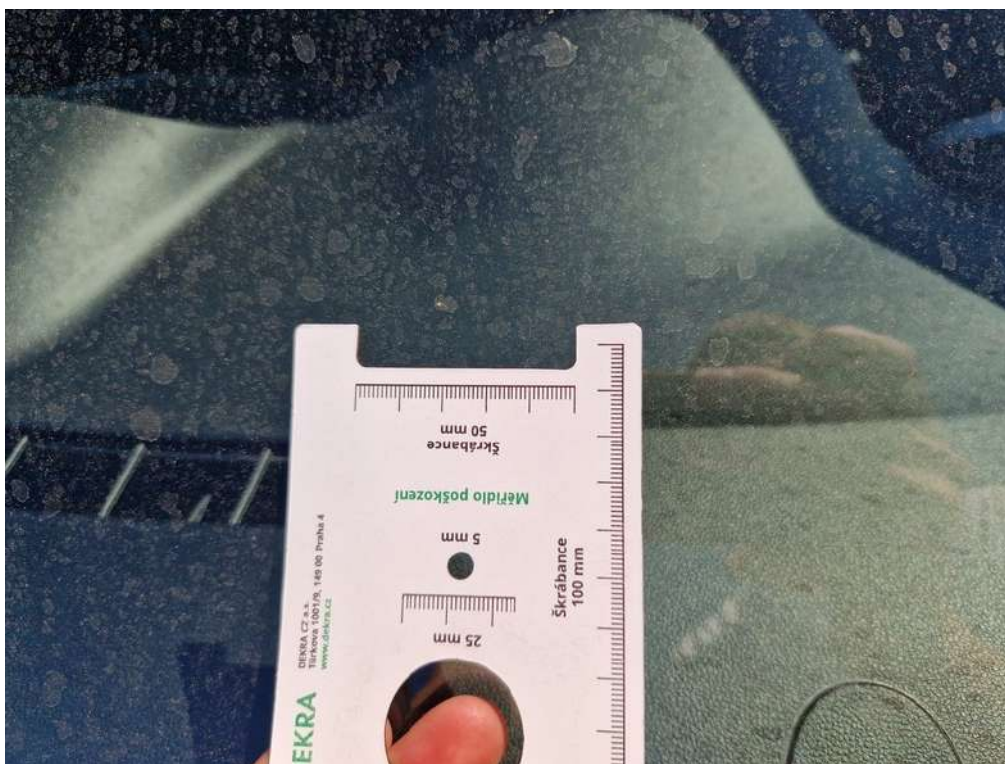

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Plus škrabance



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Hrana

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

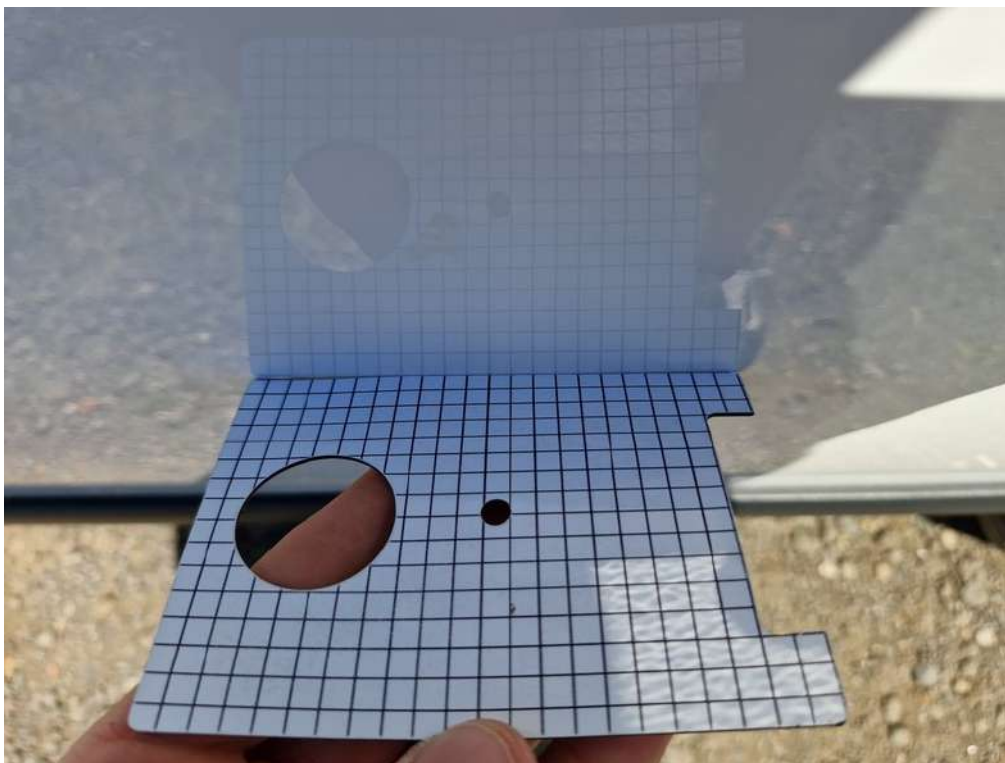


Viz popis k poškození č. 3



4 **Koncové světlo levé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

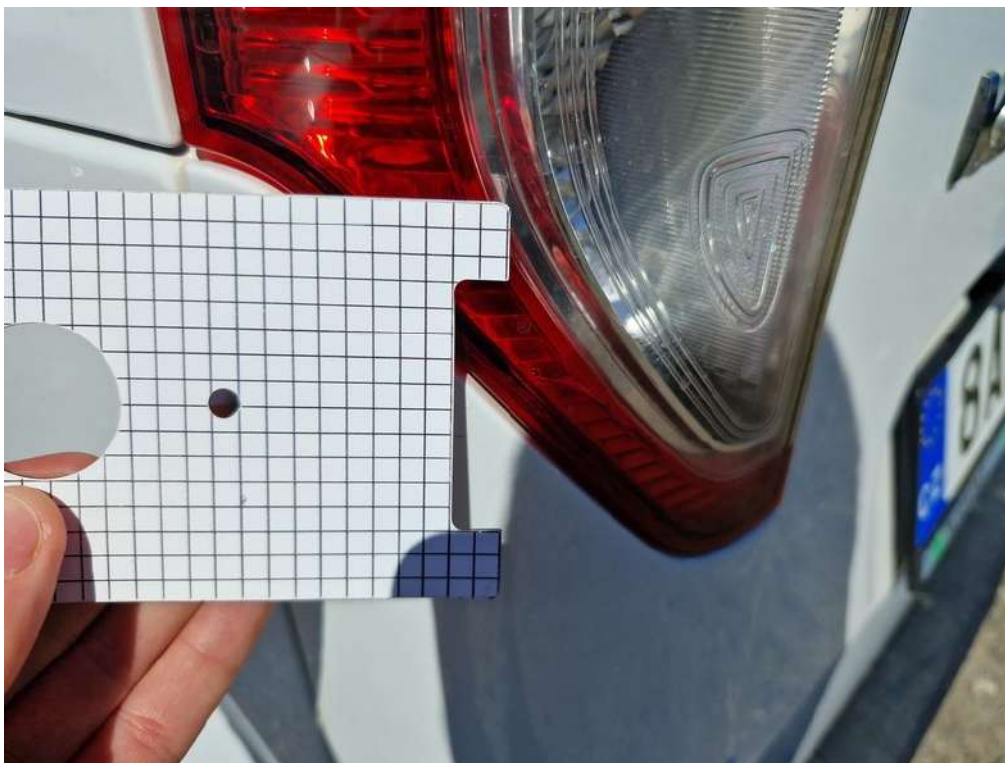

Viz popis k poškození č. 4



5 Zadní mlhové světlo levé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




6 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance, hrana

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

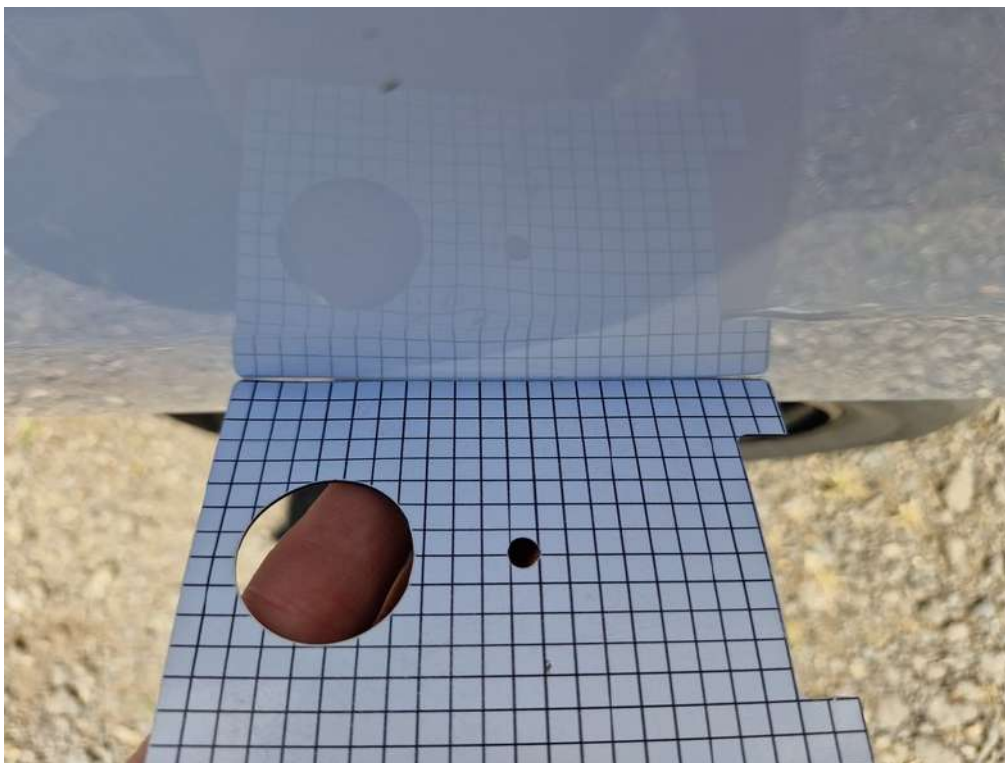

Viz popis k poškození č. 6



7 Kryt LZ kola - Chybí
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Kryt PZ kola - Chybí
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



9 Dveře boční posuvné P - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



12 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Práh levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Nárazník Z střední díl - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18



19 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

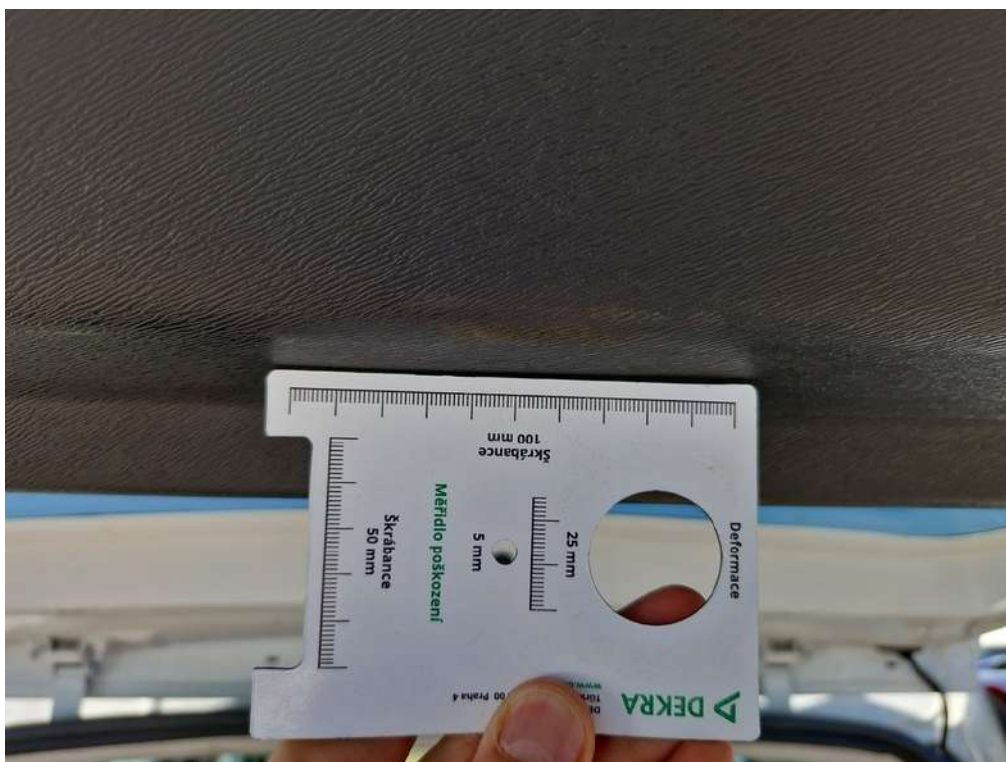

Viz popis k poškození č. 19



20 Středový tunel - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




21 Krytina podlahy řidiče - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

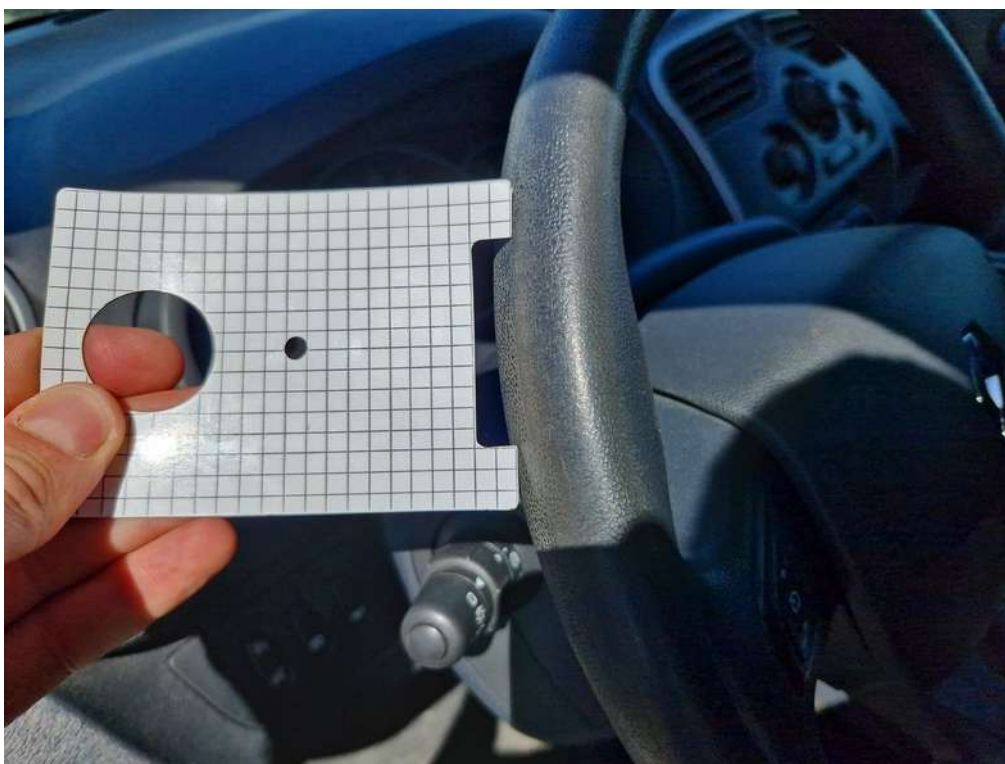

22 Volant - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



24 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



27 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



29 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Manžeta páky ruční brzdy - Otvor**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



31 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31




32 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32

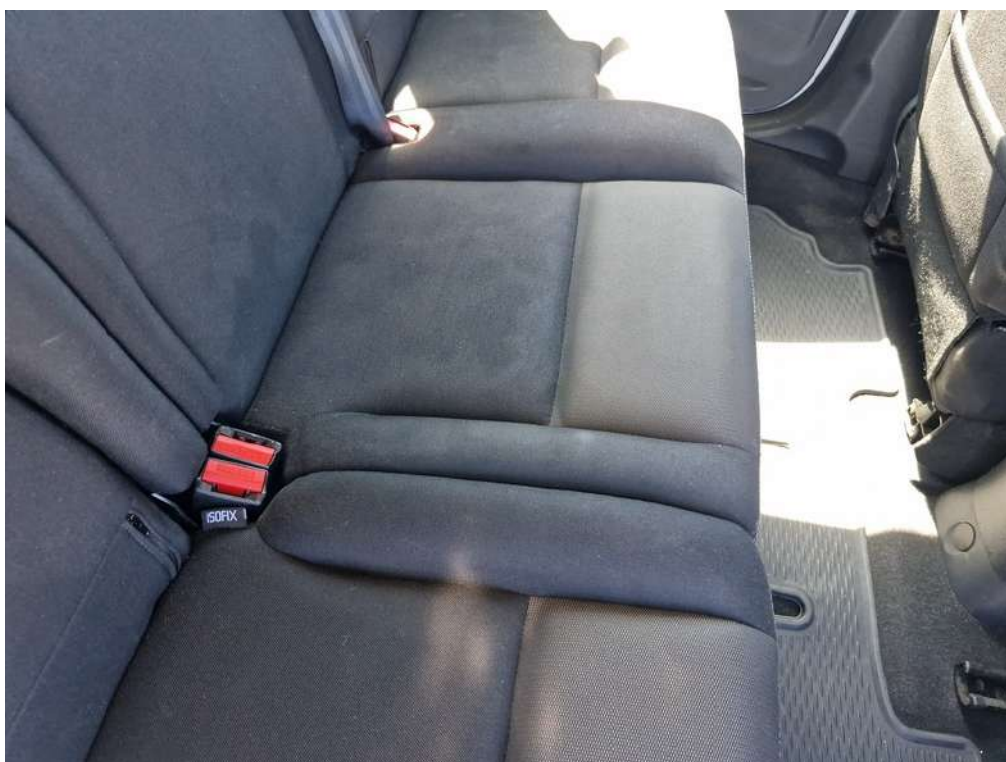

33 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33