



RENAULT Trafic 2019	
RENAULT Trafic Blue dCi 150 L1H1 3,0t Komfort Kasten, 3-türig, 6-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	VF1FL000269329433
Kilometerstand (km)	145.746
Erstzulassungsdatum	04.08.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Arktis-Weiß
Interieurfarbe	Stoff "Kompo"

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11040683	Besichtigt am	03.08.2026 14:09:16
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	1
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	28/10/2025,139040	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	9,0 mm	Continental	215/65 R 16 109 S	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	9,0 mm	Continental	215/65 R 16 109 S	Winter	Stahl
Hinten	Links	7,0 mm	Firestone	215/65 R 16 109 T	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	7,0 mm	Firestone	215/65 R 16 109 T	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Sommer	Stahl
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Sommer	Stahl
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Seite Links			
8 Seitenwand vorne links (NFZ)	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
9 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>15 cm - 20 cm	Keine Reparatur
10 Seitenschutzleiste links	Gebrochen	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 Innenraum	Verschmutzt	Nicht zutreffend	Reinigen
3 Fußmatten	Loch	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
4 Windschutzscheibe	Steinschlag	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
5 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7 Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Heckklappe	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12 Stoßfängerzierblende hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
13 Kofferraumboden	Kratzer	>30 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
15 Mittelsäule rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



2 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Windschutzscheibe

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





8 | Seitenwand vorne links (NFZ)

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



9 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



10 | Seitenschutzleiste links

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



12 | Stoßfängerzierblende hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





14 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



15 | Mittelsäule rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




GEBRAUCHSSPUREN



5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

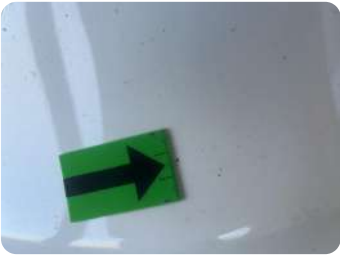

6 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Heckklappe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Kofferraumboden

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



FEHLTEILE



1 | Zündschlüssel

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: 1

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer In den Türen - (Fahrer- und Beifahrertür)	ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung	Airbag: Fahrerseite
Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display	Außenspie. el. verst.- ankl.- u. heizbar	Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren	Bremsleuchte dritte	Dieselpartikelfilter
Digitales Tachodisplay 4,2-Zoll	Drehzahlmesser	Einparkhilfe h.,vor.und seiti., mit Rück
ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR	Fensterheber elektrisch vorne mit Impulsfunktion	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet - in Verbindung mit Klimaanlage gekühlt	Heckklappe vergl. + HHS + HSW	Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Induktive Smartphoneladefläche	Innenspiegel	Keycard Handsfree - Automatische Entriegelung von Türen und/oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck
Kopfstützen (3)	Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe)	Lichtsensord	Mobilitätsset - anstatt Reserverad
Paket: Klang & Klima mit Navigation	Paket: Klare Sicht	Paket: Mobiles Büro-Paket 2
Paket: Raucherpaket	Paket: Sicherheit-Paket	Polster: Stoff
Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R 16	Radio CONNECT R&GO - Digitalradio DAB+, UKW- und MW Radio - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - USB- und AUX-Anschluss, Audiostreaming - Bedienungssatellit am Lenkrad	Reserverad
Schaltpunktanzeige	Schiebetür rechts mit Fenster	Schiebetür rechts, geschlossen
Servolenkung	Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank	Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar - Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne - mit verstärktem Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Mittelarmlehne
Sonnenblende mit Einstecktasche auf Fahrer- und Beifahrerseite	Steckdose (12 V) im Laderaum	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Trennwand geschlossen, ohne Fenster	Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten	Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil
Wärmeschutzglas	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

1 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

FAHRZEUGBILDER

