



Wertgutachten


Berichtsnummer :	0000000815196-DE925	Vertragsnummer :	61101089
Amtl. Kennzeichen :	LAN-TK 68E	Referenznummer:	30856717

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Edition 30+ Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ046890	Laufleistung abgelesen:	62335 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.01.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	30.12.2024 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2025 / 01.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	53701 / 21.06.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche



Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

 Karosserie außen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
			Zwischensumme:	100,00 €		100,00 €
 Sonstiges						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
2.	Herstellergarantie	Nicht Gepflegt		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
			Zwischensumme:	1.150,00 €		1.150,00 €
			Gesamtsumme			
			Mwst. 19%:	237,50 €		237,50 €
			Gesamtsumme Brutto:	1.487,50 €		1.487,50 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum

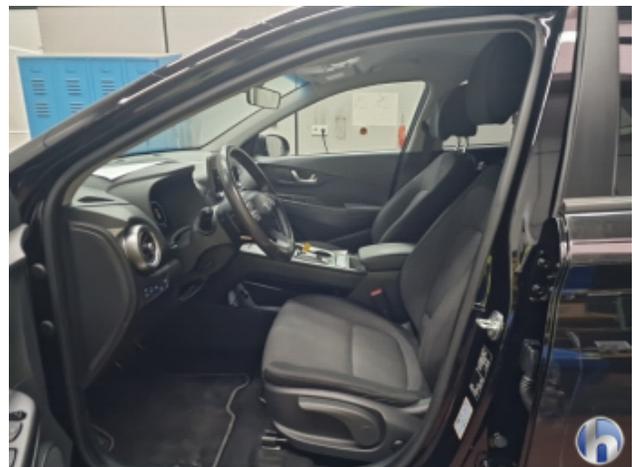

Innen



Kombiinstrument

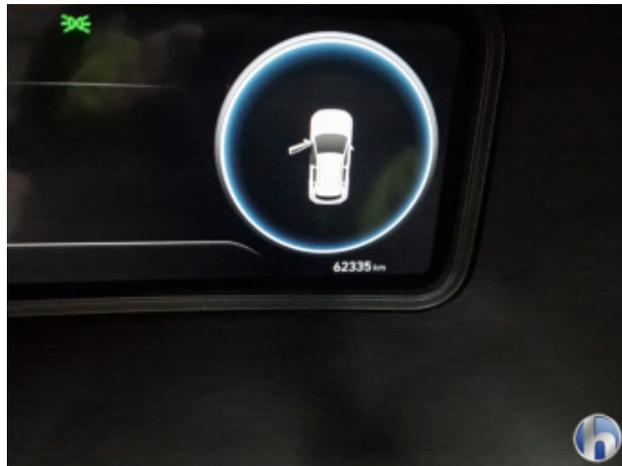


Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel

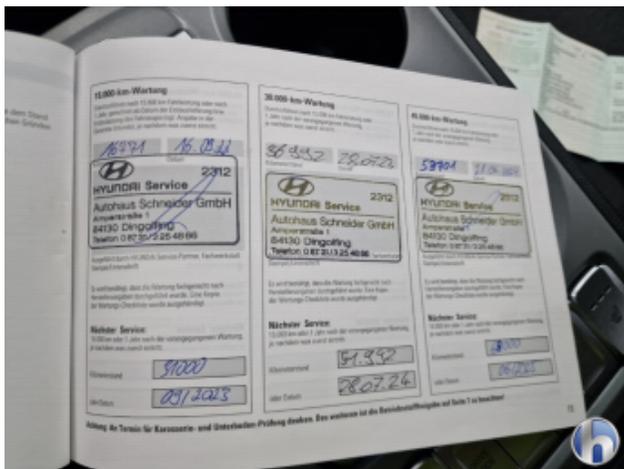

Serviceheft/Nachweis

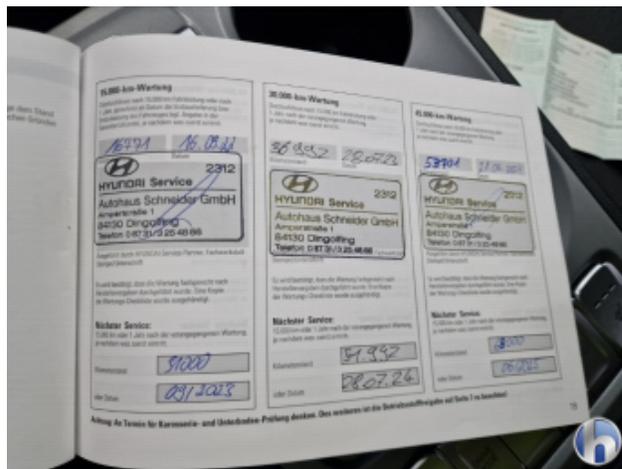

Serviceheft/Nachweis

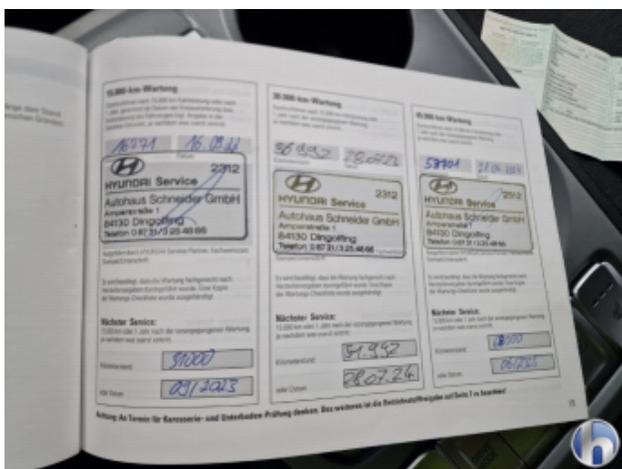

Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €