

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
07.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.08.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Niro (DE)(2016->) / e-Niro
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACC81GFM5111313	HSN / TSN	8253 / AIB
DAT Europa-Code®	014250423120002	DAT Marktindex	DE002 6176
Km-Stand abgelesen	41682	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	29	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Gänge	1	Felgen	Elektrofz
Farbe	(UD) SCHNEEWEIß / Uni / UD		Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 150 kW (cont. 29 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Stauassistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gelenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, HV-Batterie 64 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Radstand 2700 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Vorheizsystem für Batterie, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
1956	LED-Paket
3808	Plus-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 08 / 2024 bei Kilometerstand 33.900

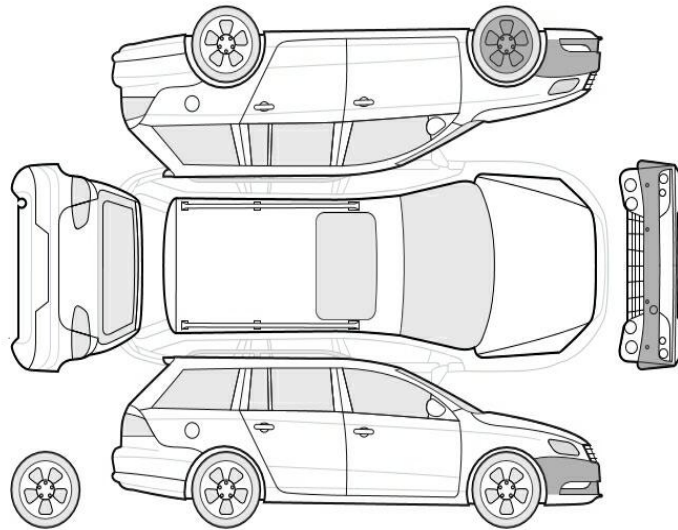Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Service fällig (Bild 10)
2. HU fällig
3. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie
4. Felge vorn rechts verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 14, 15)
5. Felge vorne links, korrodiert, smart repair (Bild 13)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 11, 12)

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 625D70B7-1338-4D49-8F2B-2DE65A270A31

FAHRZEUG

MARKE: Kia
MODELL: e-Niro - 64 kWh

KILOMETERSTAND: 41.681 km
FIN: KNACC81GFM5111313
DATUM UND UHRZEIT:
06.11.2025, 08:38:32

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

97,4 %

ENERGIE

64kWh | 65kWh




WLTP-REICHWEITE

443km | 455km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

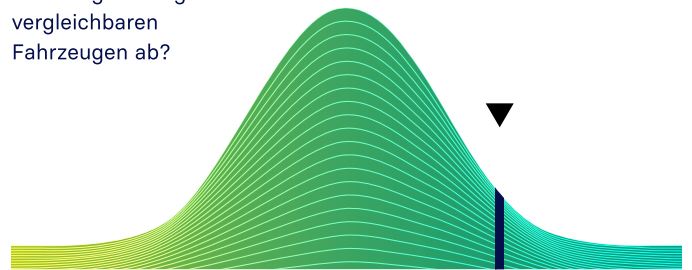

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	65,5kWh	63,6kWh	63,6kWh
Neu:	67,3kWh	65,3kWh	65,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	443-443km	352km	353km
Neu:	455-455km	362km	362km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 08:38:28

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	94%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14.0°C	14.0°C	0.0°C	✓
Zellenspannung	4,020V	4,040V	20mV	✓
Batteriespannung	395,9V			
Durchschn. Stromstärke	-1,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.040	4.039	4.038	4.040	4.026	4.040	4.036	4.039	4.020	4.037	4.033	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.028	4.020	4.021	4.040
21 - 40	4.040	4.039	4.040	4.020	4.020	4.039	4.026	4.040	4.039	4.038	4.032	4.021	4.040	4.020	4.038	4.025	4.040	4.020	4.020	4.028
41 - 60	4.021	4.021	4.040	4.038	4.040	4.039	4.039	4.033	4.036	4.040	4.035	4.036	4.021	4.040	4.020	4.032	4.020	4.040	4.040	4.039
61 - 80	4.040	4.021	4.020	4.028	4.020	4.036	4.040	4.040	4.031	4.027	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.028	4.020	4.036	4.031	4.040
81 - 98	4.040	4.035	4.020	4.040	4.040	4.040	4.039	4.040	4.040	4.020	4.020	4.020	4.036	4.033	4.037	4.020	4.040	4.040	✓	✓

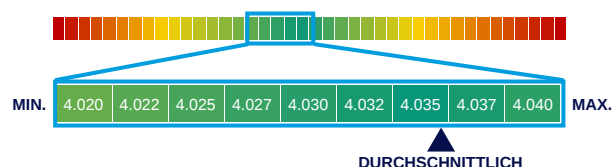

*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

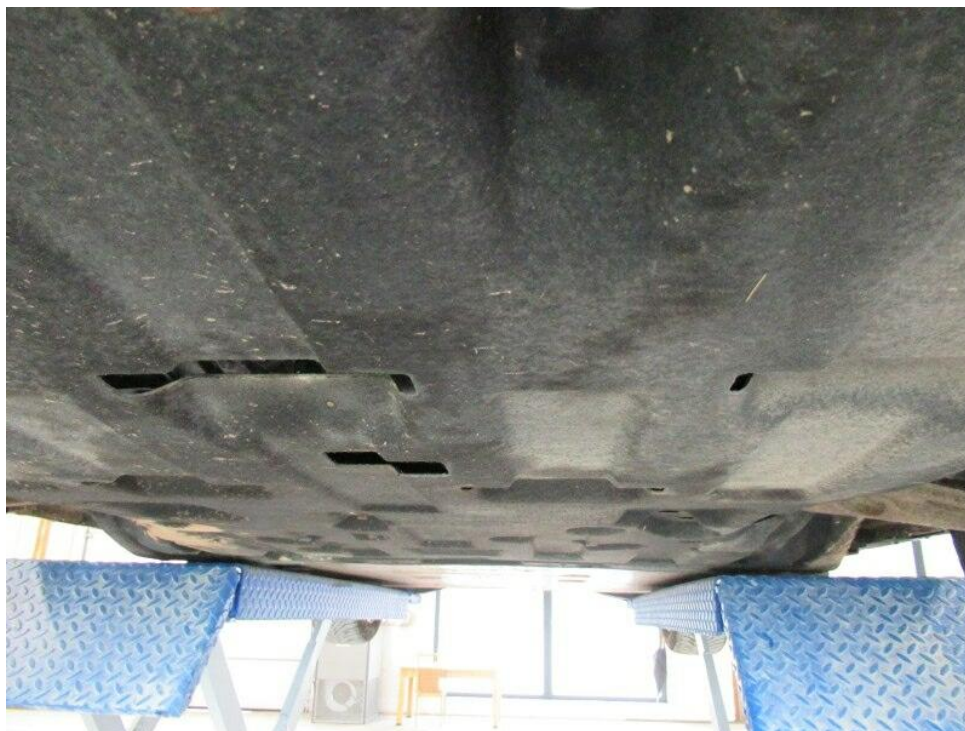



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

17.09.2022

Service	Nachweis #1	Datum: . . . 20
km-Stand		<u>10680</u>
Reparatur-Auftragsnummer		<u>14748</u>
Durchführende Werkstatt		<u>2727</u>
Durchgeführter Service		<u>1500</u> km <u>12</u> Monate
Leistungen durchgeführt:		
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel		
 AUTOGRAUND VERTRAGSHÄNDLER Sangerhäuser Str. 29 06536 Berga Tel: 034651/415 0 www.autoground.de		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum: <u>17.09.2023</u> oder bei: <u>25680</u> km-Stand!		

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit)
Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

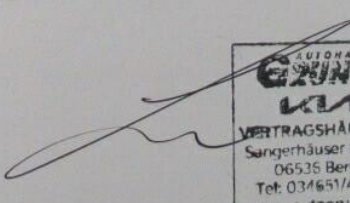
Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 7 : Wartungsnachweise

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

10.08.2023

Service	Nachweis #2	Datum: . . . 20
km-Stand		<u>19791</u>
Reparatur-Auftragsnummer		<u>15575</u>
Durchführende Werkstatt		<u>2727</u>
Durchgeführter Service		<u>3000</u> km <u>24</u> Monate
Leistungen durchgeführt:		
Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel		
 AUTOGRAUND VERTRAGSHÄNDLER Sangerhäuser Str. 29 06536 Berga Tel: 034651/415 0 www.autoground.de		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum: <u>10.08.2024</u> oder bei: <u>24791</u> km-Stand!		


Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit)
Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 8 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

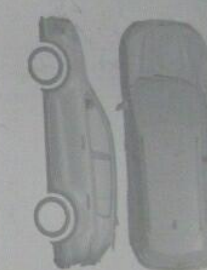
13.08.2024

Nachweis #3		Datum: ..20..
km-Stand	<u>73900</u>	
Reparatur-Auftragsnummer	<u>75578</u>	
Durchführende Werkstatt	<u>777</u>	
Durchgeführter Service	<u>5000 km</u> <u>36</u> Monate	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsschüssigkeit	☐	☒
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel		
 VERTRAGSHÄNDLER Sangerhäuser Str. 29 06546 Berge Tel: 034651/415 0 www.autogrund.de		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum:	<u>08/2025</u>	oder bei: <u>48900</u> km-Stand ¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

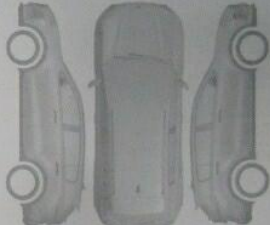

Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 9 : Wartungsnachweis

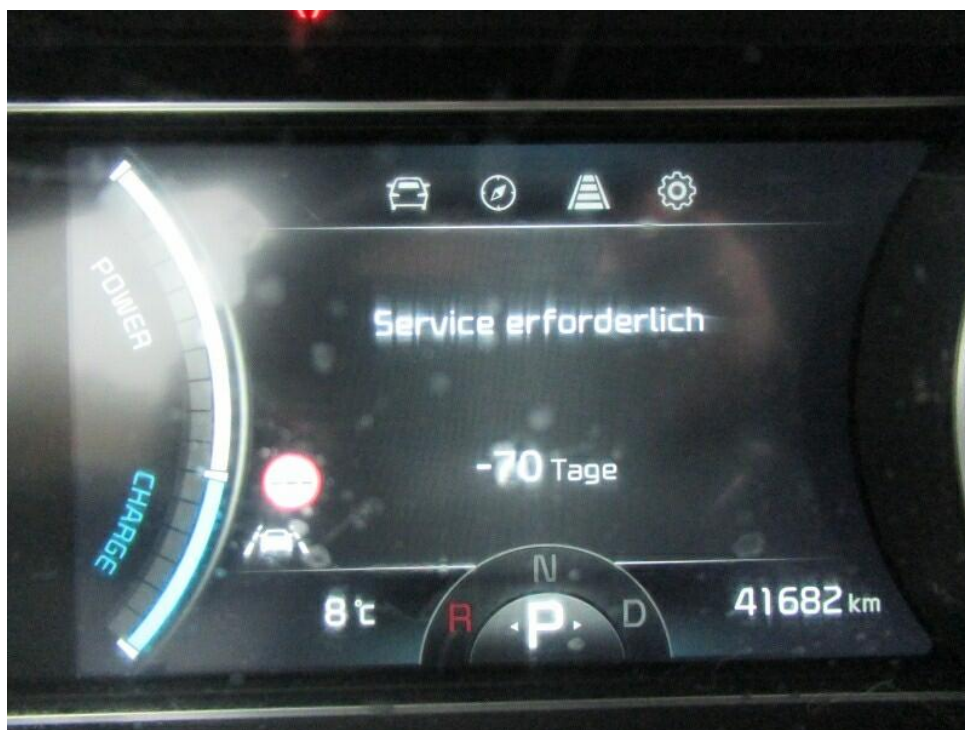


Bild 10 : Service fällig



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 13 : Felge vorne links, korrodiert, smart repair



Bild 14 : Felge vorn rechts verschrammt mit Materialabtrag, erneuern

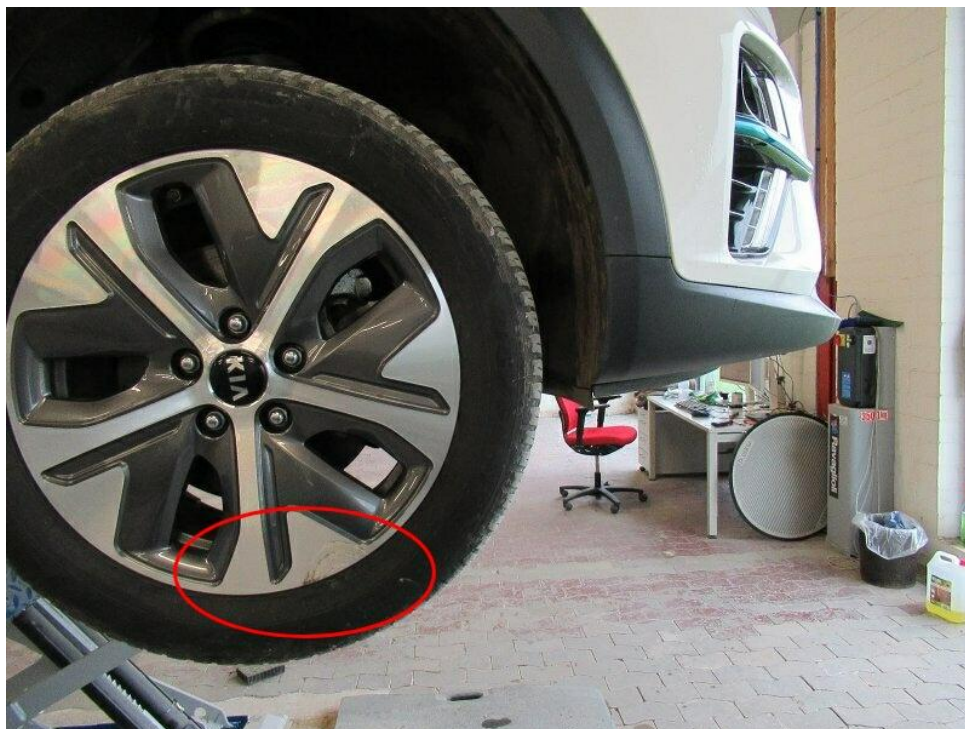


Bild 15 : Felge vorn rechts verschrammt mit Materialabtrag, erneuern