



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EI-BL 74E
Berichtsnummer :	000000857987-DE968		
Referenznummer:	30989207		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU125885	Laufleistung abgelesen:	61048 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.07.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	04.08.2025 85098 Großmehring
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Misty Jungle / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	58099 / 25.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 3,5 mm
1. Achse - links / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 3,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn



- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Galaxy Grey Metallic
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft ✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft ✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft ✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis zur Profiltiefe von Winterreifen/Ganzjahresreifen Gemäß gültigem Schadenskatalog sind Winterreifen mit einer Profiltiefe von ≤ 4 mm als verschlissen zu bewerten und auszutauschen. Eine weitere Nutzung stellt ein Sicherheitsrisiko dar und entspricht nicht den Anforderungen an verkehrssichere Bereifung.

Schaden	
	Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	2. Radsatz	Nicht Verkehrssicher	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

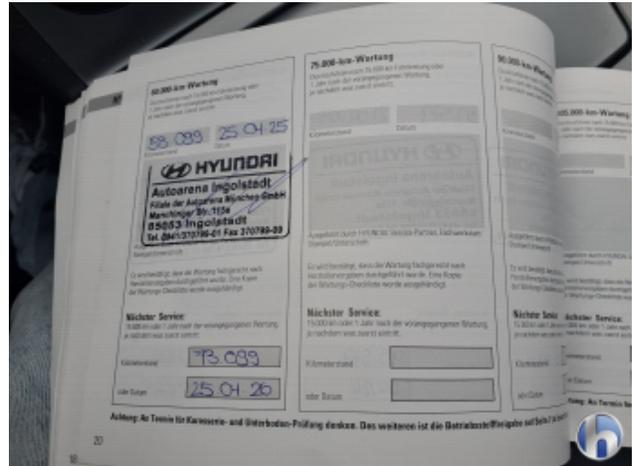

Serviceheft/Nachweis

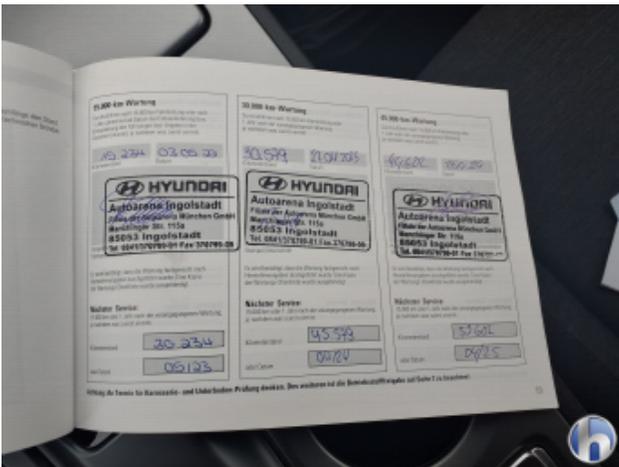

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Smart Repair