

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
04.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	iX (I20)(07.2021->) / iX xDrive50 Sport
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY21CF040CL78625	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3000	zul. Gesamtmasse	3145 kg
HSN / TSN	0005 / DHO	DAT Europa-Code®	011303500110001
DAT Marktindex	DE001 6339	Km-Stand abgelesen	59829
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	140
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
Felgen	Elektrofz Leichtmetall	Farbe	Grau / Uni / C3N
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 40 R 22 107 Y	Bridgestone / Alenza 001	S / O	3 mm
rechts	275 / 40 R 22 107 Y	Bridgestone / Alenza 001	S / O	3 mm
2 links	275 / 40 R 22 107 Y	Bridgestone / Alenza 001	S / O	3 mm
rechts	275 / 40 R 22 107 Y	Bridgestone / Alenza 001	S / O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 20 108 H	Goodyear / UG Performance+	W / O	5 mm
235 / 60 R 20 108 H	Goodyear / UG Performance+	W / O	5 mm
235 / 60 R 20 108 H	Goodyear / UG Performance+	W / O	5 mm
235 / 60 R 20 108 H	Goodyear / UG Performance+	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: xDrive (Allrad), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel-Paket (erweitert), BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator), BMW Live Cockpit Plus, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Traction Control (DTC), Elektromotor 385 kW (cont. 140 kW), Elektromotor HA 250 kW (cont. 80 kW), Elektromotor VA 200 kW (cont. 50 kW), Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrwerkssystem: Executive Drive (Luftfederung vorn und hinten, Wankstabilisierung), Fußgänger-Schutzsystem passiv, Fußgänger-Schutzsystem: aktiver Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckleuchten LED, HiFi-Lautsprechersystem Professional, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Design Atelier, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2,5-Zonen mit autom. Umluft-Control, Knieairbag Beifahrerseite, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Follow me home), Luftfeder mit Niveauregelung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Personalisierungssystem (Personal eSIM), Radstand 3000 mm, Reifen 255/50 R21 ...Y, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Connected eDrive Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Integral - Aktivlenkung, Servolenkung Servotronic, Sicherheitssystem Active Protection, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Sport, Standklimatisierung, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Warndreieck, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4780	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
2836	Ausstattungs-Paket: Edition Excellence
11828	BMW Individuallackierung Storm Bay Metallic
27804	Dachhimmel Anthrazit
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
50638	LM-Felgen 9,5x22 (Aerodynamik 1021, Multicolor 3D-Glanzschliff, Frozen Midnight Grey)
33109	M Multifunktionssitze vorn
11000	Metallic-Lackierung
30283	Sitzbezug / Polsterung: Naturleder Castanea
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 11.02.2025 bei Kilometerstand 37.731

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

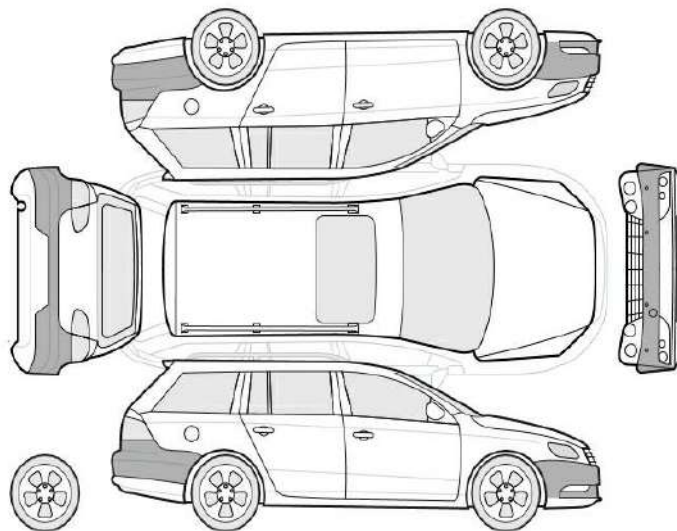

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts Kratzer, smart repair (Bild 10)
2. Felge hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 11, 12)
3. Heckklappe Kratzer, smart repair (Bild 15)
4. Stoßfänger vorne, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)
5. Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Kratzer, (Bild 13, 14)

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 0BB811F2-3EF3-4619-9DCF-6469D2D6B99A

FAHRZEUG

MARKE: BMW
MODELL: iX xDrive - 111,5 kWh

KILOMETERSTAND: 59.829 km
FIN: WBY21CF040CL78625
DATUM UND UHRZEIT:
30.10.2025, 16:19:17

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

97,2 %

ENERGIE 106kWh | 109kWh




WLTP-REICHWEITE 682km | 701km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

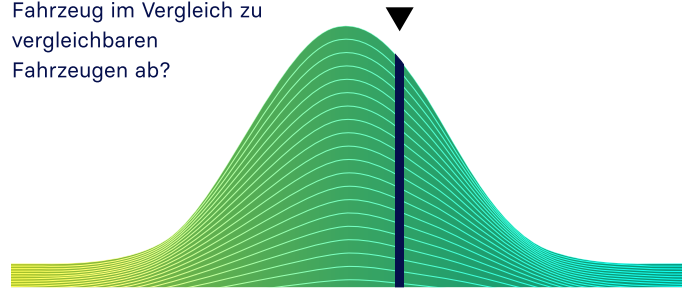

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	108,4kWh	105,8kWh	102,3kWh
Neu:	111,5kWh	108,8kWh	105,2kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	488-682km	419km	399km
Neu:	502-701km	431km	410km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 16:19:13

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	97%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	97%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	12.0°C	12.7°C	0.7°C	✓
Zellenspannung	4,176V	4,182V	6mV	✓
Batteriespannung	418,8V			
Durchschn. Stromstärke	-6,3A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.180	4.181	4.181	4.180	4.180	4.179	4.180	4.179	4.179	4.180	4.178	4.177	4.177	4.176	4.177	4.180	4.179	4.180	4.179	4.178
21 - 40	4.177	4.178	4.178	4.179	4.176	4.180	4.181	4.179	4.179	4.180	4.178	4.177	4.176	4.176	4.178	4.177	4.178	4.177	4.176	4.177
41 - 60	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.179	4.180	4.179	4.179	4.179	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.181	4.181
61 - 80	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.182	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.181	4.181	4.181	4.181	4.180	4.181	4.181
81 - 100	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.179	4.179	4.181	4.179	4.179	4.179	4.179	4.180	4.179	4.178	4.179	4.179	4.179	4.179	4.178

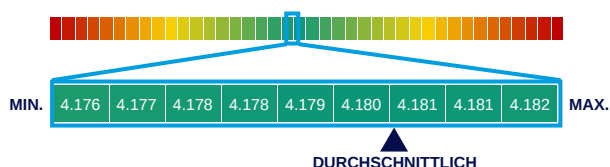

*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

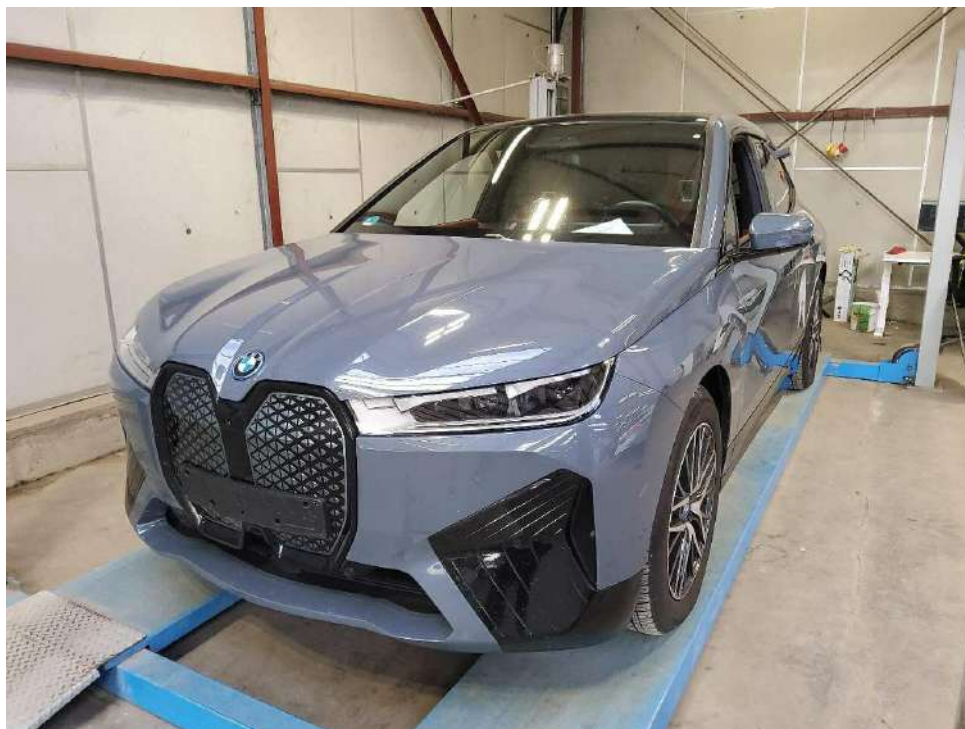


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

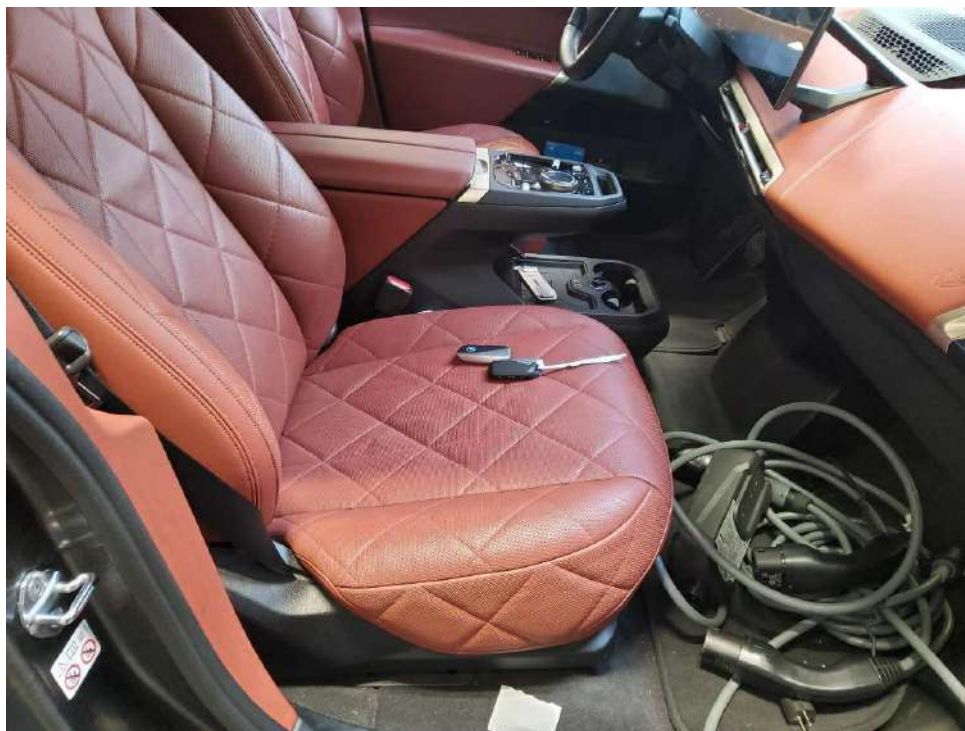


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

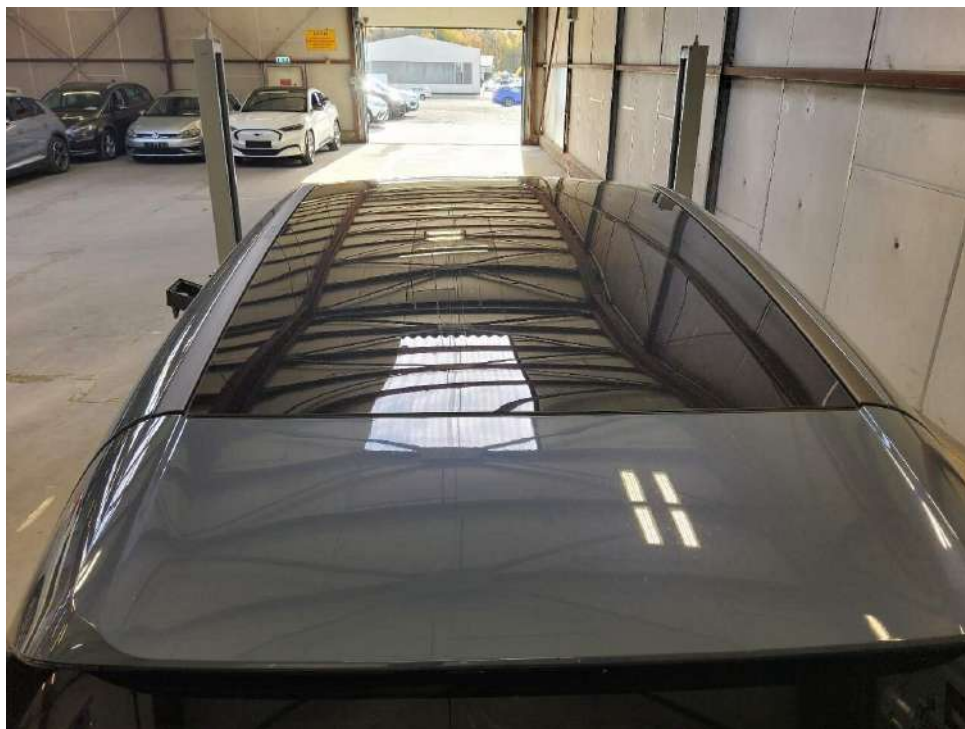


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

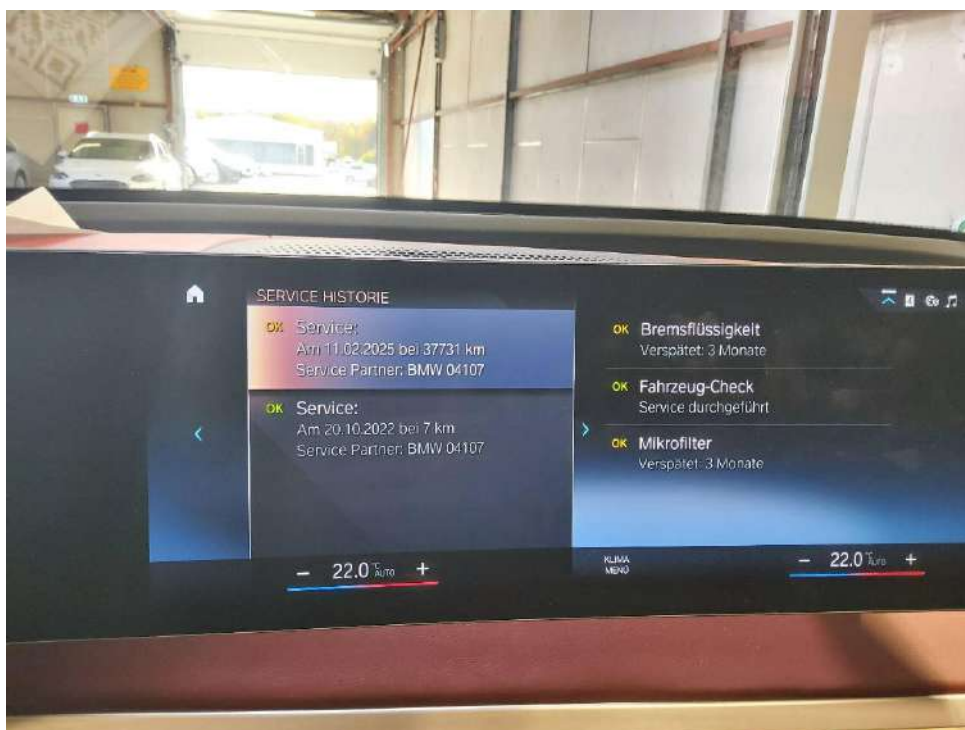


Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren mit Lackaufbau

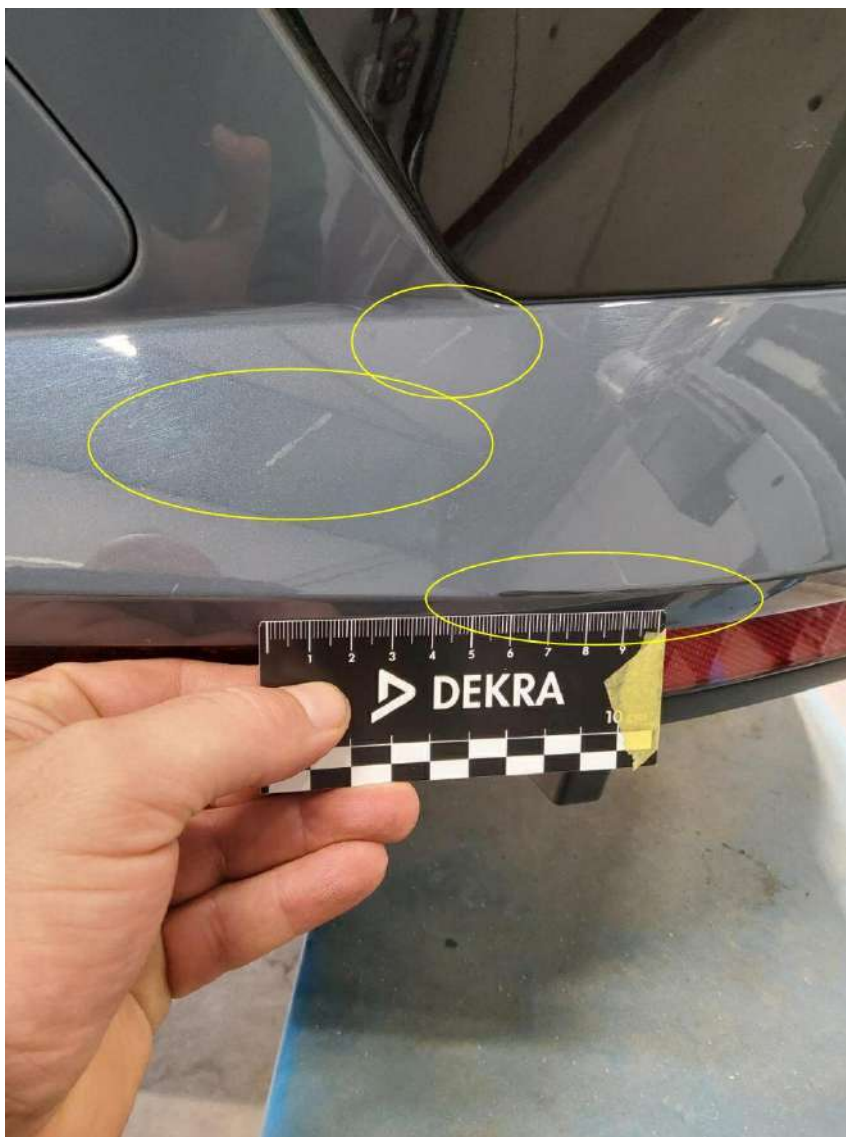


Bild 8 : Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger vorne, Steinschlag , lackieren mit Lackaufbau

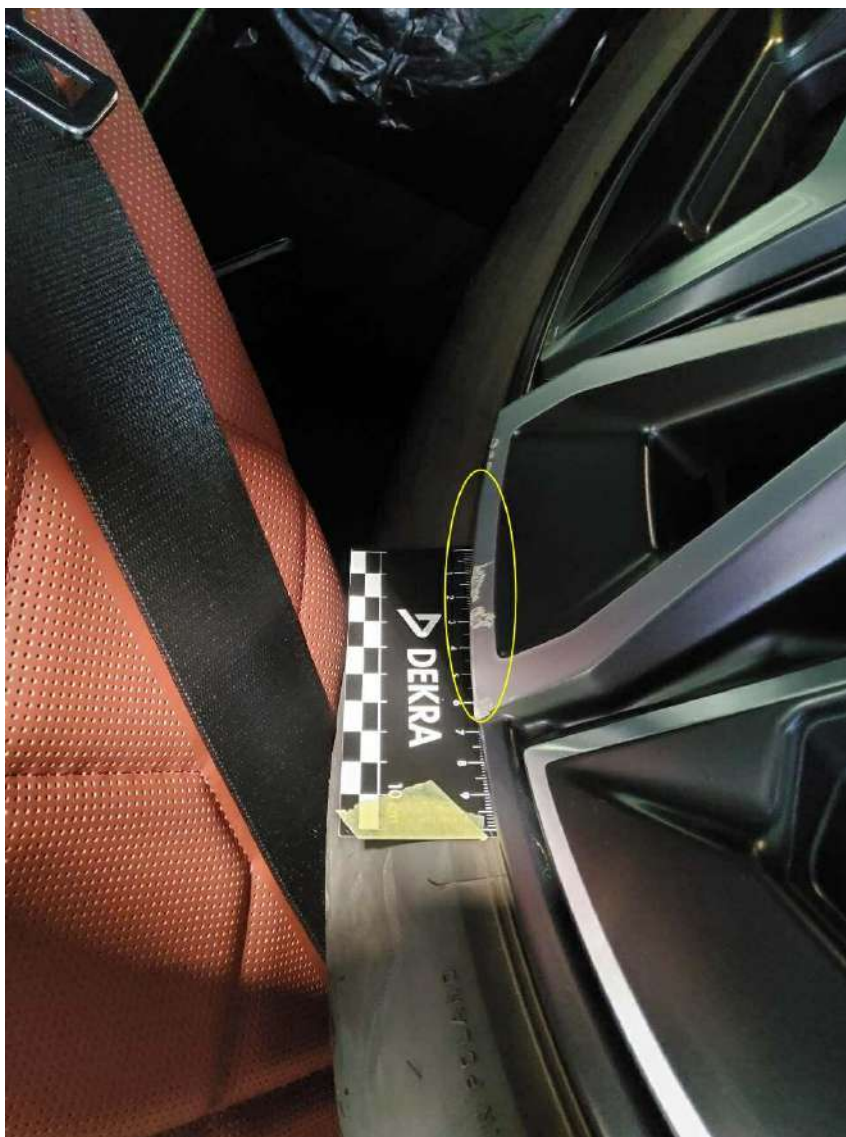


Bild 10 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 11 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 12 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 13 : Tür vorne links Kratzer



Bild 14 : Tür vorne links Kratzer



Bild 15 : Heckklappe Kratzer