



Wertgutachten

Berichtsnummer : 0000000820608-DE925
Amtl. Kennzeichen : MZ-O 248 E

Vertragsnummer : 71556089
Referenznummer: 30880336

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU129149	Laufleistung abgelesen:	57087 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.01.2022 / 2021	Besichtungsdatum/-ort:	27.01.2025 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2025 / 01.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	47274 / 01.07.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/50/R17/95V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) |
|---|--|

- Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Galaxy Gray Metallic
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Trend-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, 8 Lautsprecher, Subwoofer, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht in Ordnung	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wies akustische bzw. visuelle Mängel zum Besichtigungszeitpunkt auf.

*siehe Foto

**Flüssigkeitsstände befinden sich außerhalb der Norm

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
1. Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Lackieren	433,00 €	Anteilig	259,80 €
2. B-Säule Mitte - Rechts	2 Dellen	Sanft Instandsetzen	80,00 €	Voll	80,00 €
3. Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern	1.060,00 €	Voll	1.060,00 €
Zwischensumme:			1.573,00 €		1.399,80 €



Karosserie innen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
4. Innenraum	Verschmutzt	Reinigen	100,00 €	Voll	100,00 €
Zwischensumme:			100,00 €		100,00 €



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
5. Rückleuchte Links	Beschädigt	Erneuern	248,00 €	Voll	248,00 €
6. Scheinwerfer Halogen - Links	Nicht In Ordnung	Abdichten	50,00 €	Voll	50,00 €
7. Kühlmittelverlust	Nicht In Ordnung	Fehler-diagnose Durchführen	100,00 €	Voll	100,00 €
Zwischensumme:			398,00 €		398,00 €

Gesamtsumme

Mwst. 19%: 393,49 € 360,58 €

Gesamtsumme Brutto: 2.464,49 € 2.258,38 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren 433,00 € / 259,80 €



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren 433,00 € / 259,80 €




2. B-Säule Mitte - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 80,00 € / 80,00 €



2. B-Säule Mitte - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen 80,00 € / 80,00 €



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern 1.060,00 € / 1.060,00 €

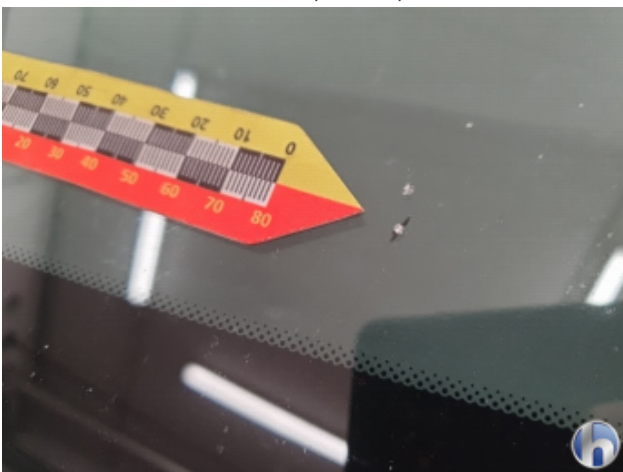

3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern 1.060,00 € / 1.060,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 100,00 € / 100,00 €



5. Rückleuchte Links
Beschädigt - Erneuern 248,00 € / 248,00 €



5. Rückleuchte Links
Beschädigt - Erneuern 248,00 € / 248,00 €



6. Scheinwerfer Halogen - Links
Nicht In Ordnung - Abdichten 50,00 € / 50,00 €



6. Scheinwerfer Halogen - Links
Nicht In Ordnung - Abdichten 50,00 € / 50,00 €



6. Scheinwerfer Halogen - Links
Nicht In Ordnung - Abdichten 50,00 € / 50,00 €

