

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 01.08.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2018	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K Sportstourer 1.6 CDTI Dynamic Start/Stop
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBF8EK3J8059892	HSN / TSN	1844 / AFC
DAT Europa-Code®	016501460400007	DAT Marktindex	DE005 5814
Km-Stand abgelesen	197688	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	1598	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SchneeWeiss/SummitWhite/ Arctic / Uni / GAZ

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 ZR 17 91 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 ZR 17 91 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	6 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau F, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Dachhimmel schwarz, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußraumausströmer im Fond, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen), Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF, Nebelscheinwerfer, Reifen 225/45 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicht-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83806	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF KAT (B 16 DTE / LWQ)
26504	Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
31992	Ergonomiesitz vorn links
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
68707	Reserverad als Notrad
11718	Sonderlackierung Schnee-Weiß

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 16.05.2025 bei Kilometerstand 192.874

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

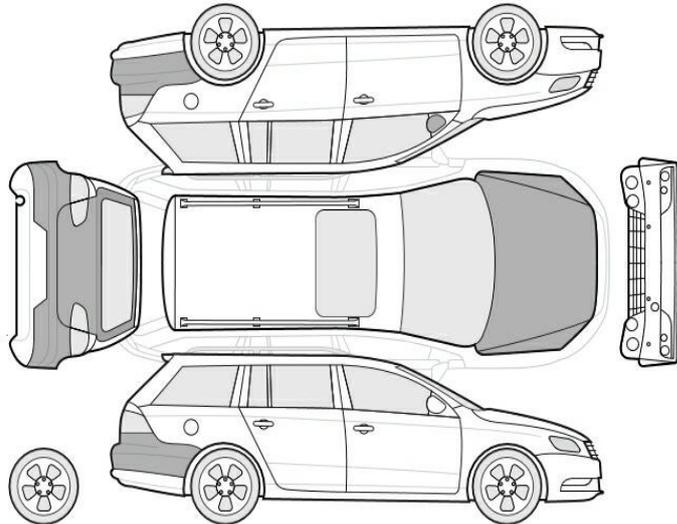

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn Kratzer und Verformung, instandsetzen und lackieren (Bild 10, 11, 12)
2. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 8)

Fehlende Teile

1. Original Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im "5-Doppelspeichen"-Design mit Montage



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür
Innenraum durch Beifahrertür

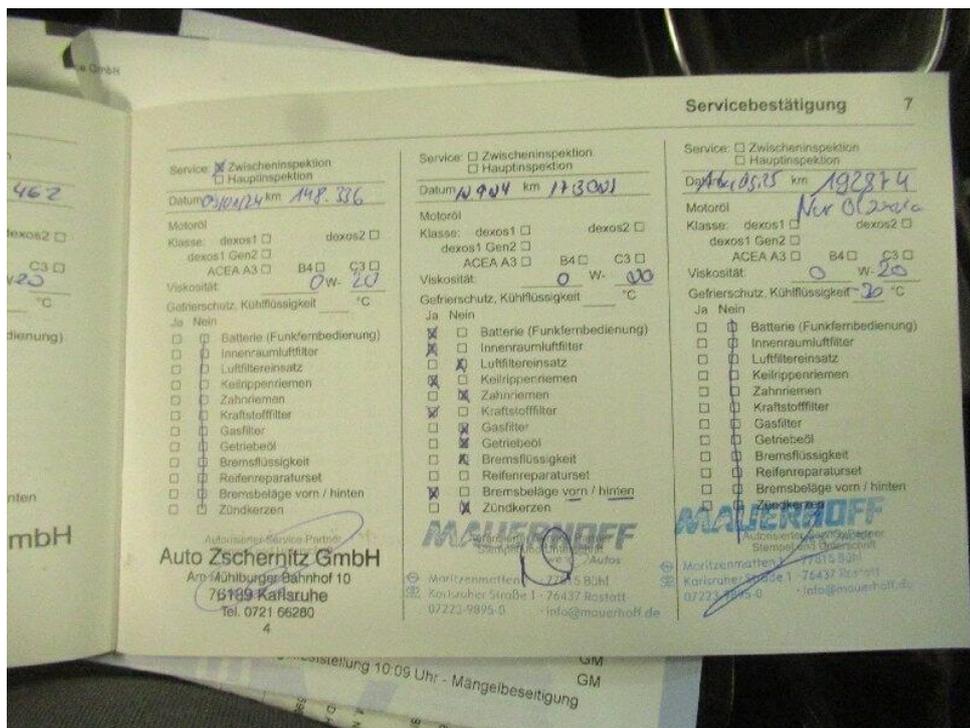


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat Dach

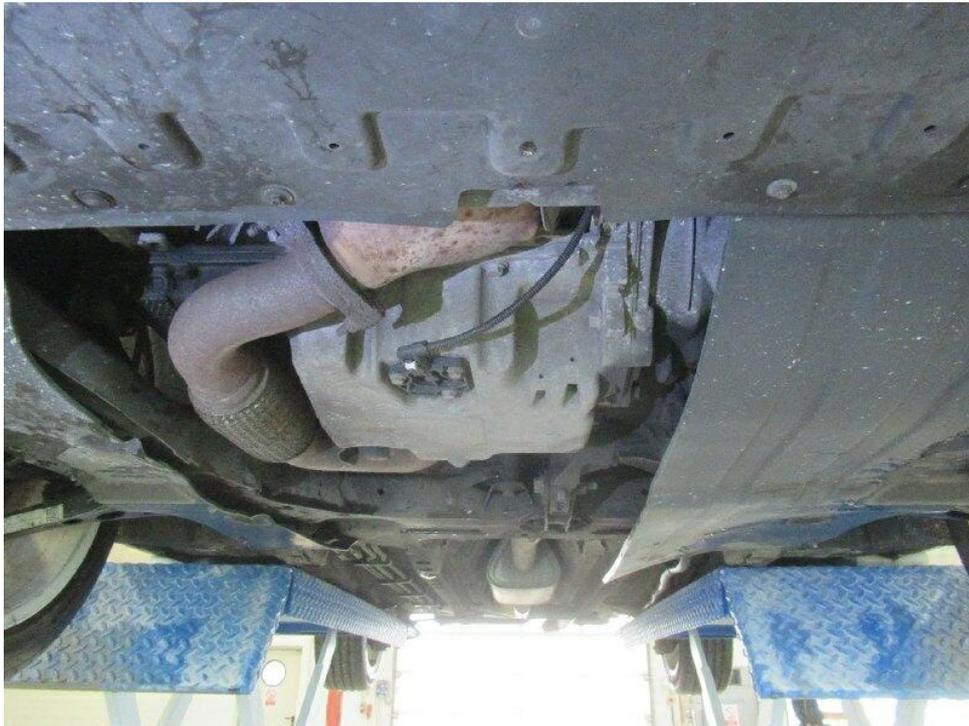


Bild 7 :
Wartungsnachweise
Unterboden



Bild 8 :
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

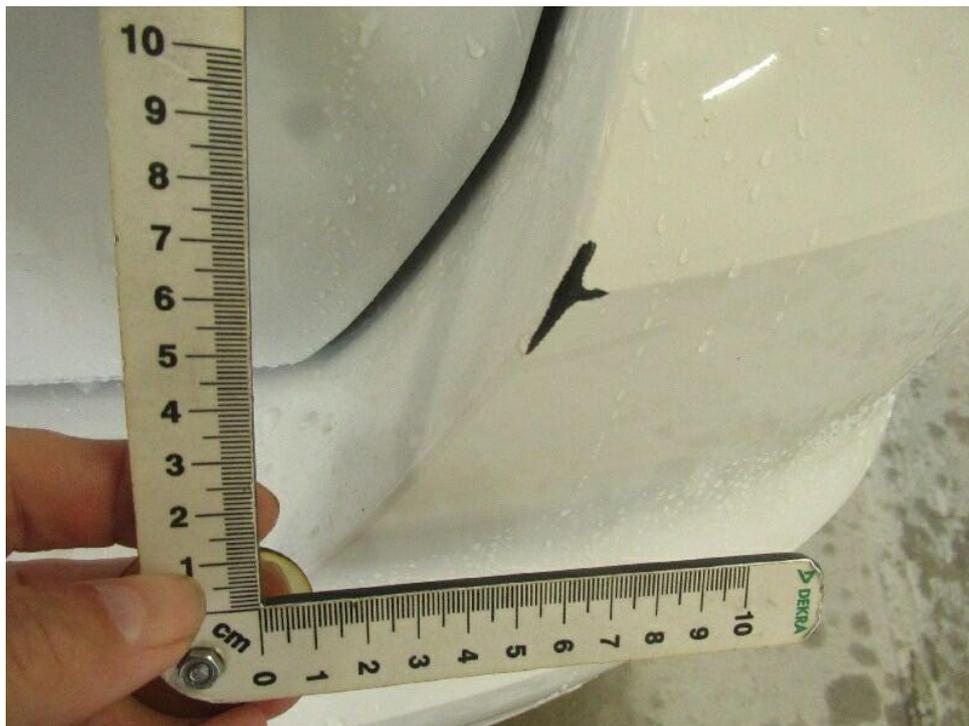


Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

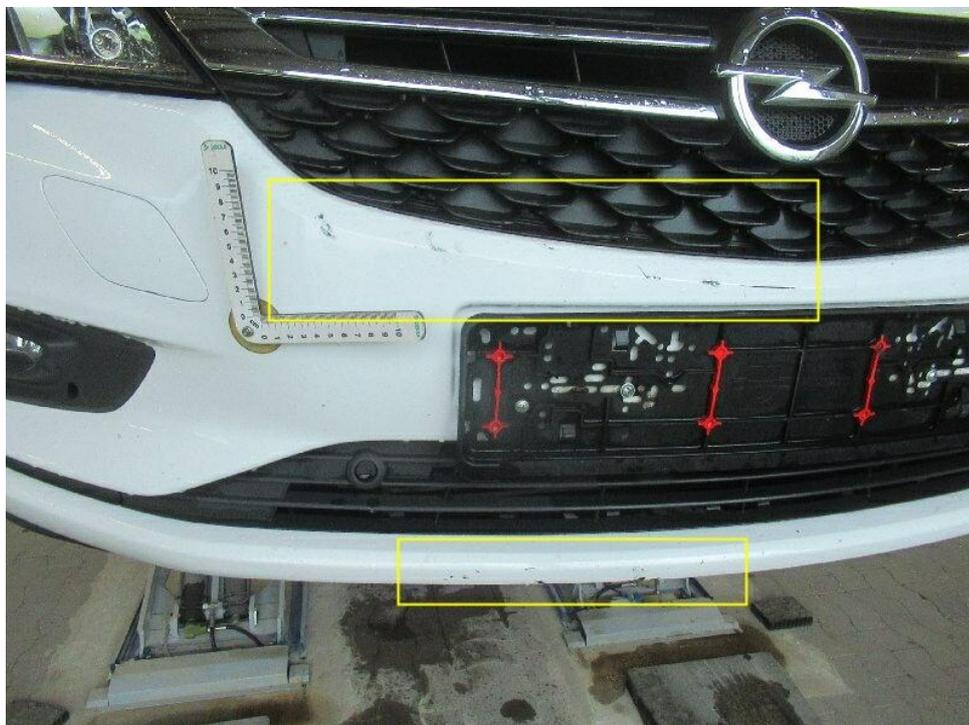


Bild 10 : Stoßfänger vorn Kratzer und Verformung, instandsetzen und lackieren

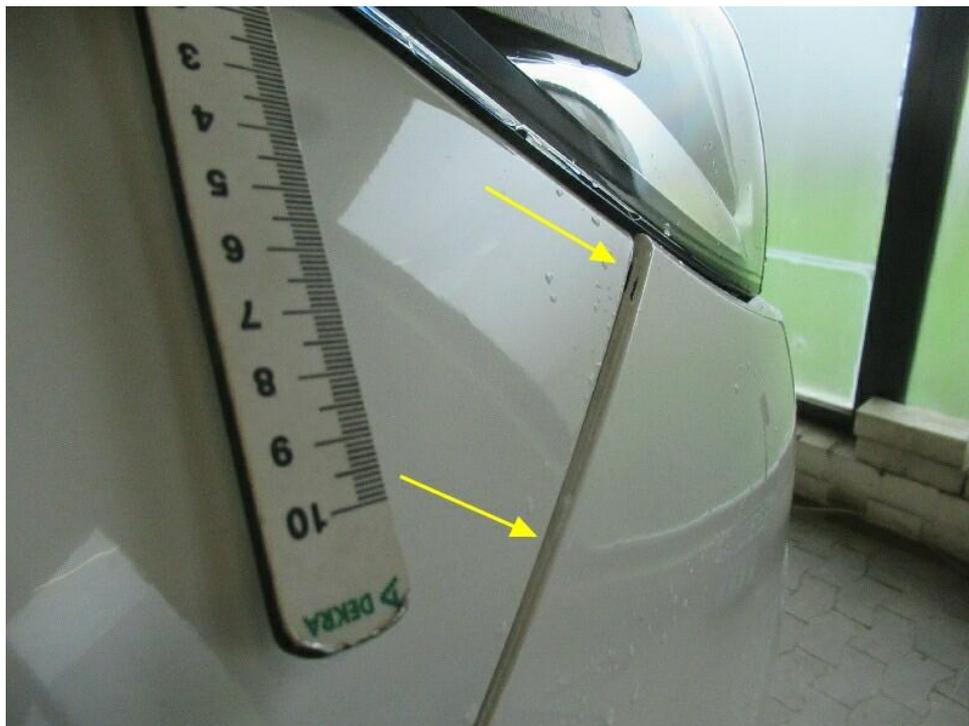


Bild 11 : Stoßfänger vorn Kratzer und Verformung, instandsetzen und lackieren



Bild 12 : Stoßfänger vorn Kratzer und Verformung, instandsetzen und lackieren



Bild 13 : Original Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im "5-Doppelspeichen"-Design mit Montage



Bild 14 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur