



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	51152088
Berichtsnummer :	0000000791567-DE925	Referenznummer:	30803050
Amtl. Kennzeichen :	RÜD-I551E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFMJ033143	Laufleistung abgelesen:	54237 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.08.2021 / 2021	Besichtungsdatum/-ort:	26.09.2024 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS) Dive in Jeju / Phantom Black r / SOL
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2024 / 08.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	50456 / 01.07.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	-
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	1.420,00 €	269,80 €	1.689,80 €
Relativer Fahrzeugwert 60,00%			
Minderwert	1.420,00 €	269,80 €	1.689,80 €
Händlereinkaufswert	11.191,75 €	2.126,43 €	13.318,18 €
Händlerspanne	1.852,25 €	351,93 €	2.204,18 €
Händlerverkaufswert	13.044,00 €	2.478,36 €	15.522,36 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt |
|---|---|

- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
Head-up-Display, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Individuallackierung Dach

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

	Karosserie außen					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1.	Motorhaube	Oberflächenkratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
2.	Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair	150,00 €	Voll	150,00 €
			Zwischensumme:	270,00 €		270,00 €
	Sonstiges					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
3.	Herstellergarantie	Nicht In Ordnung		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
			Zwischensumme:	1.150,00 €		1.150,00 €
Gesamtsumme Netto:				1.420,00 €		1.420,00 €
Mwst. 19%:				269,80 €		269,80 €
Gesamtsumme Brutto:				1.689,80 €		1.689,80 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel

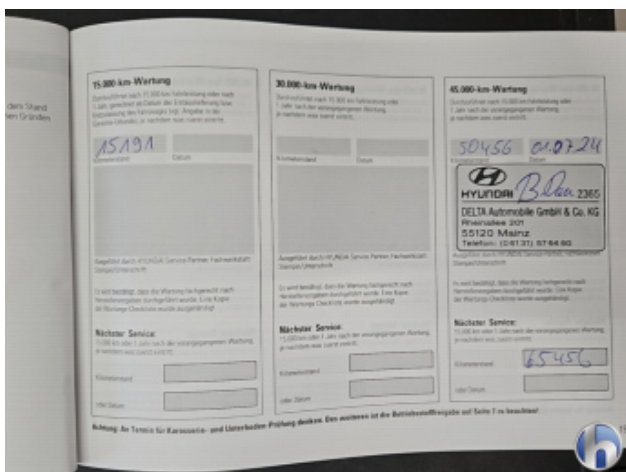

Serviceheft/Nachweis

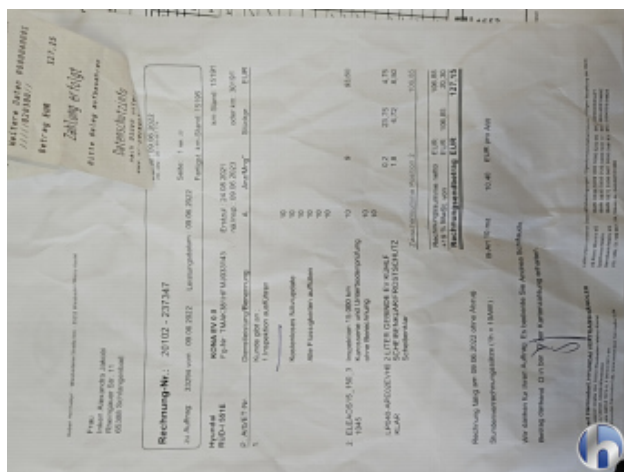


Serviceheft/Nachweis

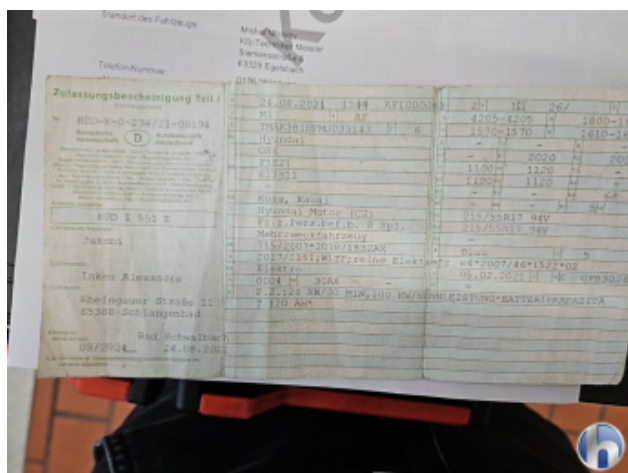

Fahrzeugschein



Fahrzeugschein

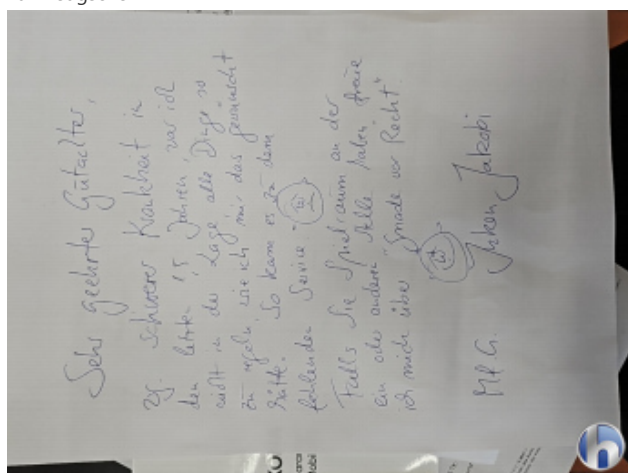

Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Motorhaube
 Oberflächenkratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Motorhaube
 Oberflächenkratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Motorhaube
 Oberflächenkratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €

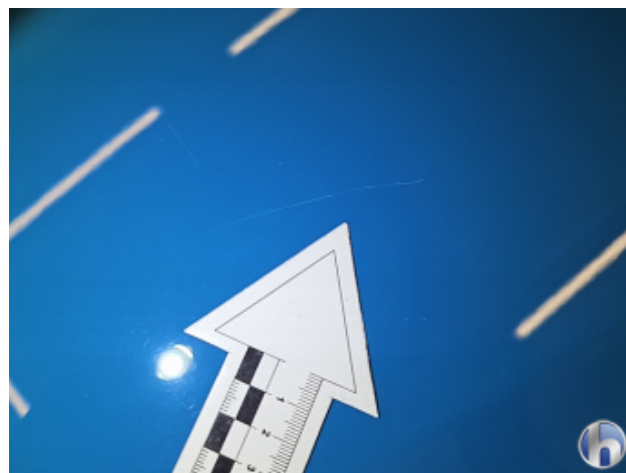

1. Motorhaube
 Oberflächenkratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Motorhaube
 Oberflächenkratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



2. Frontspoiler
 Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Frontspoiler
 Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Frontspoiler
 Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



2. Frontspoiler

Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Frontspoiler

Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €