

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
09.12.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.12.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Nissan	Typ / Verkaufsbez.	Leaf (ZE1)(10.2017->) / Leaf Acenta
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAZE1U0101415
HSN / TSN	1329 / ALE	DAT Europa-Code®	012250910030001
DAT Marktindex	DE001 6074	Km-Stand abgelesen	76637
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	90
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	GUN METALLIC (M) / Metallic / KADG / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Dachantenne, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 110 kW (cont. 90 kW), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 40 kWh, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parkbremse manuell, Pedalerie elektr. einstellbar, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, Uni-Lackierung, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.12.2024 bei Kilometerstand 76.637

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

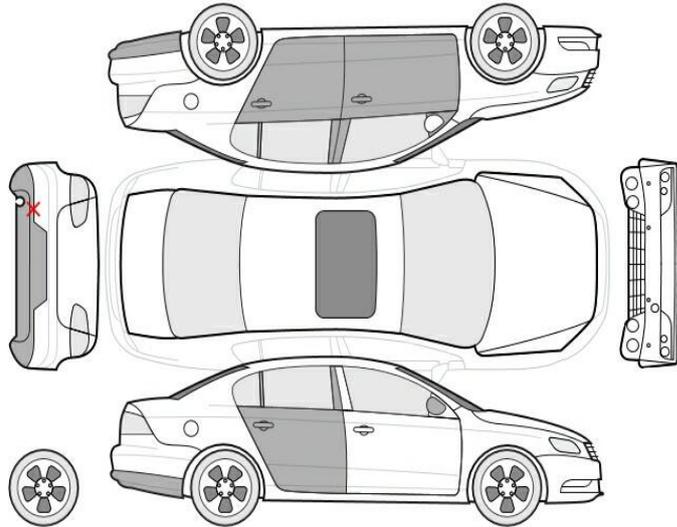

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum, Hutablage, Halterung links gebrochen, erneuern (Bild 8)
2. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7)
3. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9)
4. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 6)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

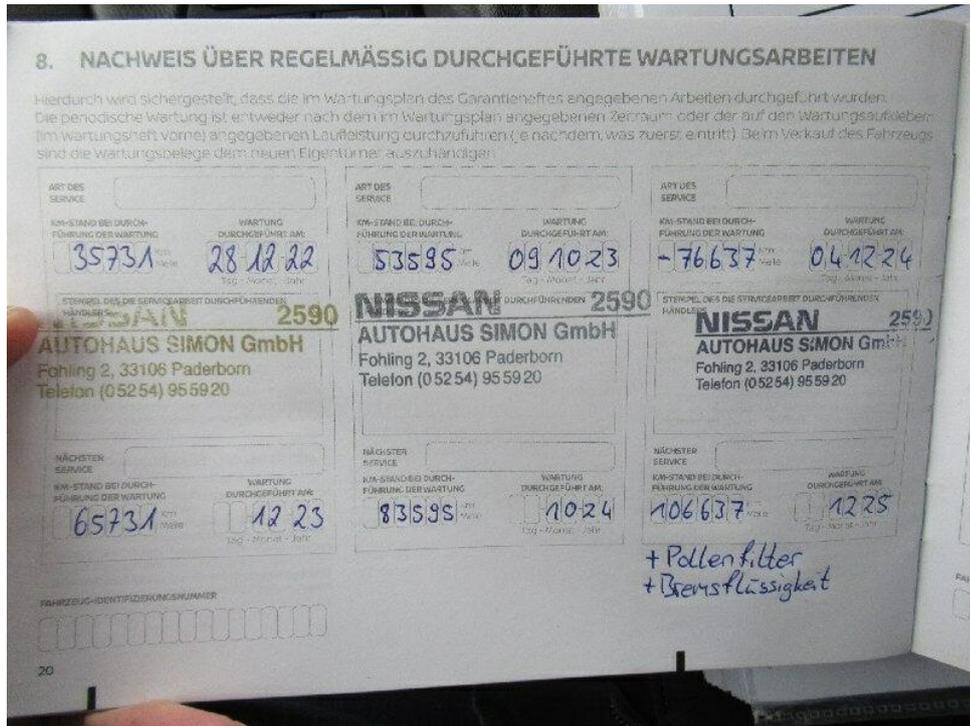


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 7 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Innenraum, Hutablage, Halterung links gebrochen



Bild 9 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur