

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
09.04.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn und hinten links 250µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Jaguar	Typ / Verkaufsbez.	I-PACE (03.2018->) / I-PACE S EV400
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SADHA2B1XN1623231	HSN / TSN	1590 / AHX
DAT Europa-Code®	013800460040001	DAT Marktindex	DE001 6275
Km-Stand abgelesen	98128	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	172
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Borasco Grey / Uni / 1CN		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 20 105 V	Goodyear / Eagle Sport All Season J FP S /O		4 mm
rechts	245 / 50 R 20 105 V	Goodyear / Eagle Sport All Season J FP S /O		4 mm
2 links	245 / 50 R 20 105 V	Goodyear / Eagle Sport All Season J FP S /O		4 mm
rechts	245 / 50 R 20 105 V	Goodyear / Eagle Sport All Season J FP S /O		4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 18 110 H	Pirelli / Scorpion Winter J	W /O	5 mm
235 / 65 R 18 110 H	Pirelli / Scorpion Winter J	W /O	5 mm
235 / 65 R 18 110 H	Pirelli / Scorpion Winter J	W /O	5 mm
235 / 65 R 18 110 H	Pirelli / Scorpion Winter J	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage perimetrisch, Ambiente Interieurbeleuchtung, Antriebsart: Allradantrieb, Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Außenspiegel Wagenfarbe, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsenergieerückgewinnung, Dachhimmel Morzine in Light Oyster, Diebstahl-Warnanlage, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug, Elektromotor 294 kW (cont. 172 kW, Dual-Elektromotor), Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe wärmedämmend, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckschürze, InControl Apps Mobile Online Dienste, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD, JaguarVoice Sprachsteuerung, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill schwarz mit Chromeinfassung, matt, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenkrad (Sport/Leder), Leseleuchten im Fond, Leuchtweitenregelung automatisch, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelschlussleuchte integriert, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektronisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2990 mm, Reifen 235/65 R18 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenrahmen Chrom, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben gehärtet, Seitenscheiben hinten gehärtet, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Smog-Sensor / Luftgütesensor, Sportsitze Luxtec, Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer), Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
24147	Audiosystem: Meridian Surround Sound-System (750 Watt, 17 Lautsprecher, Subwoofer)
2361	Ausstattungs-Paket: Totwinkel-Assistent
15317	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
51299	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35506	Heckklappenbetätigung elektrisch
20605	Heckspoiler
50158	LM-Felgen 8x20 (5-Speichen, Gloss Black / Style 5068)
11000	Metallic-Lackierung
16302	Panoramadach (Glas)
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.


Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 02 / 2025 bei Kilometerstand 94.381

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

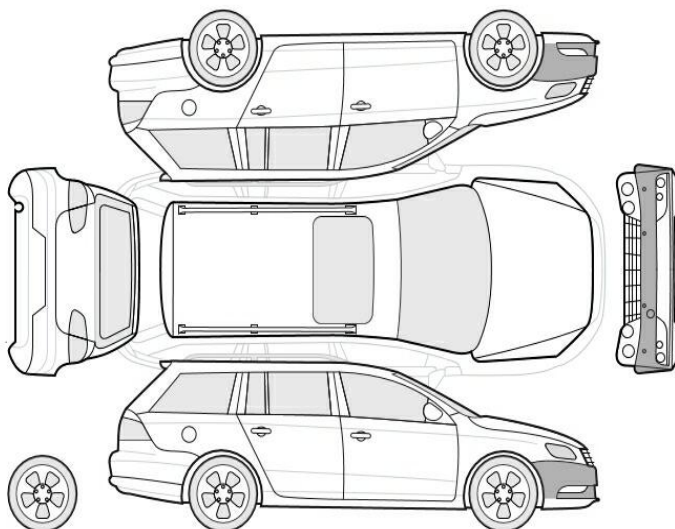

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren (Bild 6)

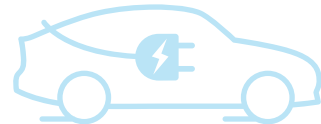

FLASH TEST REPORT

Ausführung

Ladezustand 24,27 %
Datum 07.04.2025 11:56:04
Durchgeführt von DEKRA Rücknahmecenter
Dorfmark

Fahrzeug

Marke Jaguar
Modell I-Pace - 90,2 kWh
FIN SADHA2B1XN1623231
Kilometerstand 98.127 km

Analyseergebnisse

AVILOO SCORE

92
/ 100

Verwendung und Historie der Hochvoltbatterie

Analyse des Lade- und Fahrverhaltens

65 / 70

Leistungsfähigkeit der Hochvoltbatterie

Analyse der Zellspannungen und Modultemperaturen.

27 / 30

Hochspannungsbatterie-Steuergerät

Überprüfung der Signale und Berechnungen des Batteriesteuergeräts.



Fahrzeugkommunikationsschnittstelle

Überprüfung der Kommunikation über die Diagnoseschnittstelle.



Dr. Marcus Berger
CEO und Partner

DI Wolfgang Berger MBA
CSO und Gründer

DI Nikolaus Mayerhofer
CTO und Gründer



ERKLÄRUNG DES BATTERIE FLASH TESTS

ANALYSEMETHODE

Die durchgeführte Analyse ist ein kombiniertes Ergebnis aus: Der Kommunikationsqualität zwischen der Diagnosehardware AVILOO Box und der On-Board-Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges. Den Live-Batteriedaten und Daten, die auf die bisherige Nutzung der Antriebsbatterie schließen lassen, welche der AVILOO Box vom Batteriemanagementsystem während der Messung zur Verfügung gestellt werden. Der Plausibilitätsprüfung und Einstufung des Batteriezustandes über die gesammelten Werte und einem Abgleich mit der AVILOO Battery Cloud unter Verwendung von Big Data Algorithmen.

FLASH TEST AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

11:56:00	AVILOO-Box angeschlossen.
✓	FLASH Test gestartet.
✓	Fahrzeug erkannt.
✓	Start der Datenerfassung.
✓	Datenerfassung beendet.
✓	Analyse der Daten.
✓	Analyse abgeschlossen.

DETAILLIERTE ERGEBNISSE DER DURCHGEFÜHRTEN PRÜFUNGEN

Fahrzeug-Informationen

FIN	SADHA2B1XN1623231
Datum	07.04.2025 11:56:04
Kilometerstand	98.127 km

Messungen Hochspannungssystem

Batterietemperatur	12 °C
Maximale Abweichung der Zelltemperatur	4 °C
Batteriespannung	382,9 V
Maximale Abweichung der Zellspannung	10,02 mV
Spitzenstrom während der Prüfung	-2,2 A
Gesundheitszustand (SoH - vom Fahrzeughersteller ausgelesen)*	91 %

*Der hier ausgewiesene SoH wurde nicht von AVILOO berechnet, sondern entspricht dem aus dem Batteriemanagementsystem ausgelesenen und vom Hersteller berechneten SoH. AVILOO übernimmt daher keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit dieses SoH.





Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

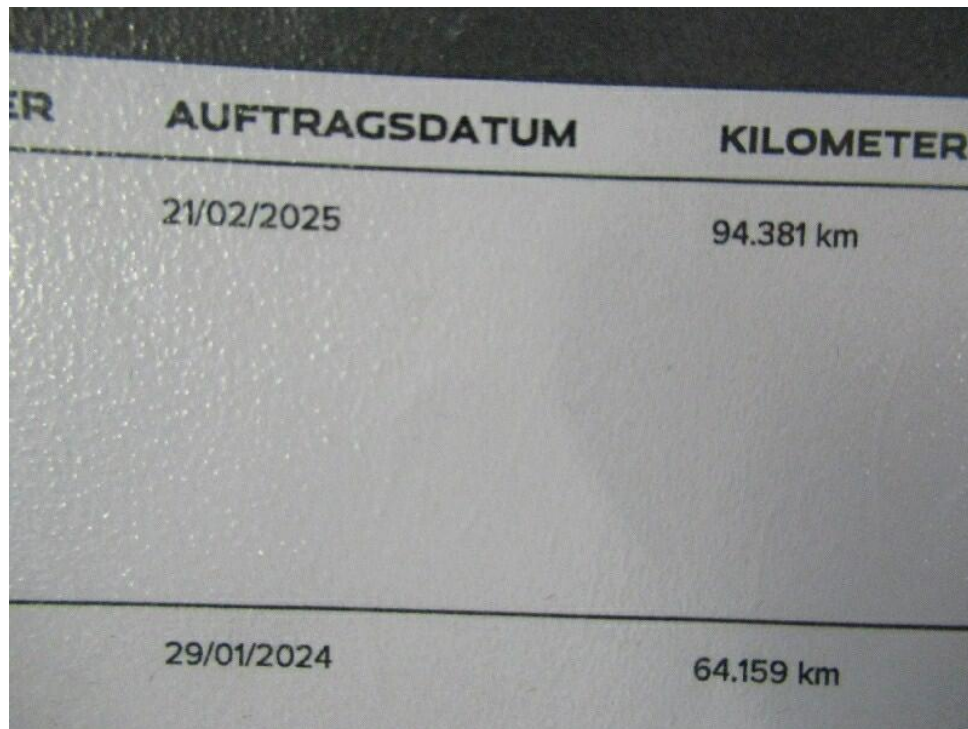


Bild 5 : Wartungsnachweise

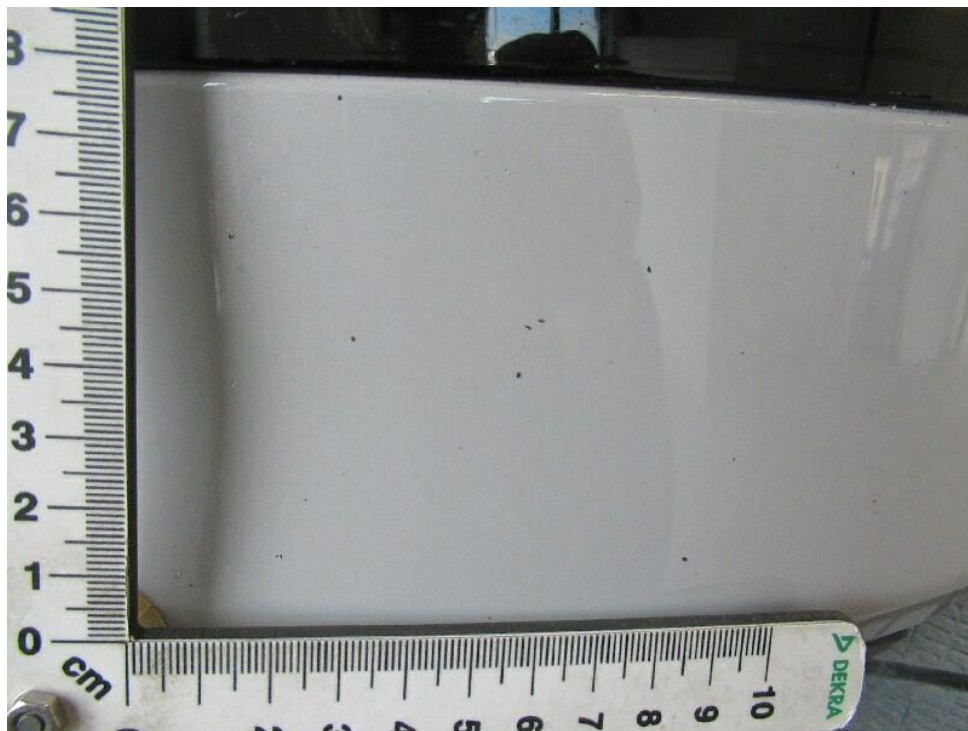


Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren