

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.04.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfo Stichtag 24.04.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.04.2025 um 13:30 Uhr durch Herrn Thorsten Meyer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Herr Plock.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 138 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten rechts erhöhte Lackschichtstärke von 171µm festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	ALF D537E
Tag der Erstzulassung	12.04.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.04.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Ed. 30+ / Ed. 30+-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Geländewagen / SUV
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ043964
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Chalk White
Lackierung	Metallic / P6W
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 3
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.309

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Insassenalarm (ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Navigations-Paket, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Smartphone

Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sondermodell Edition 30+, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 17.04.2025 bei Kilometerstand 60.162.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerspoiler / unteres Mittelstück Abplatzungen, erneuern (Bild 14); Verkleidung Tür hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 8); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13). Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 7); Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 9); Sitz vorne links Sitzbezug, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 10); Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 11); Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur (Bild 15).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Meyer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

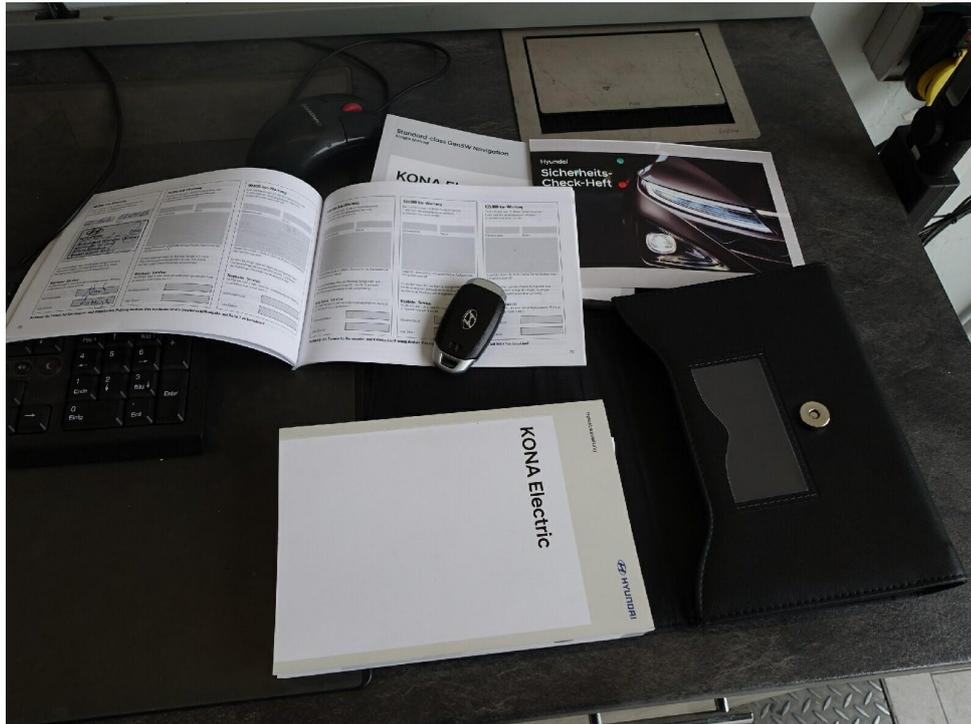


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Verkleidung Tür hinten rechts, verschrammt, smart repair



Bild 9 : Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 10 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfängerspoiler / unteres Mittelstück Abplatzungen



Bild 15 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur