



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GI-KJ 117E
Berichtsnummer :	0000000842733-DE926		
Referenznummer:	30938046		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU125978	Laufleistung abgelesen:	24815 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.05.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	16.05.2025 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	24565 / 12.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	-
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	215/55/R17/98W 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	215/55/R17/98W 2 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	215/55/R17/98W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	215/55/R17/98W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrer-Informationssystem (Display 4,2 Zoll) • Fensterheber elektrisch vorn • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektr. hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Galaxy Gray Metallic • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperr (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckscheibe heizbar • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Trend-Paket • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, 8 Lautsprecher, Subwoofer, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Fachgerecht repariert

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht möglich	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

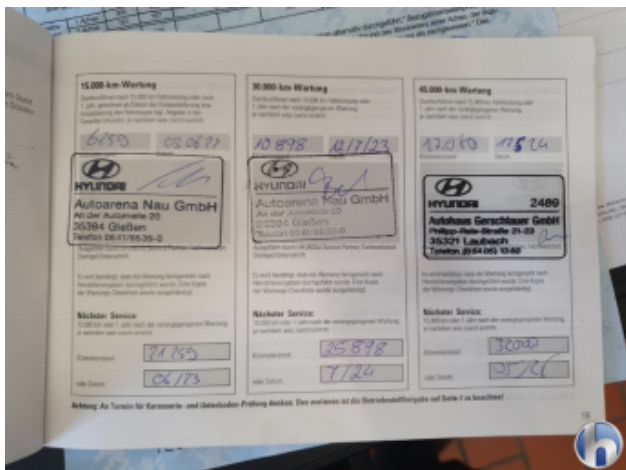

Serviceheft/Nachweis

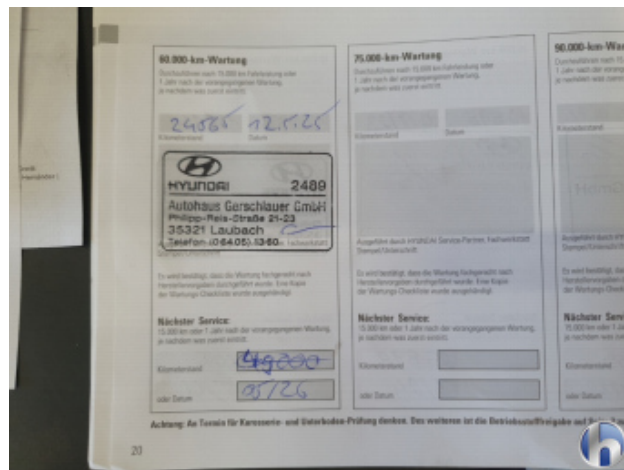

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur