

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 90025002380
Auftragsnummer: 44fc8520-7a3a-4c9e-936a-7c32185a7a60
Vertragsnummer:
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: Felix Nickusch
Besichtigt am: 04.03.2025 um 09:11 Uhr
Standort: Peter Hillig
Straße: Siedlung Waldfrieden 3
01705 Freital
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / SUV / Geländewagen
Hersteller: Mazda
Modell / Verkaufsbezeichnung: MX-30 / Ad'vantage
Fahrzeugidentifizierungsnummer: JMZDR1WBJ00203776

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten (geschätzt):	3.255,00 EUR	618,45 EUR	3.873,45 EUR
Minderwerte (geschätzt):	3.025,00 EUR	574,75 EUR	3.599,75 EUR

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	WI-G5545E
Erstzulassung:	27.02.2023
Nächste HU:	02.2026
Laufleistung (km):	4.405
Karosseriefarbe:	Weiß
Kraftstoffart:	Elektro
Leistung (kW):	107

Bereifung

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Profil
Reifen 1. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm
Reifen 2. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm

Reifen

Reserverad (Art):	Tire-Fit
--------------------------	----------

Fahrzeugdokumente

Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden
Servicedokumentation:	nicht vorhanden
HU-Bericht:	nicht vorhanden

Fahrzeugausstattung

Code	Bezeichnung
#	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
#	Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
0A2	Karosserie: 5-türig
1G8	Reifen-Reparaturkit
1X0	Antriebsart: Frontantrieb
275	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
302	Alarmanlage
355	Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
3B3	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
3NU	Mittelarmlehne hinten
3U2	Gepäckraumabdeckung / Rollo
3ZU	Gurtstraffer hinten außen
4A3	Sitzheizung vorn
4UP	Knieairbag Fahrerseite
4X3	Seitenairbag vorn
6E3	Mittelarmlehne vorn
6Q2	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6XD	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6XG	Außenspiegel mit Memoryfunktion
7AA	Wegfahrsperre (elektronisch)
7X1	Einparkhilfe hinten
840	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
8IE	Tagfahrlicht LED
8K3	Einschaltautomatik für Fahrlicht
8K3	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
8N3	Scheibenwischer mit Regensensor
8SK	Heckleuchten LED
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
9AK	Klimaautomatik
9S8	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
BSHDJ	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
DNG39	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
DXC04	Servolenkung elektro-hydraulisch
F6Q	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
F75	Innenspiegel rahmenlos
FEAAP	Elektr. Bremskraftverteilung
G1Z	Getriebe für Elektrofahrzeug
JDDAB	3. Bremsleuchte
KA2	Rückfahrkamera
NZ4	Notrufsystem
PLP	Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
PNC	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
QV3	Radioempfang digital (DAB+)
UH2	Parkbremse elektrisch
UJM	Reifendruck-Kontrollsystem
V68	LM-Felgen
	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
	Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
	Außenspiegel schwarz hochglänzend
	Blinkleuchten LED
	Colorverglasung
	Dachhimmel schwarz
	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
	Einparkhilfe vorn
	Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW)
	Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
	Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe
	Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
	Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff
	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
	Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
	Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
	Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
	Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
	Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
	Farbdisplay (8,8 Zoll)
	Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
	Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
	Gurtstraffer vorn
	Head-up-Display Advanced
	HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen)
	Innenausstattung: Chrom-Applikationen
	Innenausstattung: Modern Confidence
	Innenbeleuchtung LED
	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
	Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation
	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
	Multi-Commander
	Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
	Radstand 2655 mm
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
	Scheibenantenne

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
	Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
	Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
	Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren

Pos	Bezeichnung, Reparaturart	Reparaturkosten	Minderwert
-----	---------------------------	-----------------	------------


Gebrauchsschäden

3	Aussenspiegel rechts Kratzer	0,00 EUR	0,00 EUR	
5	Zierleiste Kratzer	0,00 EUR	0,00 EUR	
8	Zierleiste Kratzer	0,00 EUR	0,00 EUR	

Gewaltschäden

1	Reifen vorne rechts Beschädigt - Erneuern	160,00 EUR	160,00 EUR	
---	--	------------	------------	---

Gewaltschäden

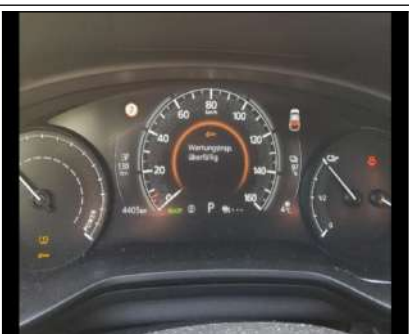2	Alufelge 1.Achse rechts Verschrammt - Erneuern	450,00 EUR	450,00 EUR	
4	Stoßfänger vorne unterhalb Verformt - Erneuern	1.310,00 EUR	1.180,00 EUR	
6	Tür hinten links Delle - Smart repair	110,00 EUR	110,00 EUR	
7	Stoßfänger hinten Verformt - Erneuern	1.000,00 EUR	900,00 EUR	
9	Inspektions-Service Fällig - Durchführen	0,00 EUR	0,00 EUR	

Gewaltschäden

10	Ladekabel Fehlt - Überprüfen Ladekabel Wallbox Ladekabel Typ 2 Mode 3 fehlt / laut Nutzer bei Auslieferung nicht dabei	200,00 EUR	200,00 EUR
11	Fehlermeldung Aktive Meldung vorhanden - Befundung Fehlermeldung Reifendruck. Kostenerweiterung möglich	25,00 EUR	25,00 EUR



Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gepflegten Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

Die Besichtigung erfolgte durch die/den Sachverständige/n Felix Nickusch. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Danilo Röpcke.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmerkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Dresden, 04.03.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

90025002380
JMZDR1WBJ00203776



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente



Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Bordwerkzeug/Zubehör



Bild 8 Motorraum



Bild 9 Reifen



Bild 10 Reifen



Bild 11 Reifen



Bild 12 Reifen



Bild 13 Umweltplakette



Bild 14 Tire-Fit

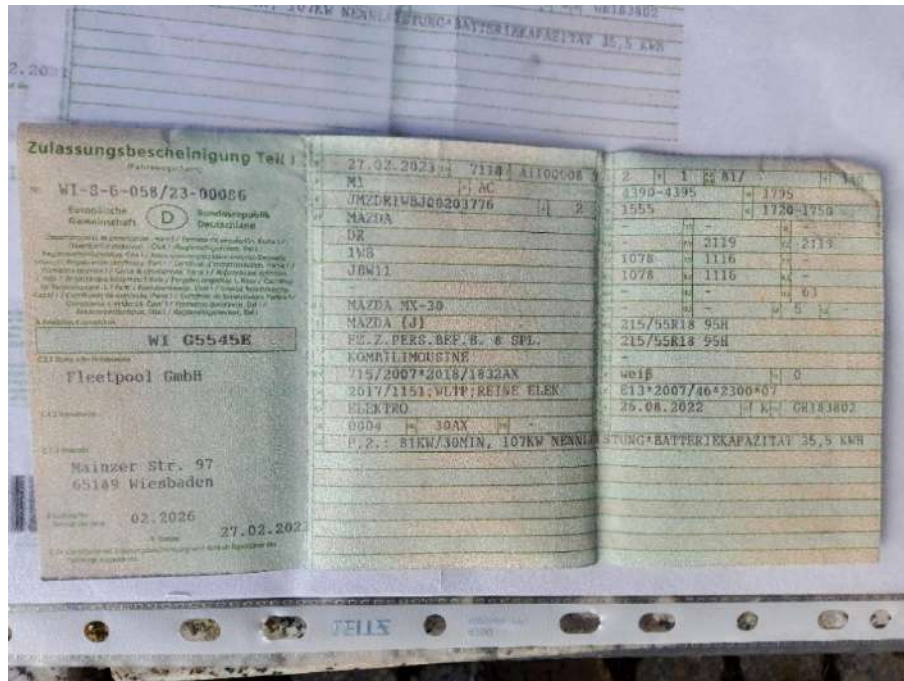


Bild 15 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 16 Reifen vorne rechts Beschädigt - Erneuern



Bild 17 Reifen vorne rechts Beschädigt - Erneuern



Bild 18 Alufelge 1.Achse rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 19 Alufelge 1.Achse rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 20 Alufelge 1.Achse rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 21 Aussenspiegel rechts Kratzer

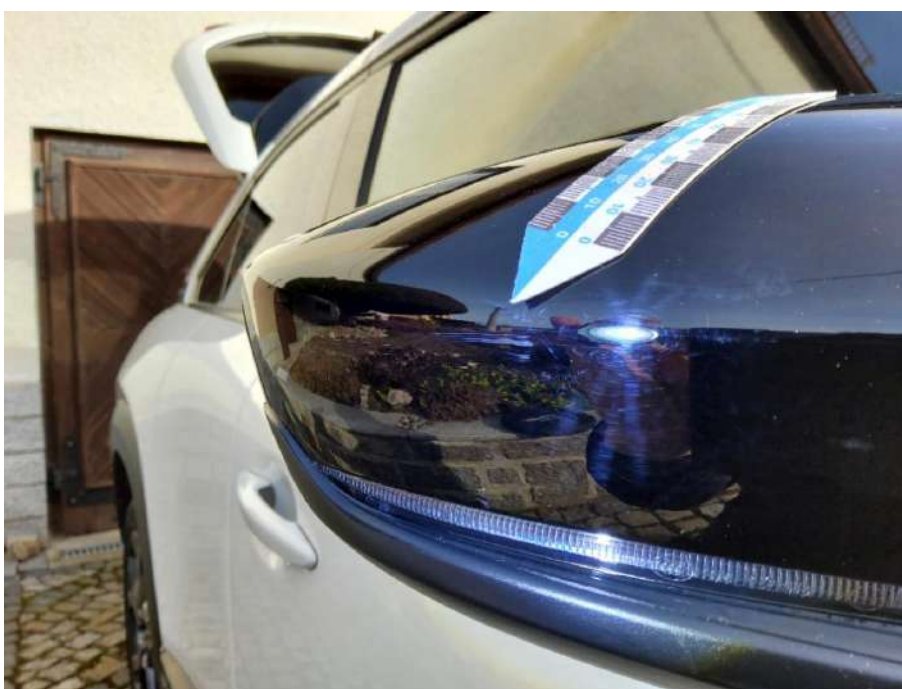


Bild 22 Aussenspiegel rechts Kratzer



Bild 23 Stoßfänger vorne unterhalb Verformt - Erneuern



Bild 24 Stoßfänger vorne unterhalb Verformt - Erneuern



Bild 25 Stoßfänger vorne unterhalb Verformt - Erneuern



Bild 26 Zierleiste Kratzer



Bild 27 Zierleiste Kratzer



Bild 28 Tür hinten links Delle - Smart repair



Bild 29 Tür hinten links Delle - Smart repair



Bild 30 Stoßfänger hinten Verformt - Erneuern



Bild 31 Stoßfänger hinten Verformt - Erneuern



Bild 32 Stoßfänger hinten Verformt - Erneuern



Bild 33 Zierleiste Kratzer



Bild 34 Zierleiste Kratzer



Bild 35 Inspektions-Service Fällig - Durchführen



Bild 36 Fehlermeldung Aktive Meldung vorhanden - Befundung
(Fehlermeldung Reifendruck. Kostenerweiterung möglich)

Die Lichtbildanlage enthält 36 Bilder.