

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 09.05.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 187 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.12.2018	Letzte Zulassung	20.12.2018
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier	Aufbauart	Kombi
	(CGE)(2018->) / Focus 1.5		
	EcoBlue Cool&Connect		
	(EURO 6d-Temp)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPJA82654	HSN / TSN	8566 / BPS
DAT Europa-Code®	012851530100010	DAT Marktindex	DE006 5874
Km-Stand abgelesen	200547	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller) / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0		
	/ Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V Freitext	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V Freitext	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H Freitext	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H Freitext	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Velours - vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Motor 1,5 Ltr. - 70 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 195/65 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schallpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
44103	Stahlfelgen 6,5x16

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 13.07.2023 bei Kilometerstand 155.116

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

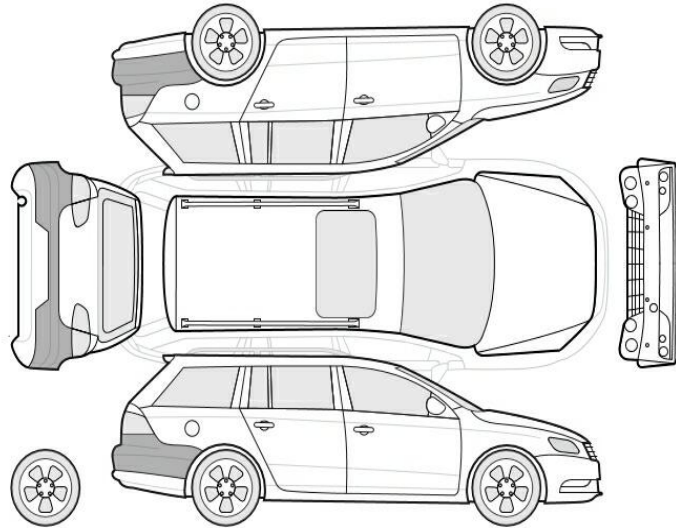

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung ist fällig, (Bild 7)
2. Fensterheberschalter vorne links gebrochen, erneuern (Bild 8)
3. Fußmatte vorne links durchstoßen, erneuern (Bild 12)
4. Motorhaube weist Dellen auf, drücken (Bild 13, 14)
5. Tür vorne links weist eine Delle auf, drücken (Bild 15)
6. Heckklappe weist Dellen auf, drücken (Bild 16)
7. Frontstoßfängerverkleidung örtlich verkratzt, smart repair (Bild 17, 18)
8. Stoßfänger hinten, verschrammt und verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach weist eine Delle auf,
 Seitenwand rechts weist eine Delle auf,
 Reifen der Hinterachse mit Sägezahnbildung,



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

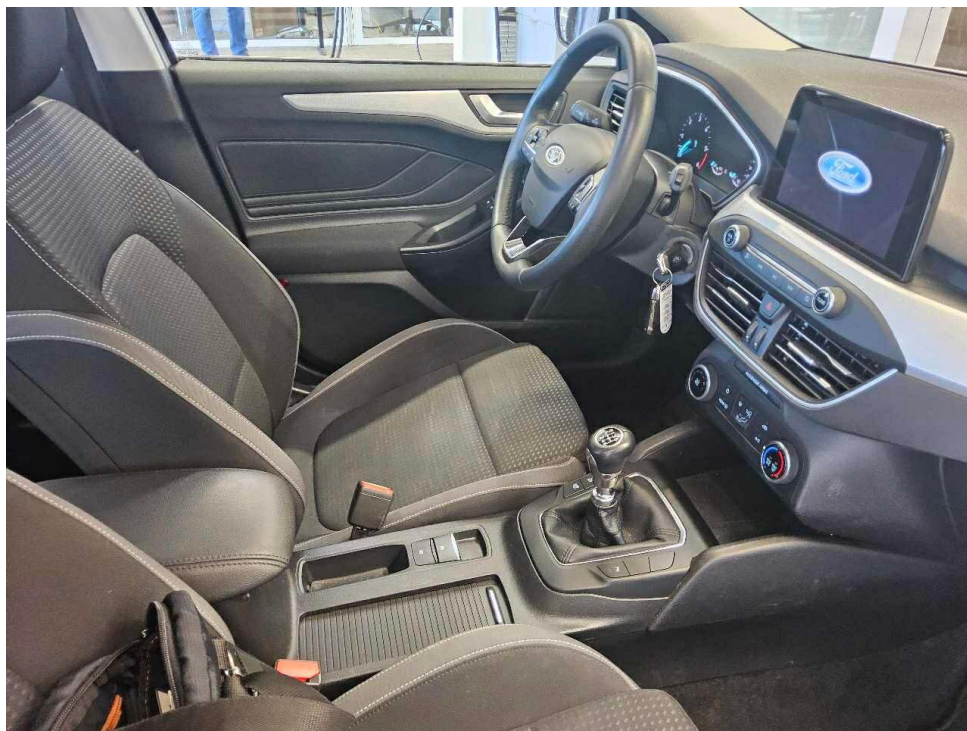


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

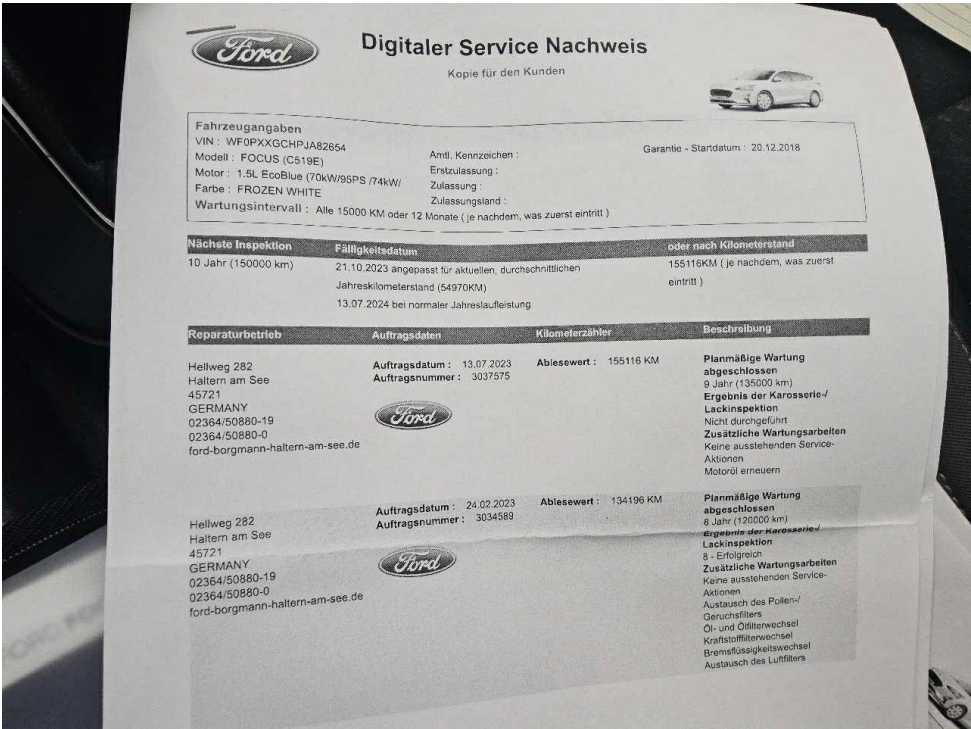


Bild 5 : Wartungsnachweise

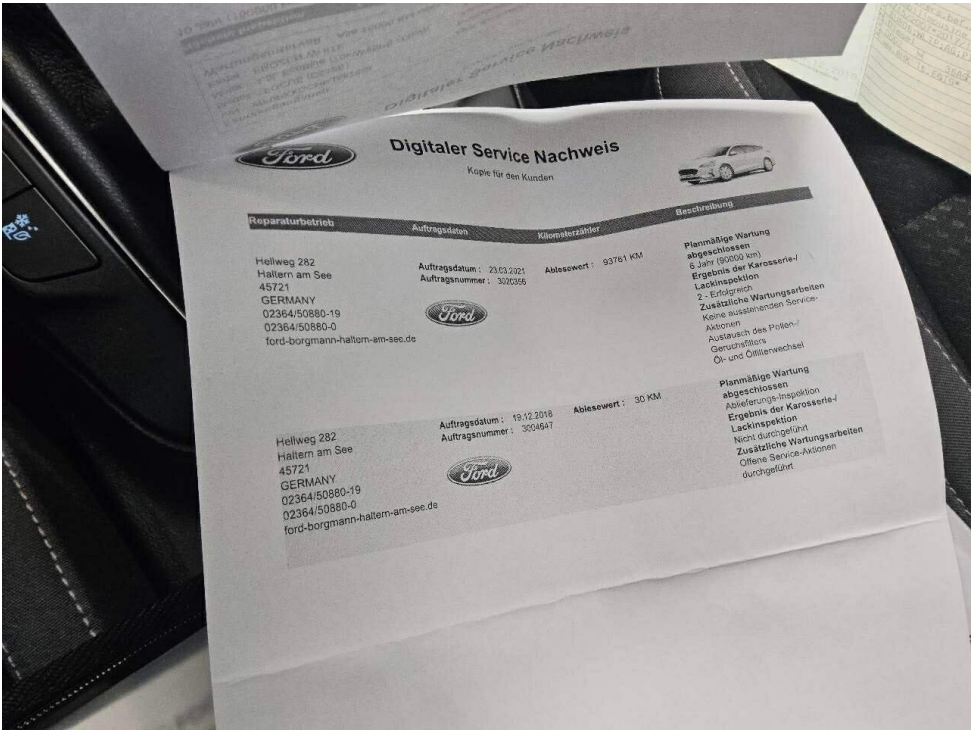


Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Wartung ist fällig

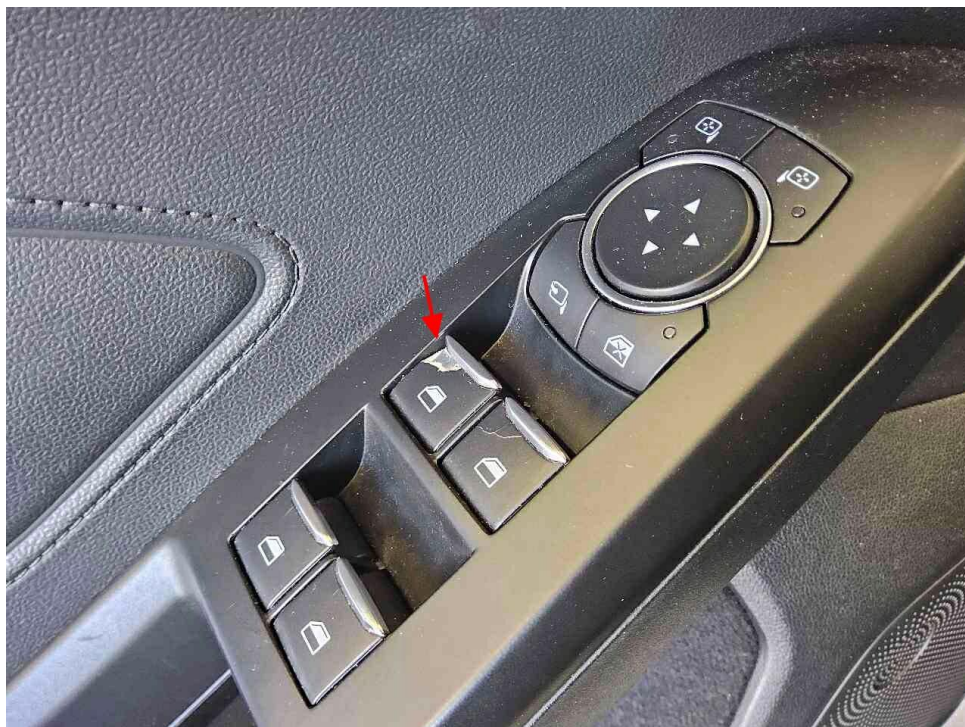


Bild 8 : Fensterheberschalter vorne links gebrochen



Bild 9 : Heckstoßfängerverkleidung verschrammt

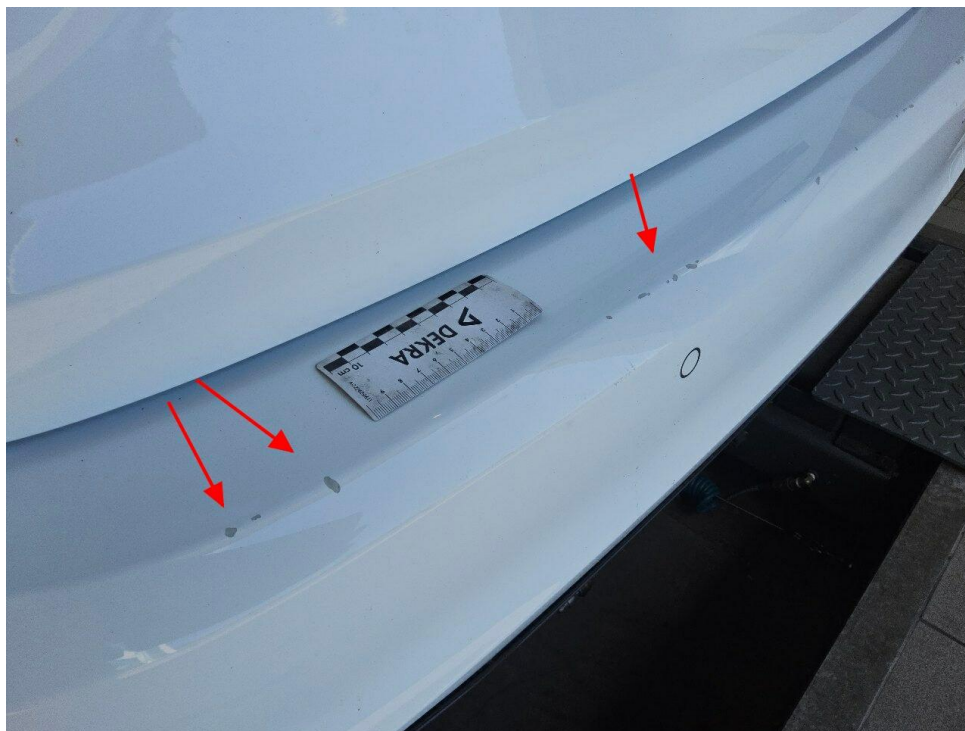


Bild 10 : Heckstoßfängerverkleidung verschrammt und verformt

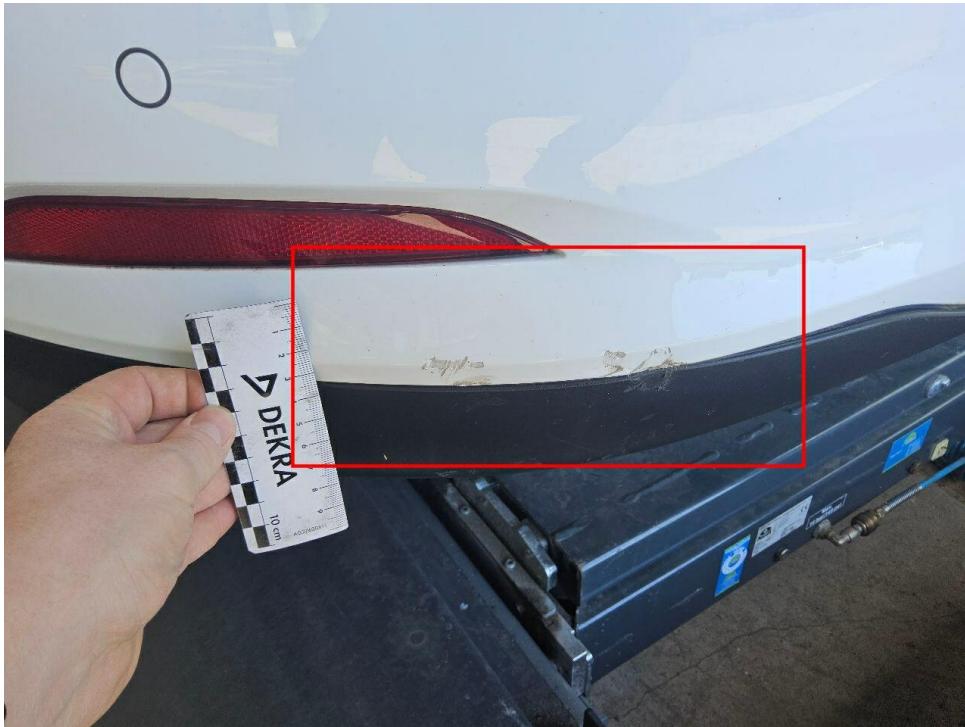


Bild 11 : Heckstoßfängerverkleidung verschrammt und verformt

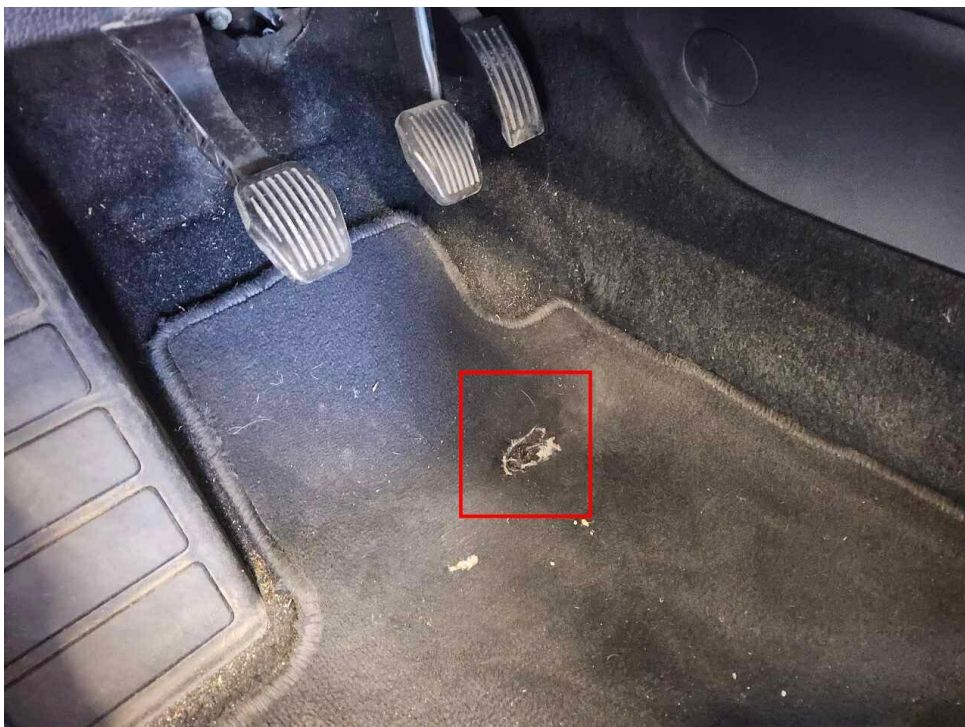


Bild 12 : Fußmatte vorne links durchstoßen

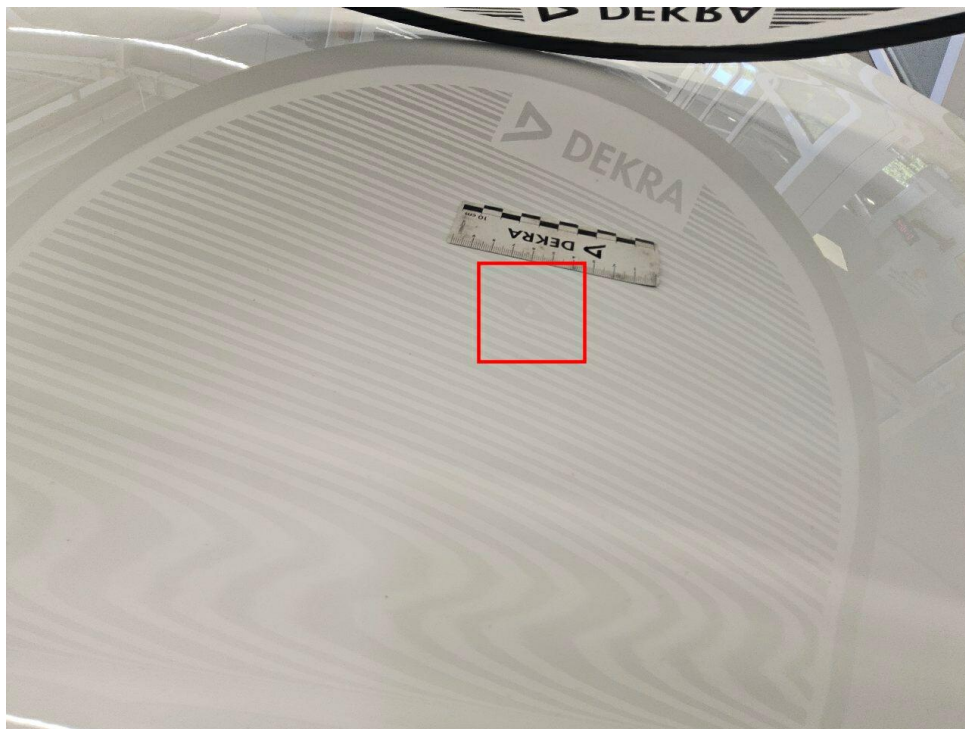


Bild 13 : Motorhaube weist Dellen auf



Bild 14 : Motorhaube weist Dellen auf

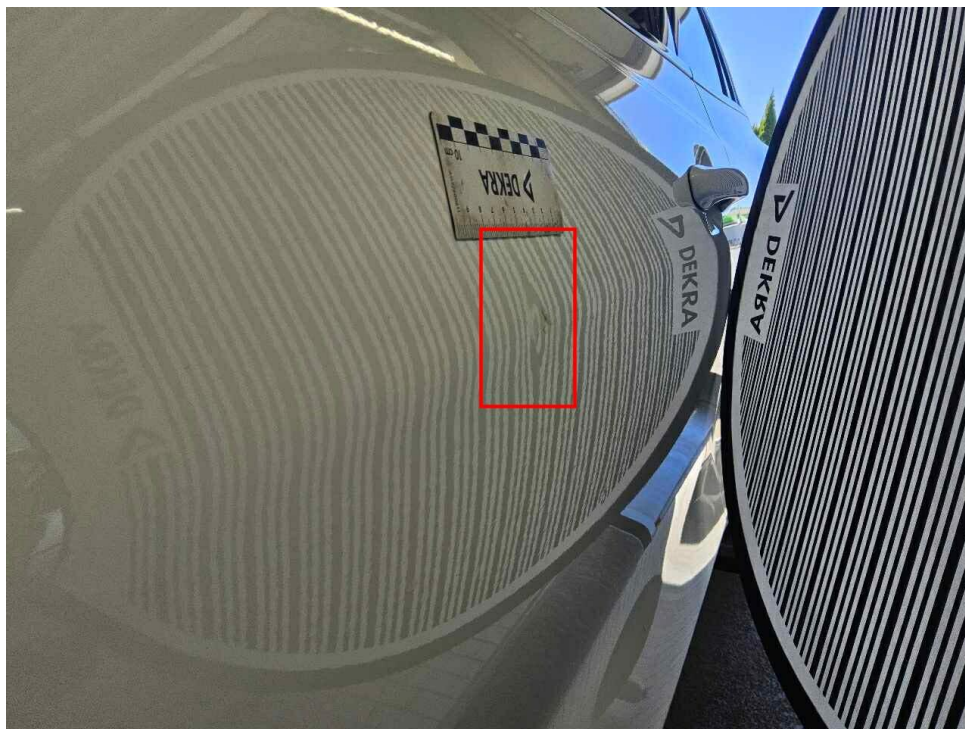


Bild 15 : Tür vorne links weist eine Delle auf

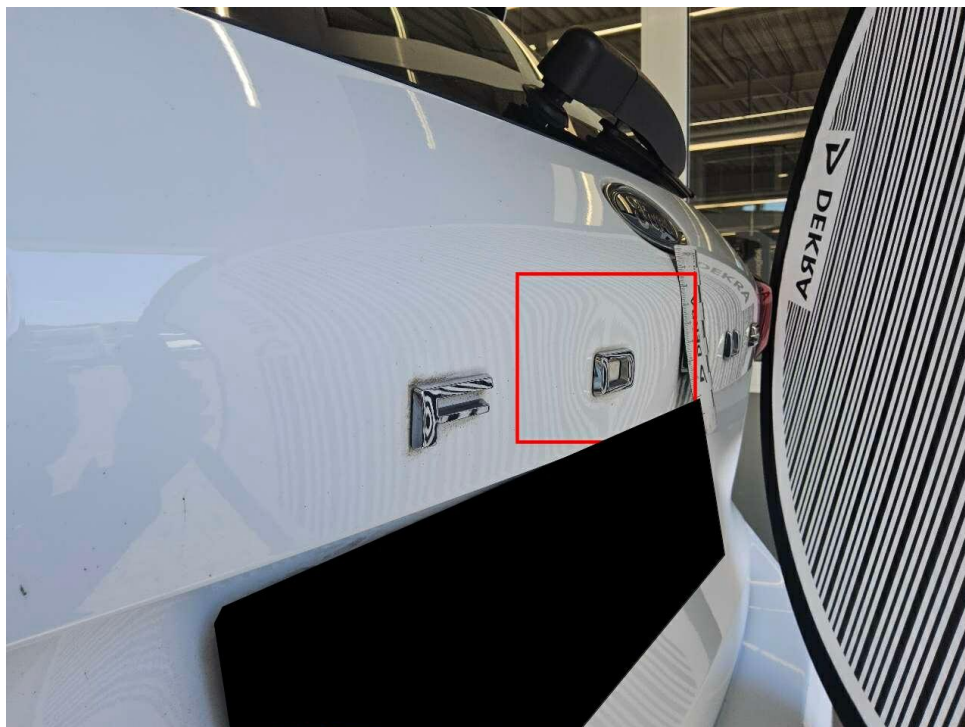


Bild 16 : Heckklappe weist Dellen auf



Bild 17 : Frontstoßfängerverkleidung örtlich verkratzt

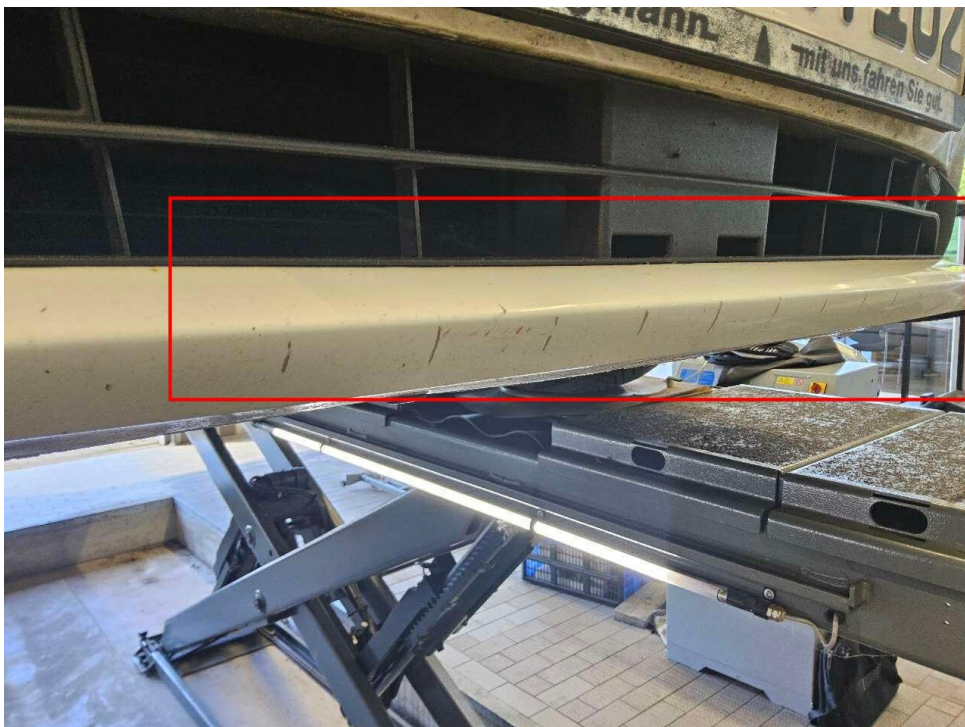


Bild 18 : Frontstoßfängerverkleidung örtlich verkratzt