



SKODA OCTAVIA

(O)1.6 TDI SCR AMBITION DSG

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	TMBJG9NE4K0244360	Object-Nr.	ZH 874578
Fahrzeugkilometerstand	186'077 km	Erstzulassung	23.04.2020

INSPEKTIONSDetails

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	19.09.2025 15:13:45
Inspektion - ID	9071768	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG


Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen



Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-

Äußere Schäden

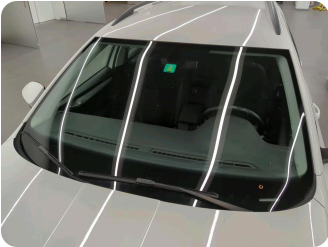

1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

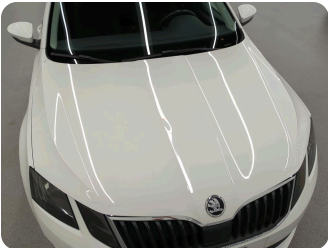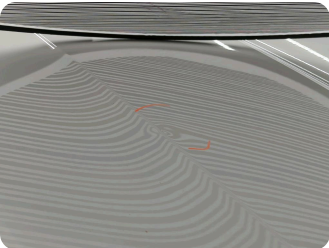

2 | Motorhaube

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



4 | Gehäuse Außenspiegel L

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



5 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n)
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



6 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren





8 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



9 | Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

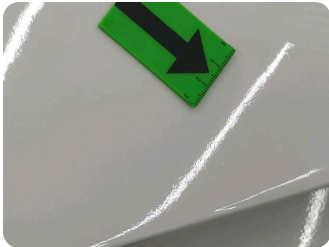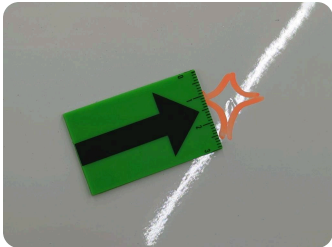

11 | Kofferraumdeckel

Typ	Mangelhafte Reparatur
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

Bemerkungen: AUSZEICHNUNGEN, SCHLEIFSPUREN



13 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



14 | Gehäuse Außenspiegel R

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



15 | Türschweller Rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



16 | Dach

Typ	Delle(n)
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

Innenschäden



7 | Türdichtung VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



10 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



12 | Innenraum

Typ	Fleck
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen
Bemerkungen: SITZE	



KOMMERZIELLE FOTOS

