

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 90025003863
Auftragsnummer: b05a2afd-60d1-4aae-b7ba-f4f8a65a25df
Vertragsnummer: 78387
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: German Gering
Besichtigt am: 27.02.2025 um 15:16 Uhr
Nutzer/-in anwesend: Ja
Standort: ATN Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG
Straße: Danziger Str. 17-19
41460 Neuss
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / SUV / Geländewagen
Hersteller: Mazda
Modell / Verkaufsbezeichnung: MX-30 / Ad'vantage
Fahrzeugidentifizierungsnummer: JMZDR1WBJ00203461

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten (geschätzt):	2.270,00 EUR	431,30 EUR	2.701,30 EUR
Minderwerte (geschätzt):	1.985,00 EUR	377,15 EUR	2.362,15 EUR

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	WI-G5572E
Erstzulassung:	13.03.2023
Nächste HU:	03.2026
Laufleistung (km):	11.855
Karosseriefarbe:	Schwarz
Kraftstoffart:	Elektro
Leistung (kW):	107

Bereifung

<u>Position</u>	<u>Dimension</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bereifung</u>	<u>Profil</u>
Reifen 1. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	7 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	7 mm
Reifen 2. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	7 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	7 mm

Reifen

Fahrzeugdokumente

Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden
Servicedokumentation:	nicht vorhanden
HU-Bericht:	nicht vorhanden

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
#	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
#	Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
0A2	Karosserie: 5-türig
0E	Metallic-Lackierung
1G8	Reifen-Reparaturkit
1X0	Antriebsart: Frontantrieb
275	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
302	Alarmanlage
355	Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
3B3	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
3NU	Mittelarmlehne hinten
3U2	Gepäckraumabdeckung / Rollo
3ZU	Gurtstraffer hinten außen
4A3	Sitzheizung vorn
4UP	Knieairbag Fahrerseite
4X3	Seitenairbag vorn
6E3	Mittelarmlehne vorn
6Q2	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6XD	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6XG	Außenspiegel mit Memoryfunktion
7AA	Wegfahrsperre (elektronisch)
7X1	Einparkhilfe hinten
840	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
8IE	Tagfahrlicht LED
8K3	Einschaltautomatik für Fahrlicht
8K3	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
8N3	Scheibenwischer mit Regensensor
8SK	Heckleuchten LED
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
9AK	Klimaautomatik

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
9S8	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
BSHDJ	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
DNG39	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
DXC04	Servolenkung elektro-hydraulisch
F6Q	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
F75	Innenspiegel rahmenlos
FEAAP	Elektr. Bremskraftverteilung
G1Z	Getriebe für Elektrofahrzeug
JDDAB	3. Bremsleuchte
KA2	Rückfahrkamera
NZ4	Notrufsystem
PLP	Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
PNC	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
QV3	Radioempfang digital (DAB+)
UH2	Parkbremse elektrisch
UJM	Reifendruck-Kontrollsystem
V68	LM-Felgen
	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
	Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
	Außenspiegel schwarz hochglänzend
	Blinkleuchten LED
	Colorverglasung
	Dachhimmel schwarz
	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
	Einparkhilfe vorn
	Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW)
	Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
	Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe
	Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
	Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremsengriff
	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
	Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
	Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
	Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
	Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
	Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
	Farbdisplay (8,8 Zoll)
	Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
	Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
	Gurtstraffer vorn
	Head-up-Display Advanced
	HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen)
	Innenausstattung: Chrom-Applikationen
	Innenausstattung: Modern Confidence
	Innenbeleuchtung LED
	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
	Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation
	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
	Multi-Commander
	Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
	Radstand 2655 mm
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
	Scheibenantenne
	Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
	Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
	Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren

Pos	Bezeichnung, Reparaturart	Reparaturkosten	Minderwert
-----	---------------------------	-----------------	------------

Gebrauchsschäden

1	Alufelge vorne rechts Verschrammt	0,00 EUR	0,00 EUR	
6	Vorderwagen Steinschlag	0,00 EUR	0,00 EUR	

Gewaltschäden

2	Kotflügelverbreiterung hinten links Verschrammt - Erneuern	130,00 EUR	110,00 EUR	
3	Stoßfänger hinten Verschrammt - Erneuern	970,00 EUR	825,00 EUR	

Gewaltschäden

4	Tür hinten rechts Kratzer - Polieren	30,00 EUR	30,00 EUR	
5	Türeinstieg vorne rechts Delle - Smart repair	100,00 EUR	100,00 EUR	
7	Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen	790,00 EUR	670,00 EUR	
8	Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten	250,00 EUR	250,00 EUR	

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde nicht durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

Die Besichtigung erfolgte durch den/die Sachverständige(n) German Gering. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Patrick Gurschek.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Krefeld, 27.02.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

90025003863
JMZDR1WBJ00203461



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente



Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Bordwerkzeug/Zubehör



Bild 8 Reifen



Bild 9 Reifen



Bild 10 Reifen



Bild 11 Reifen



Bild 12 Sonstige



Bild 13 Umweltplakette

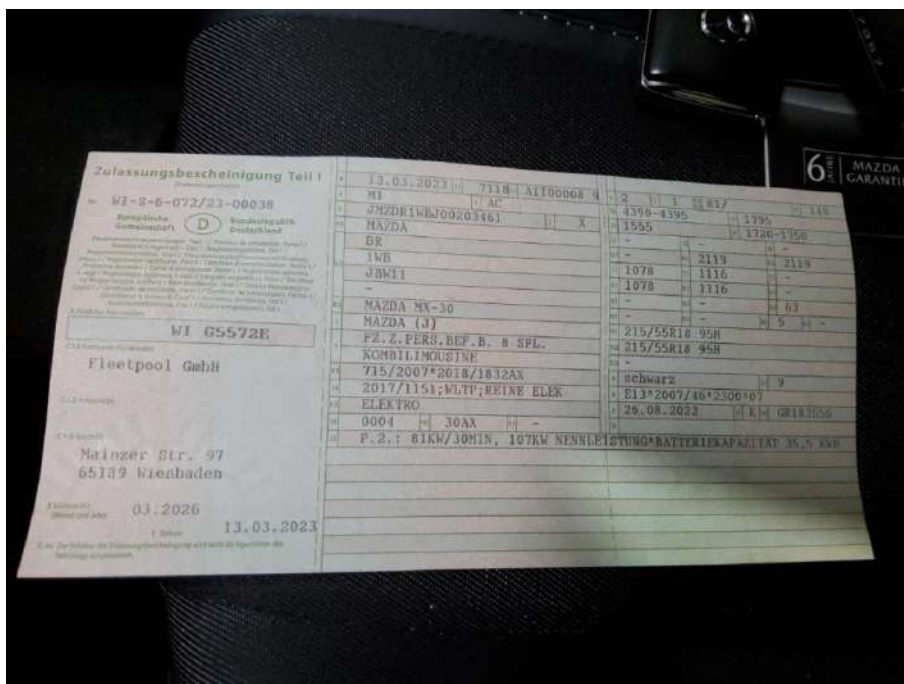


Bild 14 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 15 Alufelge vorne rechts Verschrammt



Bild 16 Alufelge vorne rechts Verschrammt



Bild 17 Kotflügelverbreiterung hinten links Verschrammt - Erneuern



Bild 18 Kotflügelverbreiterung hinten links Verschrammt - Erneuern



Bild 19 Stoßfänger hinten Verschrammt - Erneuern



Bild 20 Stoßfänger hinten Verschrammt - Erneuern



Bild 21 Tür hinten rechts Kratzer - Polieren



Bild 22 Tür hinten rechts Kratzer - Polieren



Bild 23 Türeinstieg vorne rechts Delle - Smart repair



Bild 24 Türeinstieg vorne rechts Delle - Smart repair



Bild 25 Vorderwagen Steinschlag



Bild 26 Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen



Bild 27 Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen



Bild 28 Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen



Bild 29 Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen



Bild 30 Dach Delle mit Lackbeschäd. - Instandsetzen



Bild 31 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 32 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 33 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 34 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 35 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 36 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 37 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten



Bild 38 Fahrzeug aussen Lackbeschädigung - Aufbereiten

Die Lichtbildanlage enthält 38 Bilder.