



Hüsages Gruppe®
Die Gutachter

Wertgutachten


Berichtsnummer :	0000000829094-DE967	Vertragsnummer :	89688089
Amtl. Kennzeichen :	NF-HT 202E	Referenznummer:	30874859

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Edition 30+ Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ050234	Laufleistung abgelesen:	71515 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.02.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	11.03.2025 15:41 25813 HUSUM
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2025 / 02.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	60325 / 28.08.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche



Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/-/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/-/R17/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-/R17/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer



- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden						
 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung		
1. Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €	
2. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €	
3. Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair	150,00 €	Voll	150,00 €	



4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren	521,00 €	Anteilig	312,60 €
5.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
7.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
8.	Tür Vorne - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen	80,00 €	Voll	80,00 €
			Zwischensumme:	871,00 €		662,60 €
	Karosserie innen					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
9.	Lenkrad	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
10.	Hutablage	Verschmutzt	Reinigen	35,00 €	Voll	35,00 €
			Zwischensumme:	35,00 €		35,00 €
	Sonstiges					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
11.	Hu	Fällig	Erneuern	130,00 €	Voll	130,00 €
			Zwischensumme:	130,00 €		130,00 €
			Gesamtsumme			
			Mwst. 19%:	196,84 €		157,24 €
			Gesamtsumme Brutto:	1.232,84 €		984,84 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

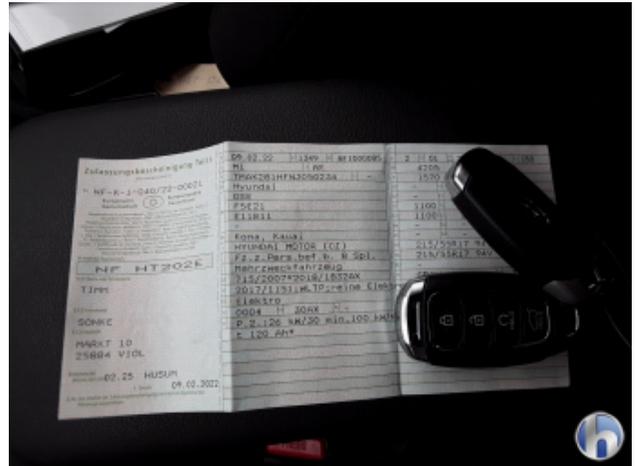

Schlüssel

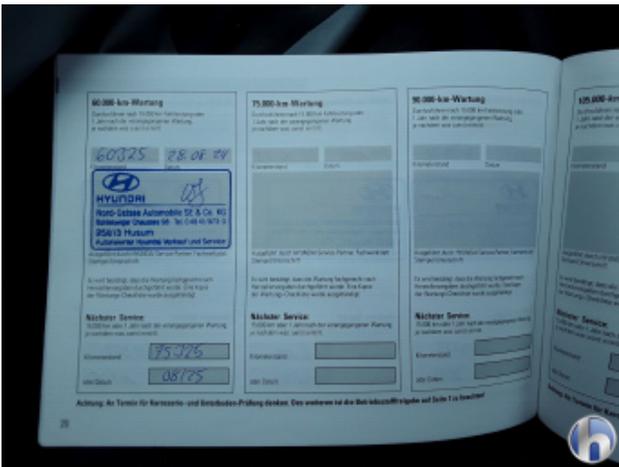

Serviceheft/Nachweis

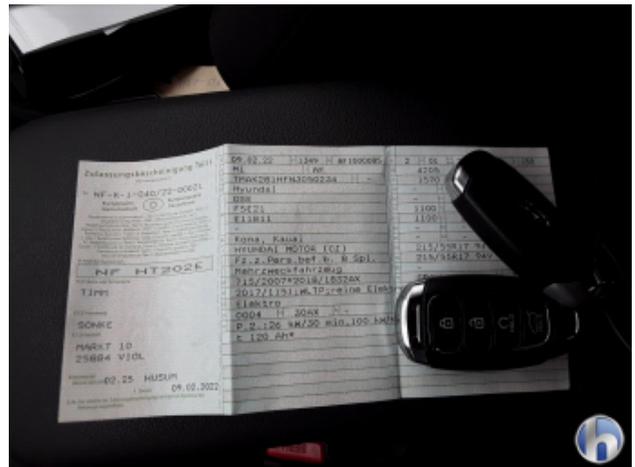

Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



3. Tür Hinten - Rechts

Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren 521,00 € / 312,60 €



5. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



6. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



8. Tür Vorne - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen 80,00 € / 80,00 €



9. Lenkrad
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



10. Hutablage
Verschmutzt - Reinigen 35,00 € / 35,00 €