

DEKRA Automobil GmbH  
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

DEKRA Automobil GmbH  
Station Bewertungszentrum  
Ronsdorfer Str. 20  
40233 Düsseldorf  
Telefon 0211 / 8796390  
Fax 0211 / 87963929  
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:  
Kevin Peters  
Tel. direkt 0211 879639-0

## Bewertungsgutachten / Rechen Daten

**Kennzeichen**                      **OE MA473E**                      **FIN**                      **TMAK281HFMJ035364**

### Vorgang

Besichtigung                      27.01.2025, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station  
Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf                      27.01.2025  
Betrifft                      Vertragsnummer 82715089  
Auftragsnummer 30870376  
Rahmenkostenstelle RDA

### Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:  
- Heckklappe erneuert laut Unterlagen  
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der Ausführungsgüte nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler  
Zum Bewertungszeitpunkt stand das Fahrzeug auf Winterreifen/Allwetterreifen im Fahrzeug. n  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
- Servicescheckheft  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.07.2021	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV	Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFMJ035364	HSN / TSN	1349 / AFI
Schlüssel-Nr.	40345205	Km-Stand abgelesen	45436
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)

Farbe Weiß / Uni Polster / Farbe Stoff / Anthrazit  
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	35.650 EUR	Fz. Notierung	<b>15.600 EUR</b>
Fz. Grundwert: ( 43 Mon): MK			<b>15.859 EUR</b>

### Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Ladekabel Typ 2	5	389*		66

\* = Hersteller-Neupreis    () = Tabellenwert; VK **66 EUR**

Zwischenwert 1 15.925 EUR

### Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 27.06.2024 bei Kilometerstand 38.115

### Nicht mitbewertete Teile

2x Winterreifen + 2x Allwetterreifen auf original LM-Felgen

### Km-Korrektur

Km = 45436      Kateg.: 32 = 50200      Diff. = 4764  
 BZ2K = 0.686202      (AS = 0.6057 BS = -0.006611)      **109 EUR**

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	
1. Frontspoiler Kratzer + Eingerissen, erneuern (Bild 12)	580	anteilig	-260
2. Türe vorne links Kratzer, smart repair (Bild 16)	150	voll	-150
3. Fahrzeugdach Delle, drücken (Bild 10)	150	voll	-150
4. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 13)	150	voll	-150
5. Bremse hinten schlechtes Tragbild, erneuern (Bild 11)	600	anteilig	-269
6. Einstieg vorne links Kratzer, smart repair (Bild 15)	80	voll	-80
7. Kantenschutz vorne links eingerissen, erneuern (Bild 14)	150	voll	-150
8. Bremse vorne schlechtes Tragbild, erneuern (Bild 17)			

**Rep.Kosten insgesamt /**

**R**

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Türe hinten links Delle,  
 Spiegel rechts Kratzer,  
 Innenraum Gebrauchsspuren,

Zwischenwert 2

14.525 EUR

### Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-224 EUR	
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				705 EUR	
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-58 EUR	
	vorne rechts	6 mm	SO	-58 EUR	
	hinten links	7 mm	SO	-29 EUR	
	hinten rechts	7 mm	SO	-29 EUR	
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat				<b>307 EUR</b>

Zwischenwert 3 14.832 EUR

Zwischenwert 4 14.832 EUR

Merkantil geschätzt (steuerneutral) **-150 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 12.199,00 EUR WD= 2.482,00 EUR VK= 14.681,00 EUR

### Zusammenfassung und Ergebnis

<b>Einkaufswert</b>	<b>R</b>
Mehrwertsteuer	<b>R</b>
<b>Einkaufswert</b>	<b>R</b>
<b>Verkaufswert</b>	<b>R</b>
Mehrwertsteuer	<b>R</b>
<b>Verkaufswert</b>	<b>R</b>

Der Sachverständige  
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

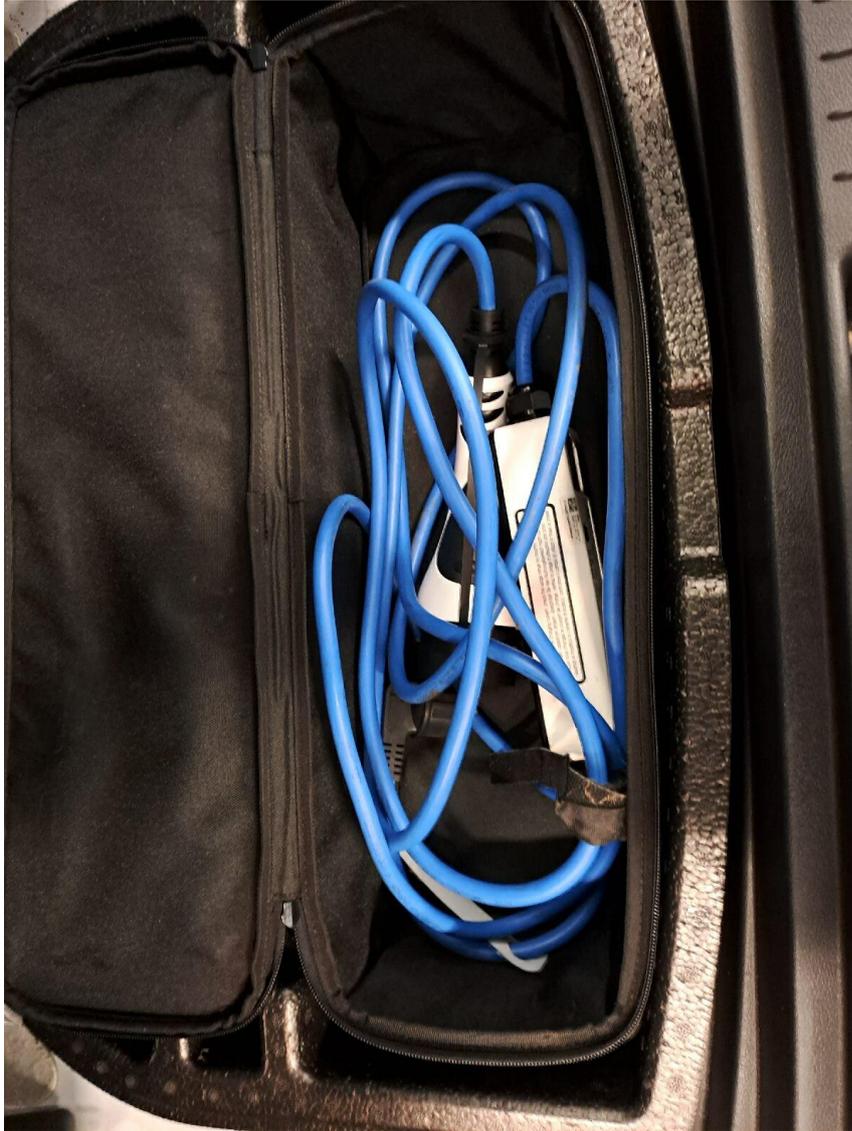


Bild 8 : Ladekabel

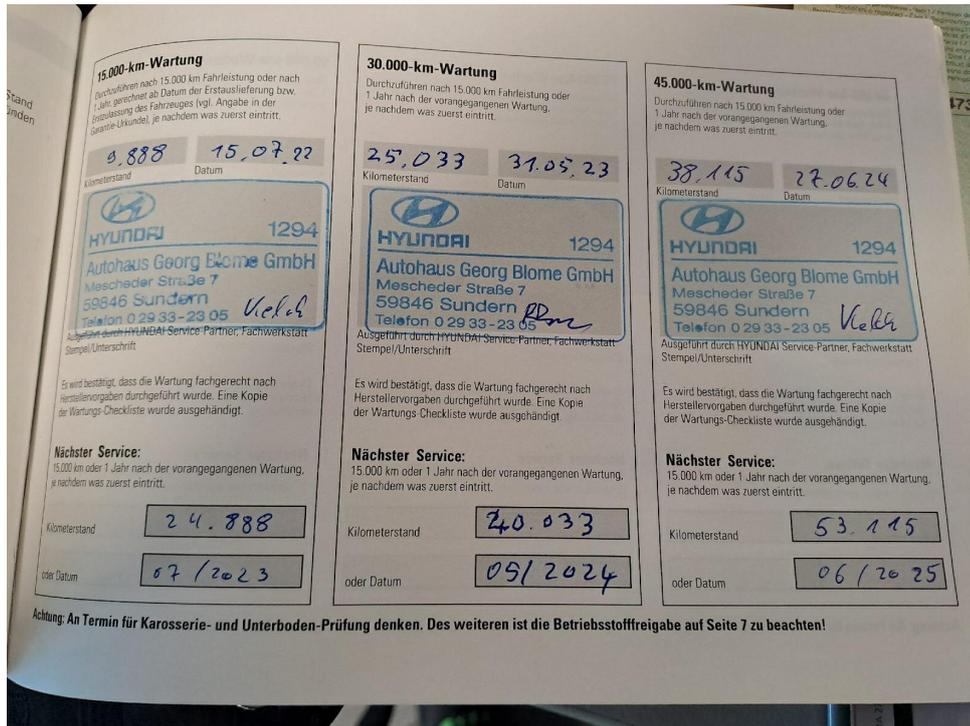


Bild 9 : Servicenachweis



Bild 10 : Fahrzeugdach Delle



Bild 11 : Bremse hinten schlechtes Tragbild



Bild 12 : Frontspoiler Kratzer + Eingerissen



Bild 13 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14 : Kantenschutz vorne links eingerissen

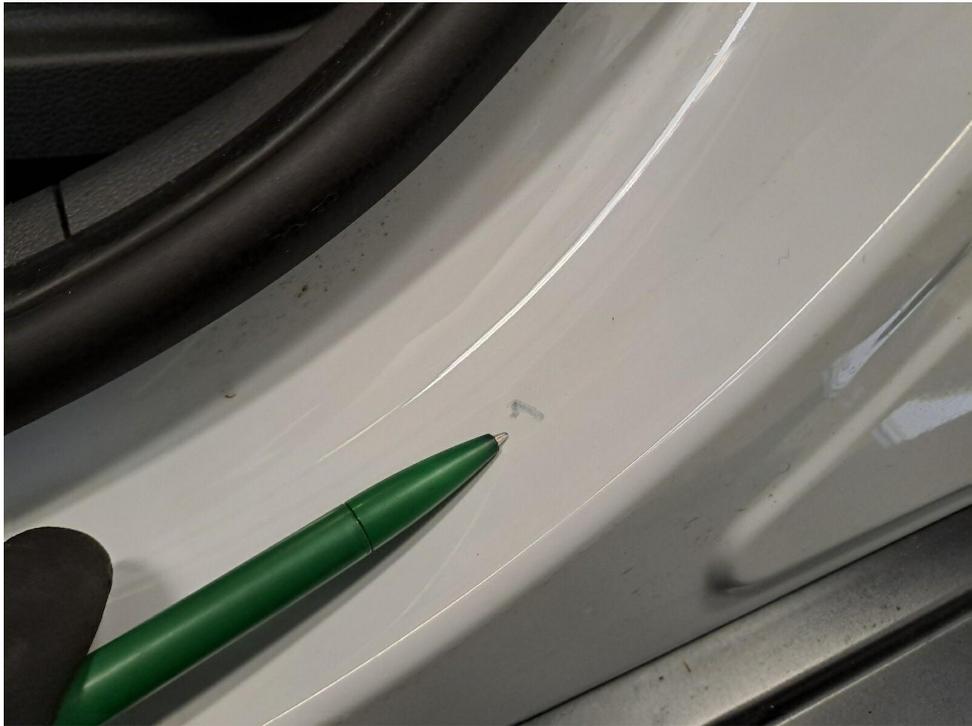


Bild 15 : Einstieg vorne links Kratzer

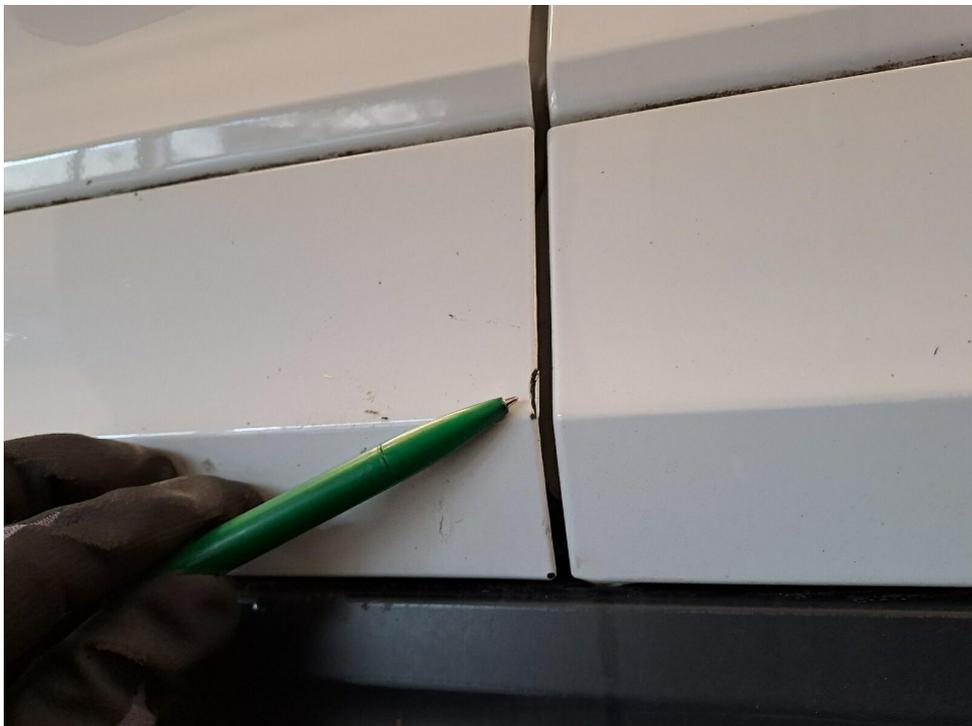


Bild 16 : Türe vorne links Kratzer



Bild 17 : Bremse vorne schlechtes Tragbild