

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 27.11.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2020	Letzte Zulassung	24.11.2020
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Type / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona	Aufbauart	Geländewagen
	Elektro 2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK281HFLU110638	HSN / TSN	8252 / AIP
DAT Europa-Code®	013450330110001	DAT Marktindex	DE001 6093
Km-Stand abgelesen	46254	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Galaxy Grey / MIC / Mica / R3G

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Kleber / Quadraxer 3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Kleber / Quadraxer 3	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Kleber / Quadraxer 3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Kleber / Quadraxer 3	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistent, Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Heckscheibe heizbar, Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 .V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 25.11.2024

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

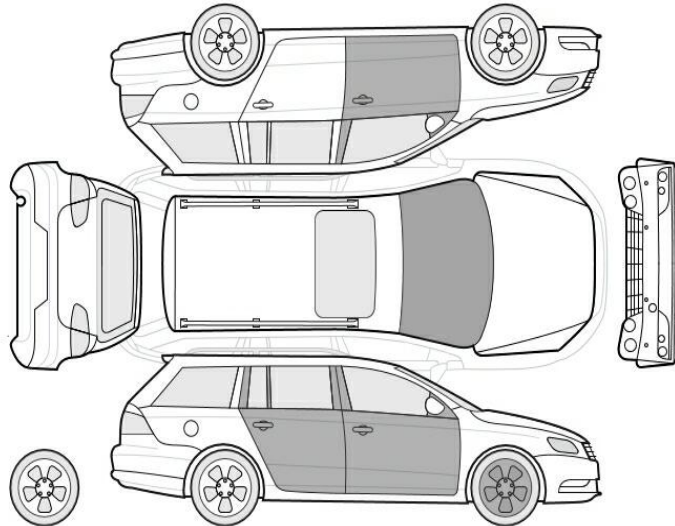

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg vorn links verschrammt, Typenschild verschrammt/nicht mehr lesbar, instandsetzen
2. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11)
3. Tür vorne links innen, mehrfach eingedellt, smart repair (Bild 10)
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)
5. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Schlüssel 1x Abnutzung, (Bild 12)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

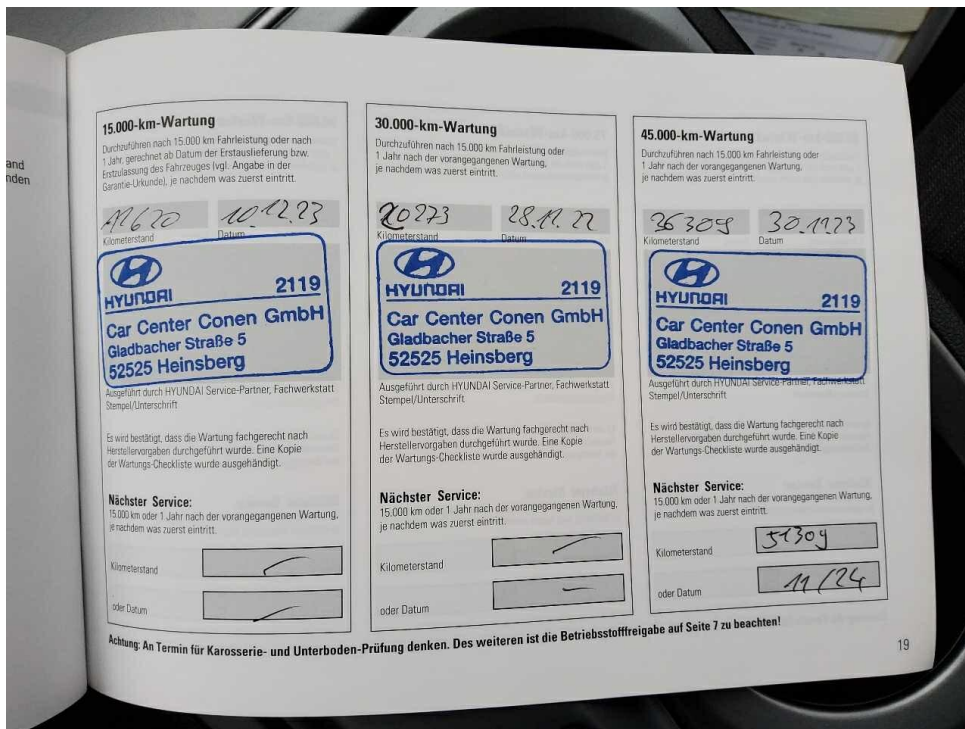


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Einstieg vorn links verschrammt, Typenschild verschrammt/nicht mehr lesbar



Bild 7 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Tür vorne links innen, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 11 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 12 : Schlüssel 1x Abnutzung