



Wertgutachten

Berichtsnummer : 0000000838687-DE967
Amtl. Kennzeichen : ST-MK 2111

Vertragsnummer : 68005090
Referenznummer: 30938973

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFMJ032454	Laufleistung abgelesen:	38802 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.04.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	28.04.2025 12:44 48268 Greven
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2026 / 04.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38487 / 09.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektrisch hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben	• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System) • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend

- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare
(Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote
Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-
System: Verkehrsschildassistent

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
1.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
Zwischensumme:				0,00 €		0,00 €
	Sonstiges					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
3.	Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
4.	Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
5.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern	50,00 €	Voll	50,00 €
Zwischensumme:				120,00 €		120,00 €
Gesamtsumme						
Mwst. 19%:				22,80 €		22,80 €
Gesamtsumme Brutto:				142,80 €		142,80 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel

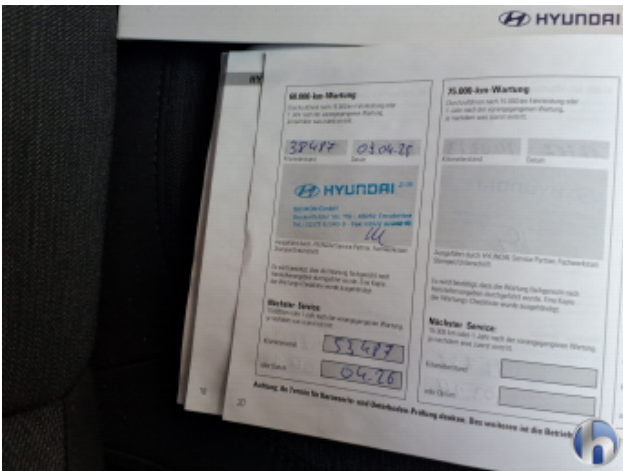

Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Seitenwand - Hinten - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €