

DEKRA CZ a.s.


Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IC: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5

140 00 Praha 4

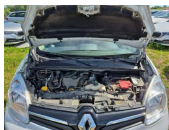

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AN5143	VIN:	VF1WK000266845148
Model vozidla:	Renault Kangoo 2 (2008)	Provedení:	Kangoo 1.5BdCi 95 Zen 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1461
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-02-22	Platnost tech. kont. do:	2027-02-12
Stav tachometru:	183816 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	0	Datum poslední prohlídky vozidla:	Neznámé
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 109 µm; LP blatník 0 µm; LP dveře 221 µm; LZ dveře 182 µm; LZ bok 88 µm; Z víko 168 µm; PZ bok 96 µm; PZ dveře 107 µm; PP dveře 107 µm; PP blatník 0 µm; Střeška 220 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (2x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Centrální zamykání, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	195/65 R 15	Letní	6
Pneu PP	Fulda	195/65 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Fulda	195/65 R 15	Letní	6
Pneu PZ	Fulda	195/65 R 15	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	Nezjištěno		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	B sloupek levý	Jamka
3	Dveře zadní nákladové L křídlo Poznámka: + nadstandardní prvek (samolepka z vnitřní strany dveří)	Škrábance
4	Kryt LP kola	Prasklina
5	Dveře zadní nákladové P křídlo Poznámka: + nadstandardní prvek (samolepka z vnitřní strany dveří)	Škrábance
6	Kryt PZ kola	Škrábance
7	Dveře zadní pravé	Jamka
8	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
9	B sloupek pravý	Škrábance
10	Dveře zadní levé	Škrábance
11	Nárazník Z střední díl	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Jamka
13	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
14	Víko motoru	Deformace
15	Bočnice zadní levá	Škrábance
16	Lišta pod zadním světlem P	Škrábance
17	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Potah opěradla sedadla řidiče	Prasklina
19	Koberec přední	Ke slícování
20	Těsnění PZ dveří	Prasklina
21	Volant	Opotřebení
22	Středový panel	Nadstandardní prvek
23	Výplň LZ dveří	Škrábance
24	Plastový kryt víka zav. prostoru Poznámka: Levé křídlo dveří	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Výplň PZ dveří	Škrábance
29	Výplň PP dveří	Škrábance
Ostatní		
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Celková plocha karoserie	Škrábance
32	Registrační značka	Deformace
33	Interiér	Znečištěno
34	Klíč od vozidla	Závada
35	Servisní záznam	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Střecha zleva



Střecha zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Střecha zprava



Střecha zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 B sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře zadní nákladové L křídlo - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + nadstandardní prvek
(samolepka z vnitřní strany dveří)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Kryt LP kola - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní nákladové P křídlo - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + nadstandardní prvek
(samolepka z vnitřní strany dveří)

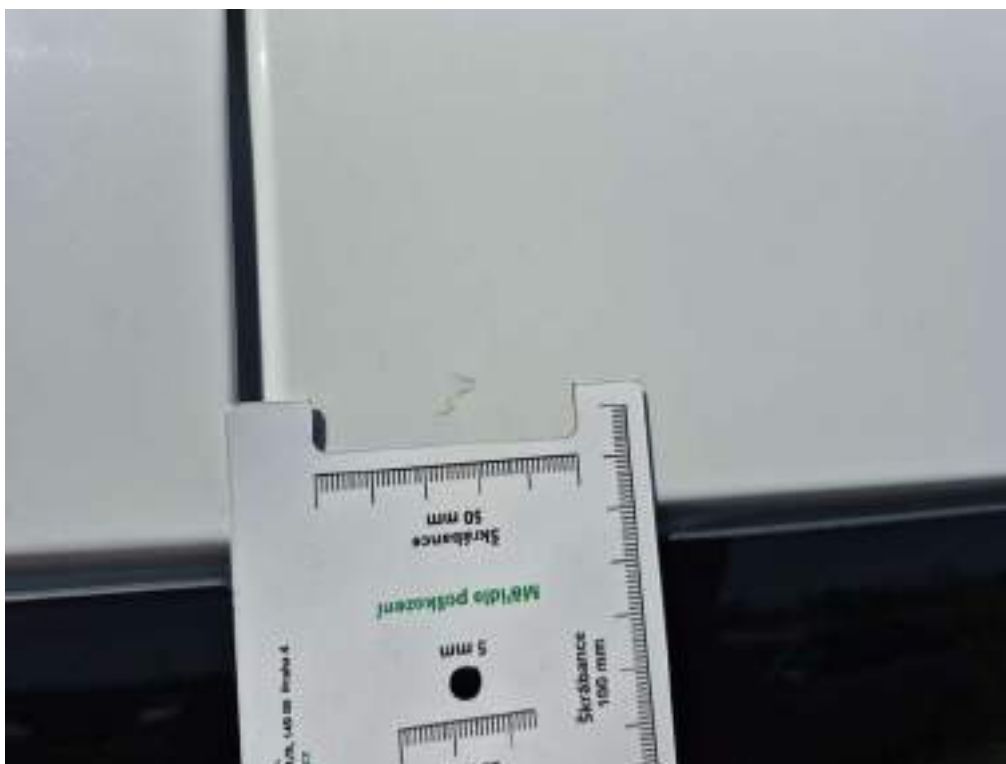

Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Kryt PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **7**



Viz popis k poškození č. **7**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8

Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 B sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Nárazník Z střední díl - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Lišta pod zadním světlem P - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Potah opěradla sedadla řidiče - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Koberec přední - Ke slícování

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Těsnění PZ dveří - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Volant - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Středový panel - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Výplň LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: Levé křídlo dveří



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Výplň PP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Registrační značka - Deformace
Umístění: Ostatní Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Viz popis k poškození č. 33

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Viz popis k poškození č. 33

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




34 Klíč od vozidla - Závada

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

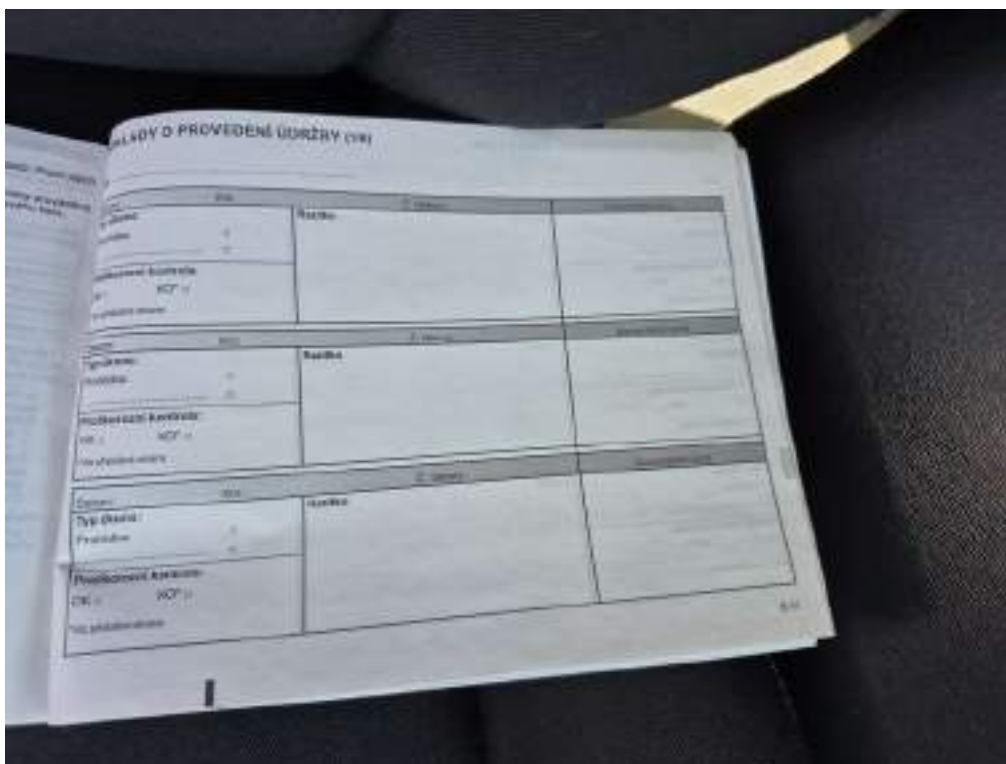

35 Servisní záznam - Chybí

Umístění:

Ostatní

Poznámka: