

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 23.12.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2021	Letzte Zulassung	16.06.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Zoe (06.2012->) / Zoe R110Aufbauart Experience R110/Z.E. 50 (Kauf-Batterie)		Limousine
Türen	5	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1AG000366469961	HSN / TSN	3333 / BMT
DAT Europa-Code®	017201170030001	DAT Marktindex	DE002 6100
Km-Stand abgelesen	75216	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	51	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	Gletscherweiss / Uni / OV369 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 51 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, HV-Batterie 52 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), LM-Felgen 6,5x16 (Elective), Lackierung Arktis-Weiß, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Leistungsvariante R110, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenkrad (Leder-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole, Modellpflege, Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7"), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Raucher-Paket, Reifen 195/55 R16 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Untersteuerungskontrolle (USC), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25806	Einparkhilfe hinten
47519	LM-Felgen 6,5x16 (Celsium)

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
letzte Wartung: am 25.01.2024

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrertür punktuell eingedellt und verschrammt., lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)
2. Werbefolierung entfernen.,
3. Felge vorne rechts verschrammt., erneuern (Bild 6)
4. Stoßfängerverkleidung hinten rechts verschrammt., smart repair (Bild 9)
5. Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt., smart repair (Bild 10)

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

PDC-Ring hinten mitte links verschrammt, smart repair (Bild 7)

---

## Fehlende Teile

1. Wartungsheft



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

10/10/LG1-Lüdemann & Zanke AG Segeberg <Oliver Pékun> Anzeigen Tobro-Rechnung

Rechnung WE0 134848 25.01.2024 25.01.2024

Auftrag WO1 154800 00 25.01.2024 014 - Jörg Steinhauser

Kunde 304962 - Firma Diakonisches Werk Altholstein GmbH

Rechnung an 201653 - Firma ALD AutoLeasingD GmbH Zentraler Rechnungseingang

Fahrzeug REN - Renault VF1AG000366469961 NMS-DW32E

**Auftragskopf | Positionen | Soll-Ist Vergleich | Kalkulation | Buchungsinfo | Drucken**

Lagerbuch	Arbeit	Teile	Fremd	Text	Netto	Steuer	Brutto
		77,60	40,80	0,00	0,00	118,40	22,50

J	PS	Arbeitsop. / Teile-Nr.	Text / Teilebezeichnung	Menge	Stk-Preis Brutto	KB %	Vic-Rabatt	Stk-Preis Netto	Nettow
A	10- Ein...	T	Wartung 57km	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
A	20- Arb...	BBB3	KA SERVICE FAHRZEUG	7,00	9,70	100,00	0,00	9,70	
A	40- Teile	7711220016	PLIP CR2032	1,00	3,56	100,00	10,00	3,20	
B	10- Ein...	T	Antiallergen Reinaltfilter wechseln	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
B	20- Arb...	05W7	VA AUSTAUSCH REINLUFTFILTER	1,00	9,70	100,00	0,00	9,70	
B	20- Arb...	05W7	FAHRGASTRAUM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
B	40- Teile	272775038R	POLLENFILTER DU60	1,00	41,78	100,00	10,00	37,60	3,20
G	80- Div...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gestempelte Zeiten**

J	Mitarbeiter	Lohndatum	Uhrzeit von	Uhrzeit bis	Dauer	Faktor	AW

Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Felge vorne rechts verschrammt.



Bild 7 : PDC-Ring hinten mitte links verschrammt

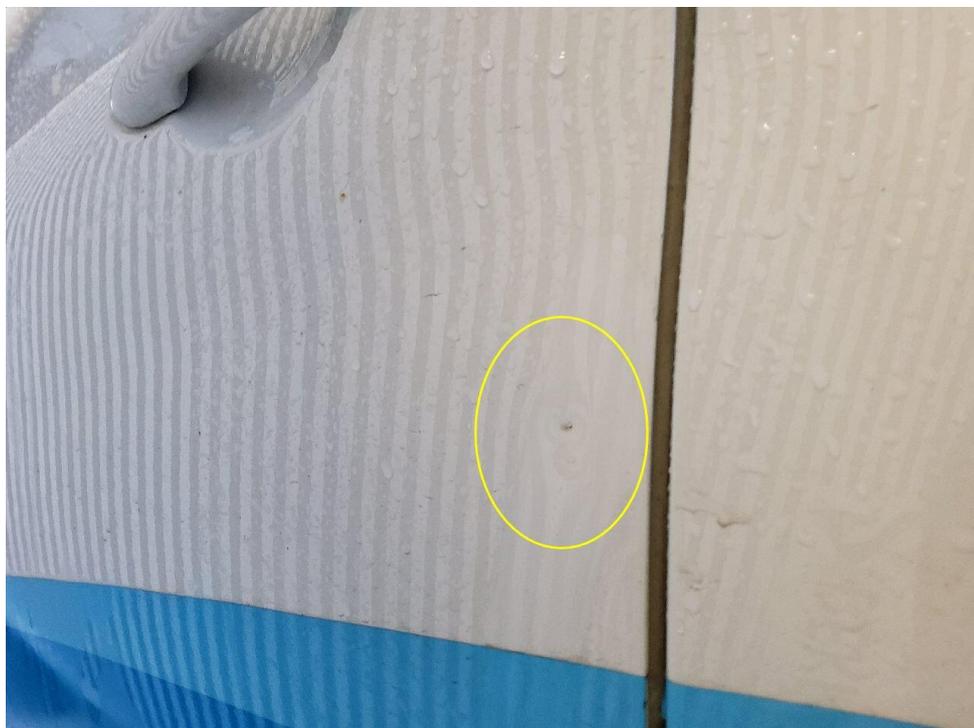


Bild 8 : Fahrertür punktuell eingedellt und verschrammt.



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung hinten rechts verschrammt.



Bild 10 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt.