



RENAULT GRAND SCENIC
Grand Scenic dCi 110 Energy FAP eco2
Bose Edition 7 pl

VIN VF1JZ89BH54546492
Immatriculation EA861YV



Date controle technique



Derniere révision



Nombre de propriétaires




Kilométrage de la dernière
révision




Nombre de clés



Date 1ere immatriculation



Kilométrage



Pays d'immatriculation



Résumé de l'inspection

Client	BCAuto Encheres	Classification mécanique	
Date/lieu d'inspection	2026-09-02 / BCA MONTMARTIN	Classification carrosserie	3

Résumé du véhicule


État du véhicule	Roulant	Type de TVA	Marge
Type de Carburant	Diesel	Type de transmission	Manuelle
Couleur	Gris clair	Nombre de portes	5
Cylindrée (cc3)	1461	Revêtement de siège	
Type de carrosserie	MPV	Type de Transmission	Traction avant
Taux CO2 NEDC (g/km)	105	Nombre de sièges	7
CV fiscaux	5	Couleur métallique	
Accidenté	Non	Euro emission	
Date d'arrivée	2026-09-01		

Historique du véhicule et documents

Carnet d'entretien disponible	Présent	Usage	Utilisation normale
Garantie constructeur		Garantie du compteur	Non
Kilometrage prochaine revision	km	Importé	Non

Photos commerciales



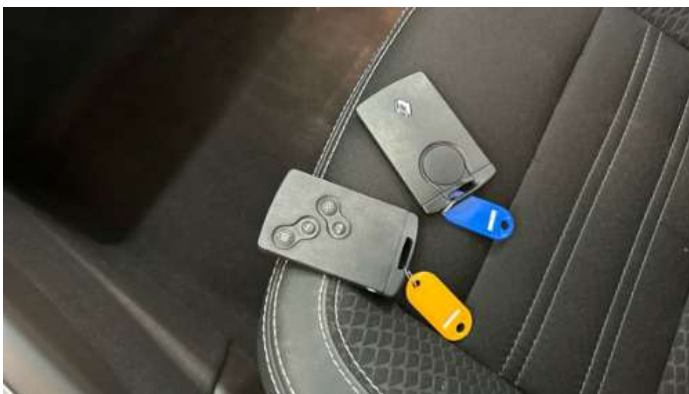

Liste d'équipements

Barres de toit	Capteurs de stationnement arrière	Capteurs de stationnement avant	Direction assistée
ESP	Jantes alu	Navigation	Phares antibrouillard
Radio	Régulateur de vitesse	Rétroviseurs rabattables électriquement	Verrouillage centralisé

Liste des options


Présence d'un écrou antivol	Ok	Climatisation	Oui
Sièges chauffants	Non	Type de toit ouvrant	Verre

Roues et pneus


Mesure de profondeur du pneu arrière gauche	5	Mesure de profondeur du pneu avant gauche	3
Mesure de profondeur du pneu arrière droit	5	Mesure de profondeur du pneu avant droit	3

Relevé des dommages

17 Identified damages

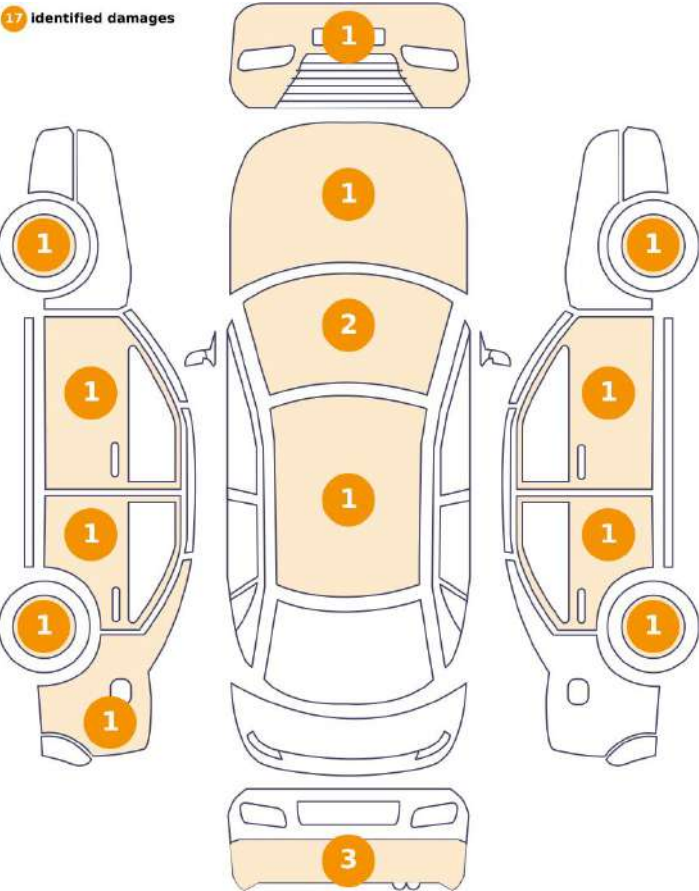


1 Identified damages

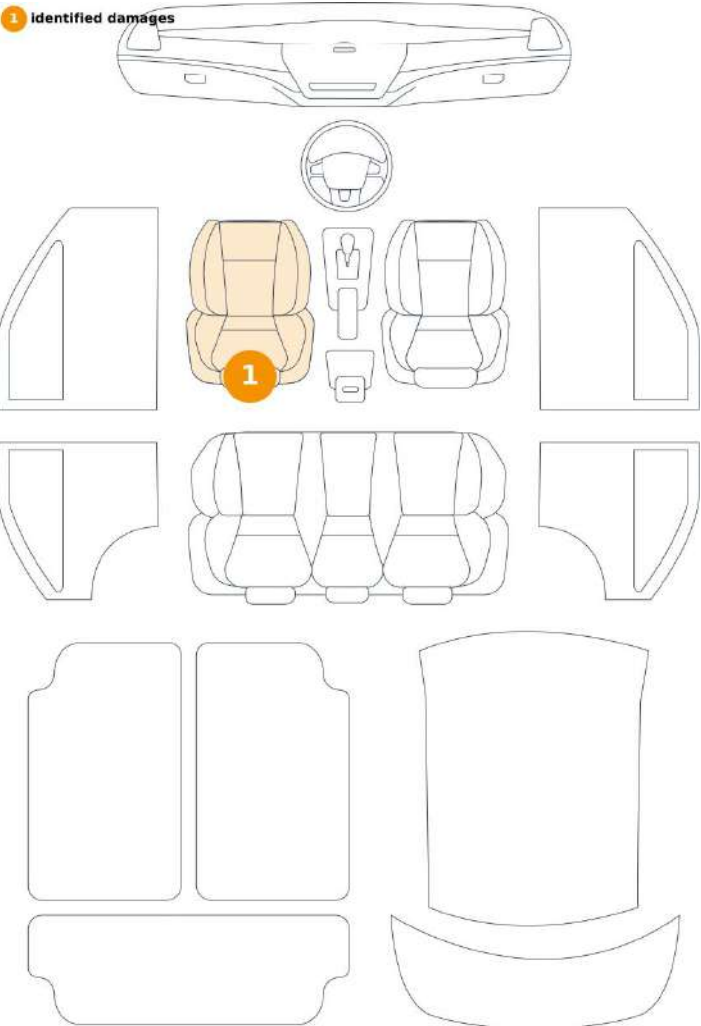

Elément		Damage	Commentaires
1	Capot	Enfoncement Zone de grêle	
2	Porte Avant Droite	Peinture Rayure Ligne	
3	Porte Arrière Droite	Peinture Rayure Ligne	
4	Porte Arrière Gauche	Enfoncement Zone de grêle	
5	Aile Arrière Gauche	Enfoncement Zone de grêle	
6	Coin de pare chocs Avant Droit	Peinture Rayure Ligne	
7	Pavillon	Enfoncement Zone de grêle	
8	Porte Avant Gauche	Enfoncement Zone de grêle	
9	Échappement Arrière Gauche	Peinture Rayure Ligne	
10	Jante Arrière Droite	Rayure	
11	Jante Avant Droite	Rayure	

12	Jante Arrière Gauche	Rayure
13	Jante Avant Gauche	Rayure
14	Coin de pare chocs Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne
15	Siège Avant Gauche	Déchiré
16	Échappement Arrière Gauche	Absence de l'élément
17	Pare brise Avant	Bris de glace et feux Impact
18	Pare brise Avant	Bris de glace et feux Impact

Photos des dommages

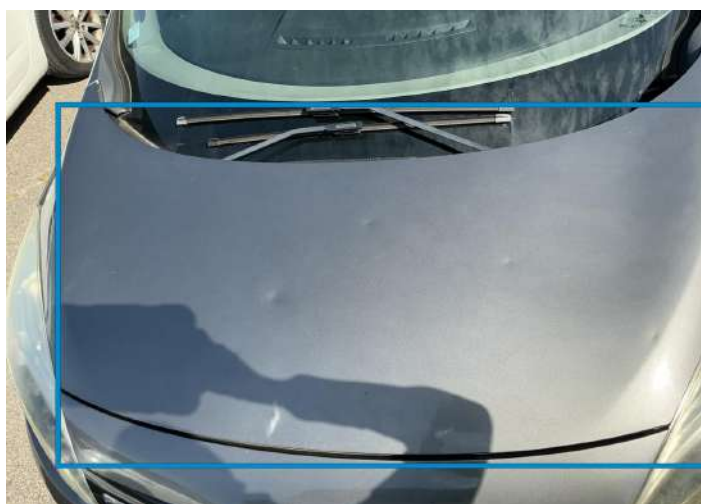

1. Capot
Enfoncement Zone de grêle -



2. Porte Avant Droite
Peinture Rayure Ligne -



3. Porte Arrière Droite
Peinture Rayure Ligne -



4. Porte Arrière Gauche
Enfoncement Zone de grêle -



5. Aile Arrière Gauche
Enfoncement Zone de grêle -




6. Coin de pare chocs Avant Droit
Peinture Rayure Ligne -

Photos des dommages



7. Pavillon
Enfoncement Zone de grêle -

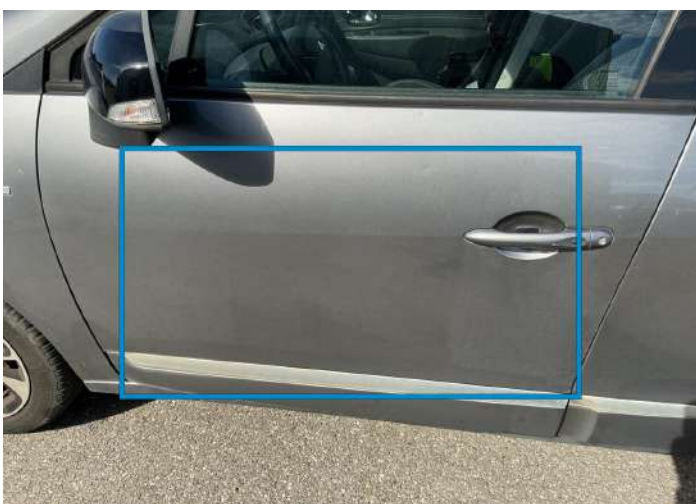

8. Porte Avant Gauche
Enfoncement Zone de grêle -



9. Échappement Arrière Gauche
Peinture Rayure Ligne -



10. Jante Arrière Droite
Rayure -



11. Jante Avant Droite
Rayure -



12. Jante Arrière Gauche
Rayure -

Photos des dommages



13. Jante Avant Gauche
Rayure -



14. Coin de pare chocs Arrière Droit
Peinture Rayure Ligne -



15. Siège Avant Gauche
Déchiré -



16. Échappement Arrière Gauche
Absence de l'élément -



17. Pare brise Avant
Bris de glace et feux Impact -



18. Pare brise Avant
Bris de glace et feux Impact -

Condition mécanique

Niveaux

Etat huile moteur	!	Niveau d'huile	!
Etat du liquide de refroidissement	✓	Niveau du liquide de refroidissement	✓
Liquide de freins	✓		

Moteur

Traverse	NA	Courroie accessoire	✓
Fuite visible (huile au niveau du moteur)	✓		

Test Des Equipements

Fonctionnement des clés principales et de rechange	✓	Fonctionnement des capteurs de stationnement/caméras	✓
Test du toit ouvrant, Camionnette, Benne , Hayon	!	Benne / Remorque / Ridelle électrique	NA
Vitres électriques	✓	Équipement audio	✓
GPS	!	Climatisation/chauffage	✓
Verrouillage centralisé	✓		

Tableau De Bord Lumineux

Voyant ABS	✓	Voyant de transmission	NA
Voyant de filtre à particules diesel	NA	Voyant ESP/du contrôle de traction	✓
Voyant 4 roues motrices (4WD)	NA	Voyant revision	!
Tableau de bord fonctionnant comme prévu	✓	Voyant moteur	✓
Voyant pression d'huile	✓	Voyant airbag	✓
Voyant Freins	✓	Voyant de direction assistée	NA
Niveau - carburant / batterie	5		

Véhicule Électrique/Hybride

État du port de recharge	NA	État du câble de charge 1/câble de charge 2	NA
Défaut du système hybride	NA		

Test dynamique

Essai

Fonctionnement du moteur	✓	Bruit moteur	✓
Bruit/Grippage de la direction	✓	Démarrage du véhicule	✓
Perte de puissance	✓	Quantité/couleur excessive de fumée	✓
Fonctionnement de la boîte de vitesses	✓	Fonctionnement de l'embrayage	✓
Fonctionnement du système de freinage	✓	Fonctionnement de la direction	✓

✓ **Aucun problème détecté, bon état ou tests corrects, selon l'âge et le kilométrage du véhicule**

⚠ **Domages ou dysfonctionnements détectés nécessitant des réparations par l'acheteur**

NA **Non applicable**

☐ **Non testé**

Conditions de réalisation de l'essai dynamique

L'essai routier s'effectue sur le plat et pendant une durée de 2 min. La distance parcourue est au minimum de 300 mètres, dont un demi-tour, avec au minimum une phase d'accélération et une phase de freinage. La vitesse maximale atteinte lors du test est de 50km/h. Le bilan technique est un diagnostic visuel et dynamique réalisé sans démontage, de ce fait nous ne pouvons garantir les organes mécaniques d'usure