

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
05.09.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 380 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Schiebetür rechts 200 µm

Seitenwand rechts 380 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug auf Winterreifen - Sommerreifen nicht vorhanden.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	26.05.2021 Ford	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Personenkraftwagen Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 EcoBlue 230 (L2) Trend S/S (EUR WF07XXWPG7MJ54708 012851390200010 191112
Aufbauart HSN / TSN DAT Marktindex	Kombi 8566 / BMN DE00G 6140	Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code® Km-Stand abgelesen	
Energiequelle / Kraftstoff Leistung (kW)	Diesel 88	Zylinderanzahl Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Bord-/Verbrauchscomputer, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links, Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts, Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage, Kältemittel R 134 A, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, PKW-Versions-Paket 5, Radstand 3062 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstofffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitz-Paket 45, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26704	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
18905	Adaptives Kurvenlicht (AFL)
3504	Airbag-Paket
3896	Audio-Paket 9
42303	Erhöhte Nutzlast
25800	Parkpilotensystem vorn und hinten
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 10.12.2024 bei Kilometerstand 163.765

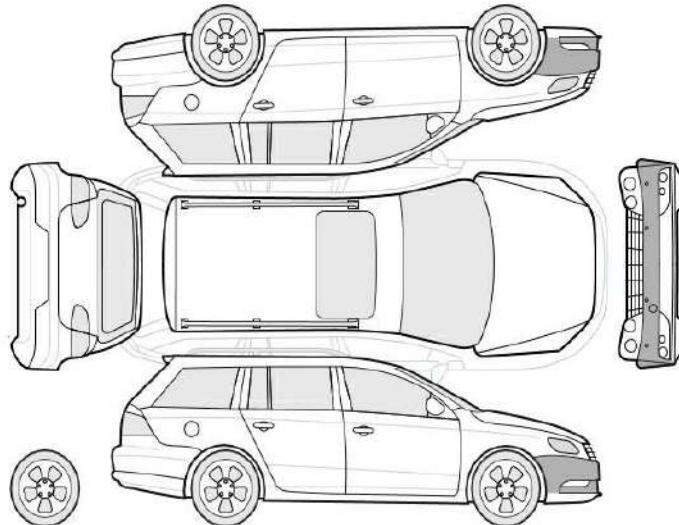Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Beklebung, entfernen,
2. Motorkontrollleuchte aktiv (lt. Werkstatt
DPF überladen, Regeneration
durchgeführt), (Bild 15, 16)
3. Innenraum, stark verschmutzt, reinigen
(Bild 8, 9, 10, 11)
4. Frontscheibe, Steinschlag mit Riss,
erneuern (Bild 12, 13)
5. Sitz vorne links, Bezug beschädigt, smart
repair (Bild 14)
6. Tür vorne links, eingedellt, smart repair
(Bild 21)
7. Schiebetür links, mehrfach eingedellt,
smart repair (Bild 22, 23)
8. Stoßfänger hinten, verformt, erneuern (Bild
24, 25)
9. Seitenwand links, eingedellt und
verschrammt, smart repair (Bild 26)
10. Streifschaden rechts (Schiebetür und
Seitenwand), inst.gem.Kalkulation, (Bild
27, 28, 29)
11. Ölverlust (Nockenwellenlagerbock undicht),
inst.gem.KVA
12. Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, lackieren (Bild 31)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum, Gebrauchsspuren, (Bild 18, 19, 20)
Kotflügel vorne rechts, Steinschlag,
Gebrauchsspuren, (Bild 30)

Kotflügel vorne links, Steinschlag,
Gebrauchsspur, (Bild 32)

Fehlende Teile

1. HU Bericht
2. 4 Sommerreifen
3. Radzierblende hinten rechts
4. 1x Fahrzeugschlüssel ohne FB



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

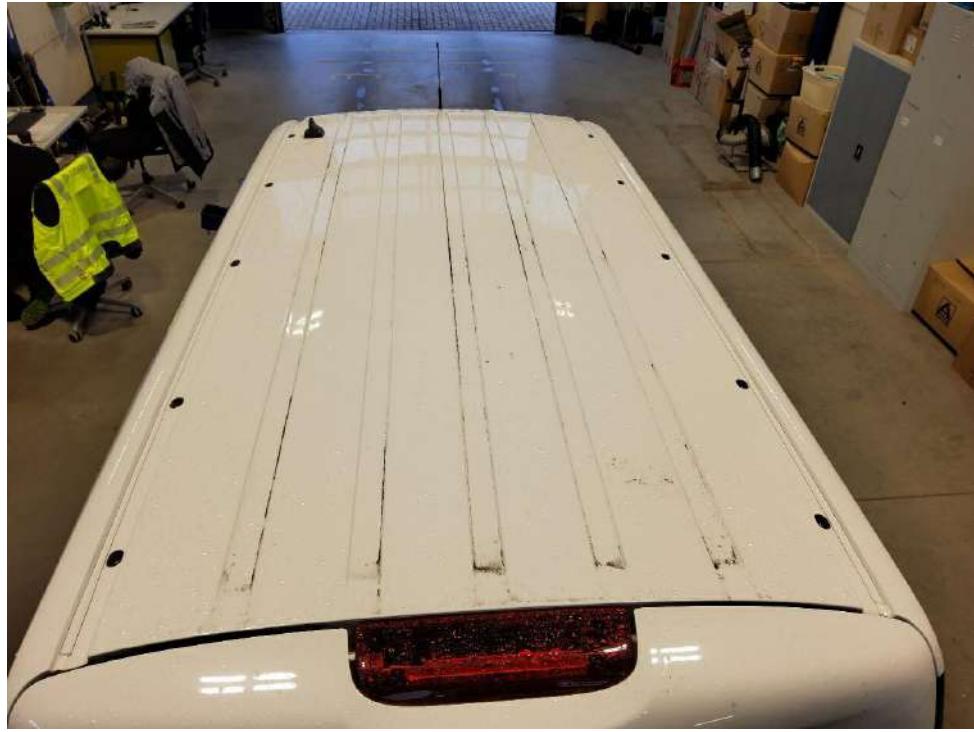


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

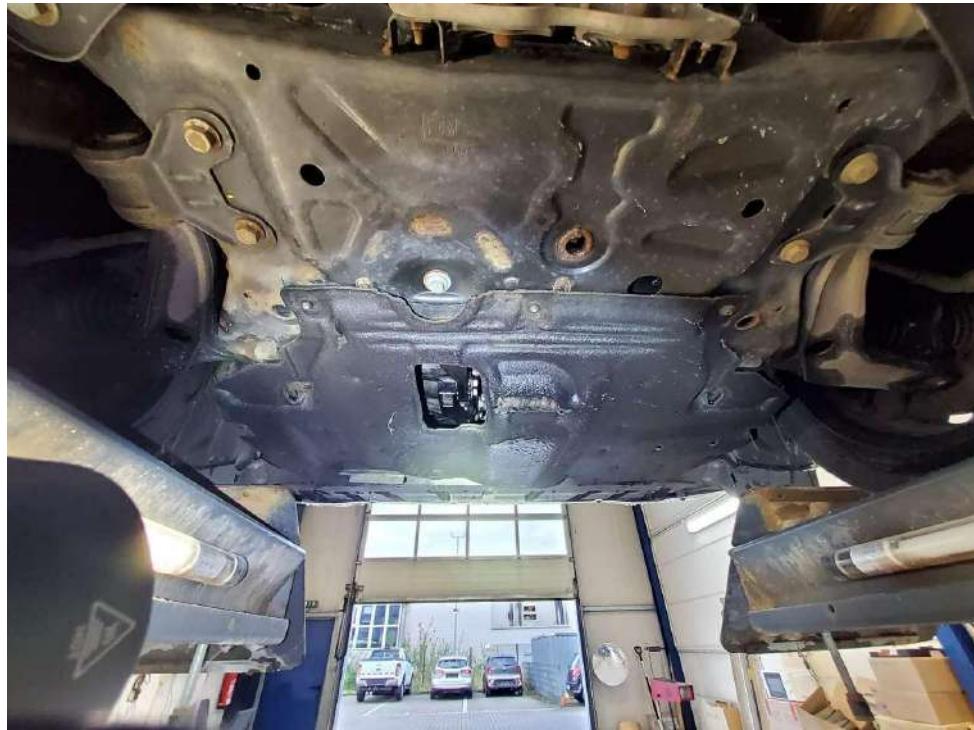


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

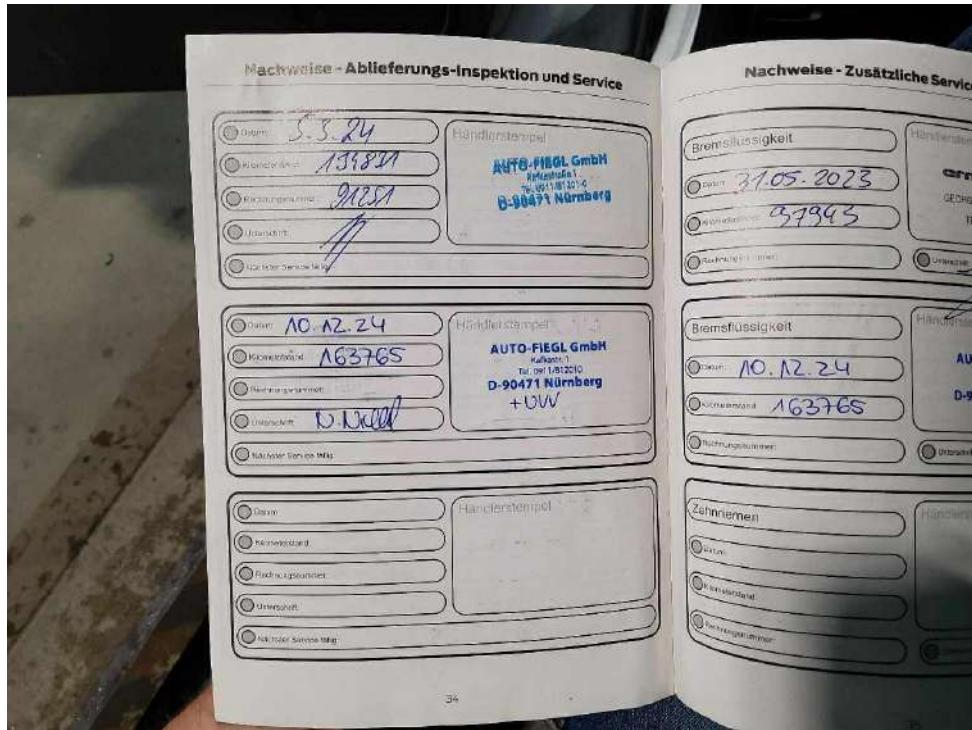


Bild 7 : Wartungsnachweise

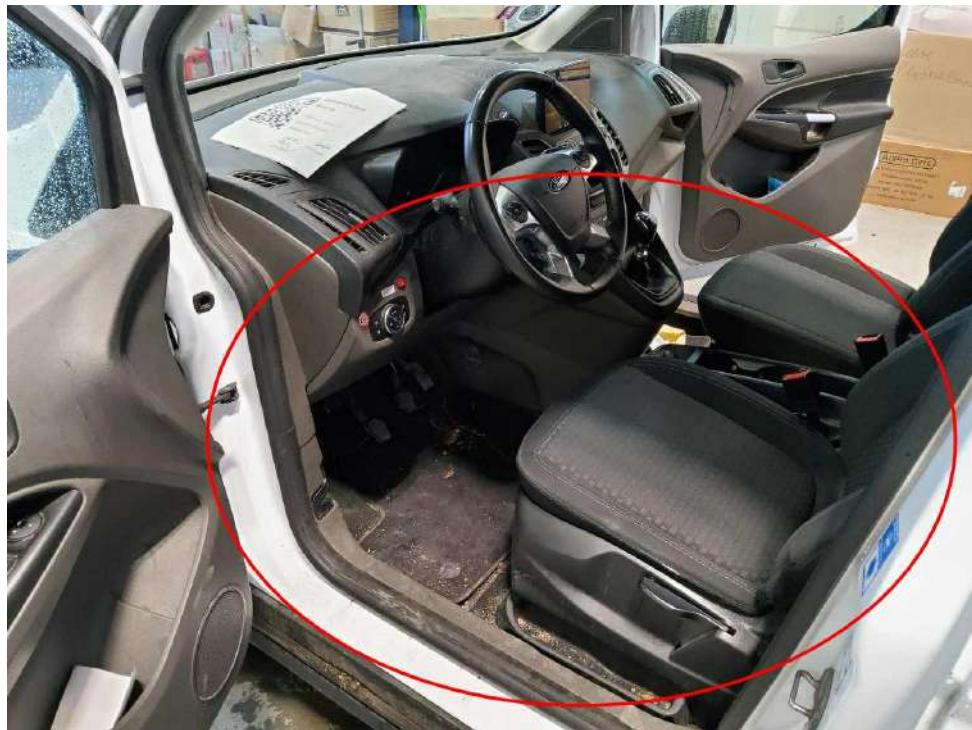


Bild 8 : Innenraum, stark verschmutzt

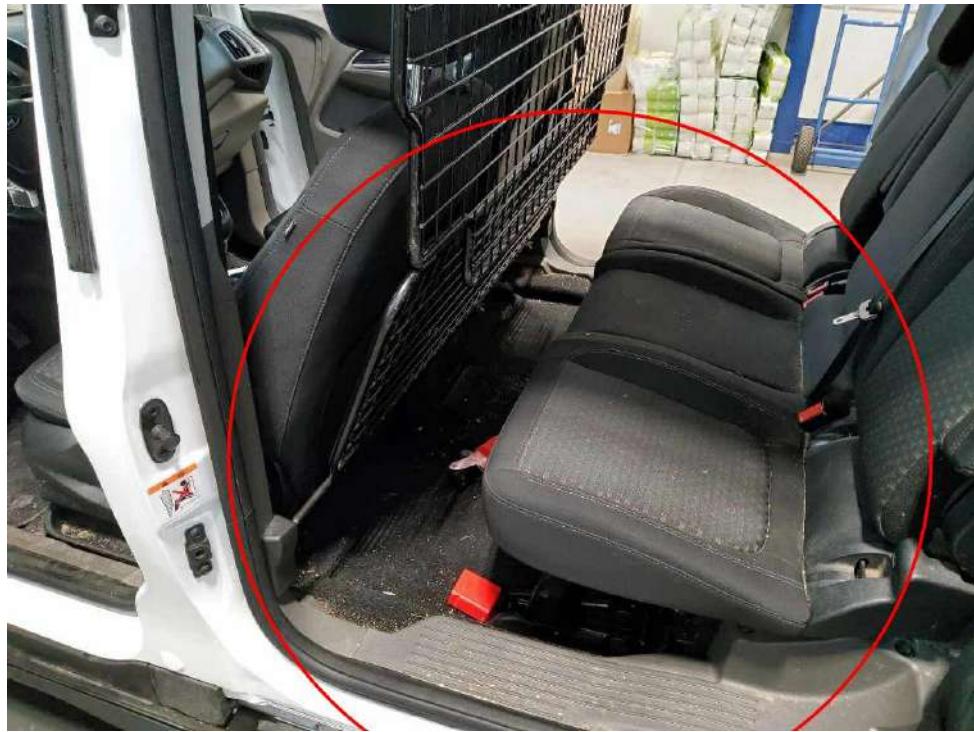


Bild 9 : Innenraum, stark verschmutzt



Bild 10 : Innenraum, stark verschmutzt

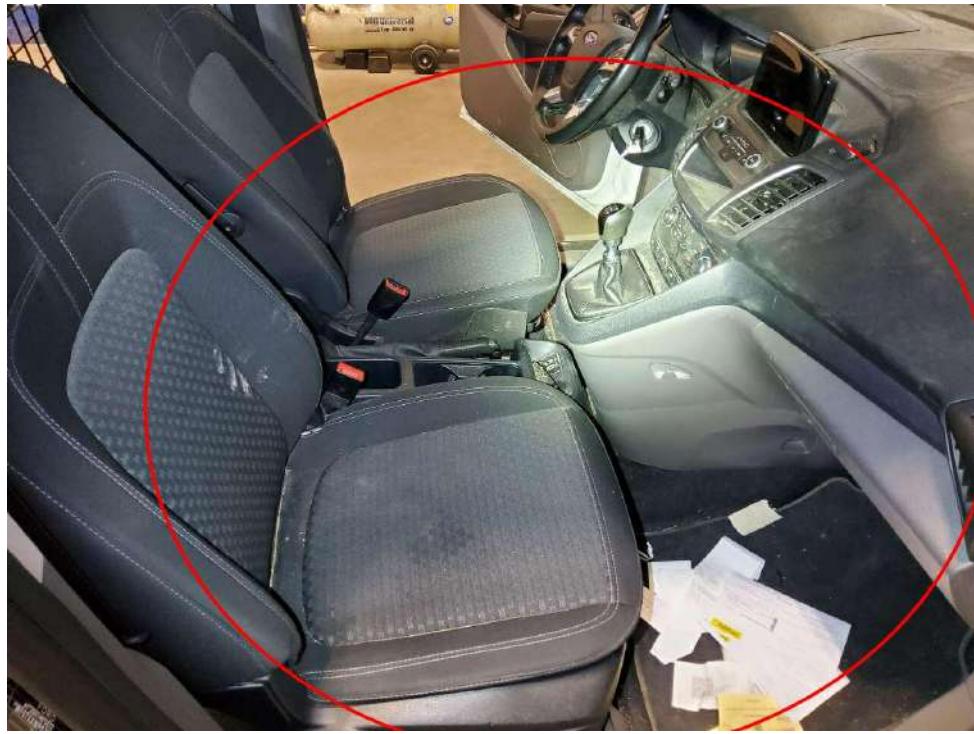


Bild 11 : Innenraum, stark verschmutzt



Bild 12 : Frontscheibe, Steinschlag mit Riss



Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag mit Riss



Bild 14 : Sitz vorne links, Bezug beschädigt



Bild 15 : Motorkontrollleuchte aktiv und Ölverlust, inst.gem.KVA



Bild 16 : Motorkontrollleuchte aktiv und Ölverlust, inst.gem.KVA



Bild 17 : Radzierblende hinten rechts fehlt

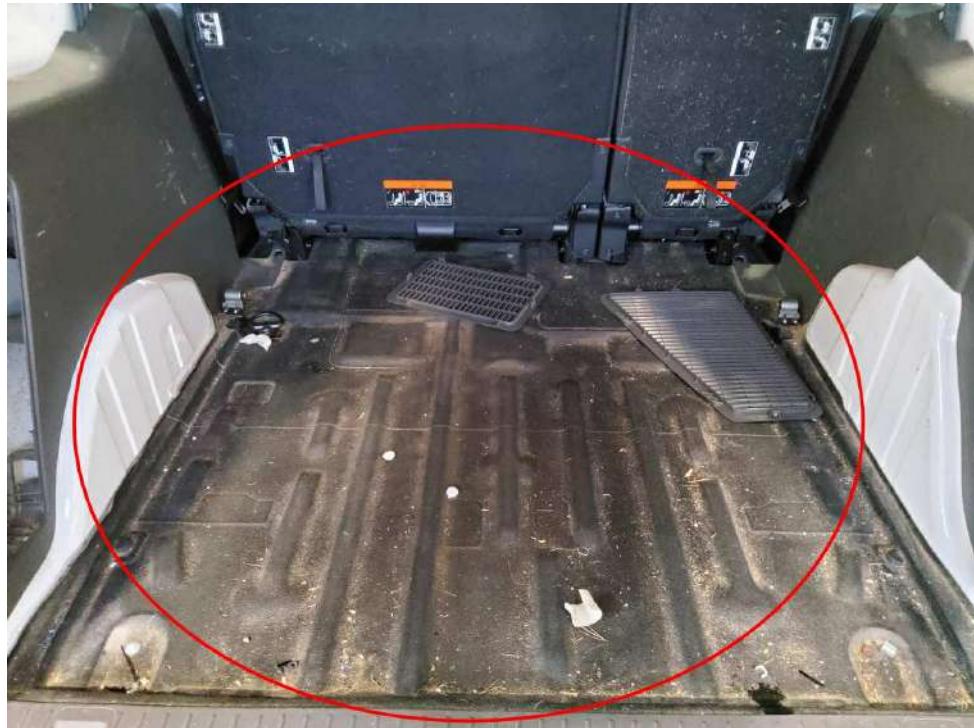


Bild 18 : Laderaum, Gebrauchsspuren



Bild 19 : Laderaum, Gebrauchsspuren



Bild 20 : Laderaum, Gebrauchsspuren



Bild 21 : Tür vorne links, eingedellt

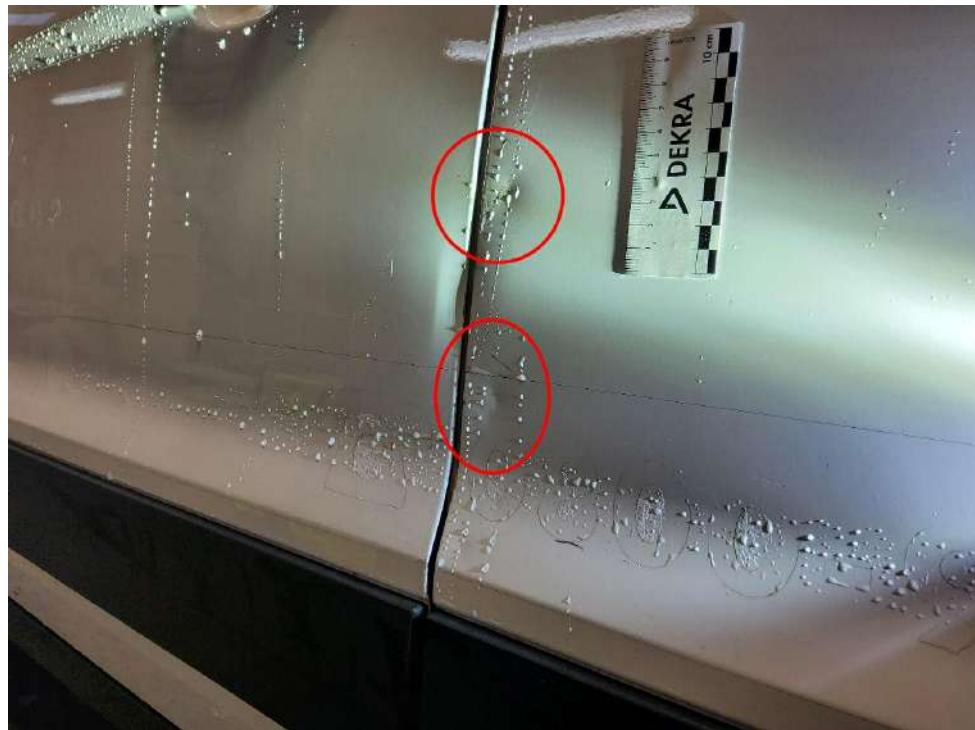


Bild 22 : Schiebetür links, mehrfach eingedellt



Bild 23 : Schiebetür links, mehrfach eingedellt



Bild 24 : Stoßfänger hinten, verformt



Bild 25 : Stoßfänger hinten, verformt

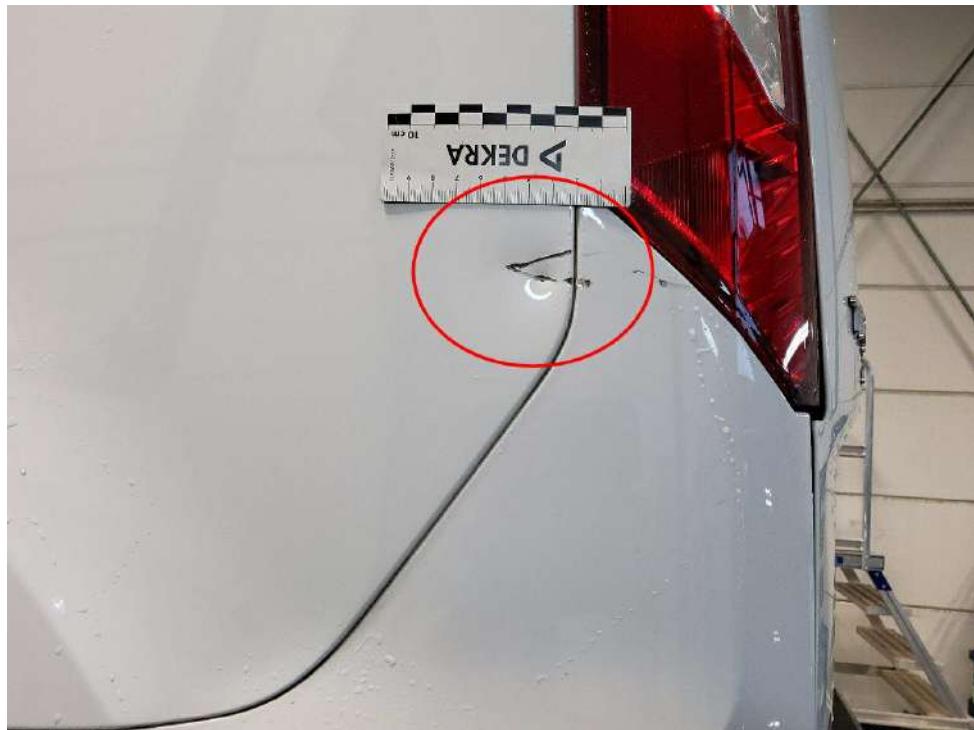


Bild 26 : Seitenwand links, eingedellt und verschrammt



Bild 27 : Streifschaden rechts (Schiebetür und Seitenwand), inst.gem.Kalkulation



Bild 28 : Streifschaden rechts (Schiebetür und Seitenwand), inst.gem.Kalkulation



Bild 29 : Streifschaden rechts (Schiebetür und Seitenwand), inst.gem.Kalkulation

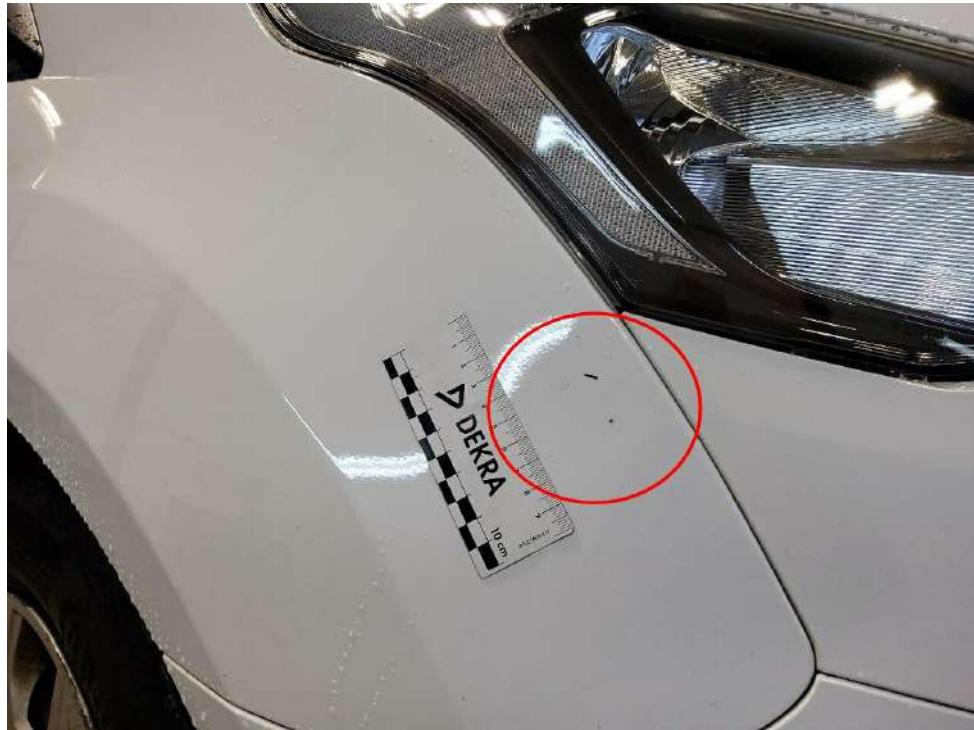


Bild 30 : Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 31 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren



Bild 32 : Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur